

监 理 通 知 单

工程名称：温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号：MT-TZD-003

致：浙江省工业设备安装集团有限公司

事由：并网前验收问题整改通知：

日前，由业主单位牵头，区电力局相关部门组织，各参加单位到场对面粉公司单位工程进行并网前验收。此次验收以设计施工图为标准，相关规范为依据，共提出若干问题，现将你方负责承建区域问题汇总如下：

- 1、光伏区存在组件损坏现象，影响整个组串发电安全。
- 2、个别 PE 软管脱落破损，进线出线口未封堵。
- 3、桥架盖板存在遗漏安装和未固定现象，1 号楼原桥架盖板未恢复，桥架两头接地线安装遗漏，个别桥架间电气连接地线未安装。
- 4、光伏区存在接地扁铁未可靠性接地焊接地方和扁铁因镀锌层磨损生锈现象。
- 5、汇流箱和低压柜的交流电缆存在铜牌压住热缩管问题。
- 6、面粉公司整个施工区域的卫生问题。
- 7、各个楼顶的爬梯颜色未按业主要求更改为黄色。
- 8、光伏区清洗系统未试水检查。
- 9、2 号楼出线口和光伏设备间进线口电缆井未砌筑，其余电缆沟开挖土方在绿化带内未清理，移开的路牙石绿化带未恢复。
- 10、个别电缆井墙体抹灰不符合要求，电缆管未采用防火泥封堵，井内电缆未涂刷防火涂料，井内垃圾未清理，电缆井盖板未安装。高压电缆盘井半径不符合规范，未和低压电缆进行有效隔离，未悬挂电缆标示牌。
- 11、光伏设备间防火门、窗、挡鼠板、操作台、消防系统和业主要求增设的空调未安装，墙体装修尚未完成。
- 12、光伏设备间高压柜绝缘垫不符合现场需求，室内地面硬化和照明系统灯具数量及规格不符合设计要求。
- 13、变压器、出线柜和并网柜高压电缆抱箍未固定，地线未绝缘保护。站用变变压器未单独接地，外壳膜未清除。低压柜外

壳未接地连接。高压柜、二次柜和配电箱开关未贴标签，个别电缆未绑扎固定悬挂标识牌。

14、调试报告内容不完整。

(完)

以上问题要求你方收到5天内进行整改落实，本次检查验收不特指某个区域，要求你方对通病问题全站进行复查自检，不要遗漏，整改自查合格后再报我方复查！



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 苗守明

日期： 2019 年 12 月 25 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份

