

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-037

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于集电线路电缆井施工质量相关事宜

我监理部人员对你单位集电线路 19#电缆井施工现场检查发现存在以下问题：

- 1、电缆井部分钢筋间距分布不均匀，部分钢筋未绑扎，不符合设计要求。
- 2、电缆井未预埋接地预埋件，不符合设计要求。
- 3、电缆井部分钢筋与模板紧贴，保护层厚度不符合设计要求。
- 4、板墙双向钢筋重叠，不符合设计要求。
- 5、模板存在缝隙，存在浇筑漏浆隐患。
- 6、其它未尽事宜请自查自纠。

现场施工班组施工工艺、方法不得当无法满足质量要求，现要求更换施工班组，限你单位立即整改于 2020 年 05 月 20 日前整改回复本项目建设单位及监理部。

附：问题照片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年5月19日




本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

附件：问题照片




钢筋保护层不够、部分未绑扎

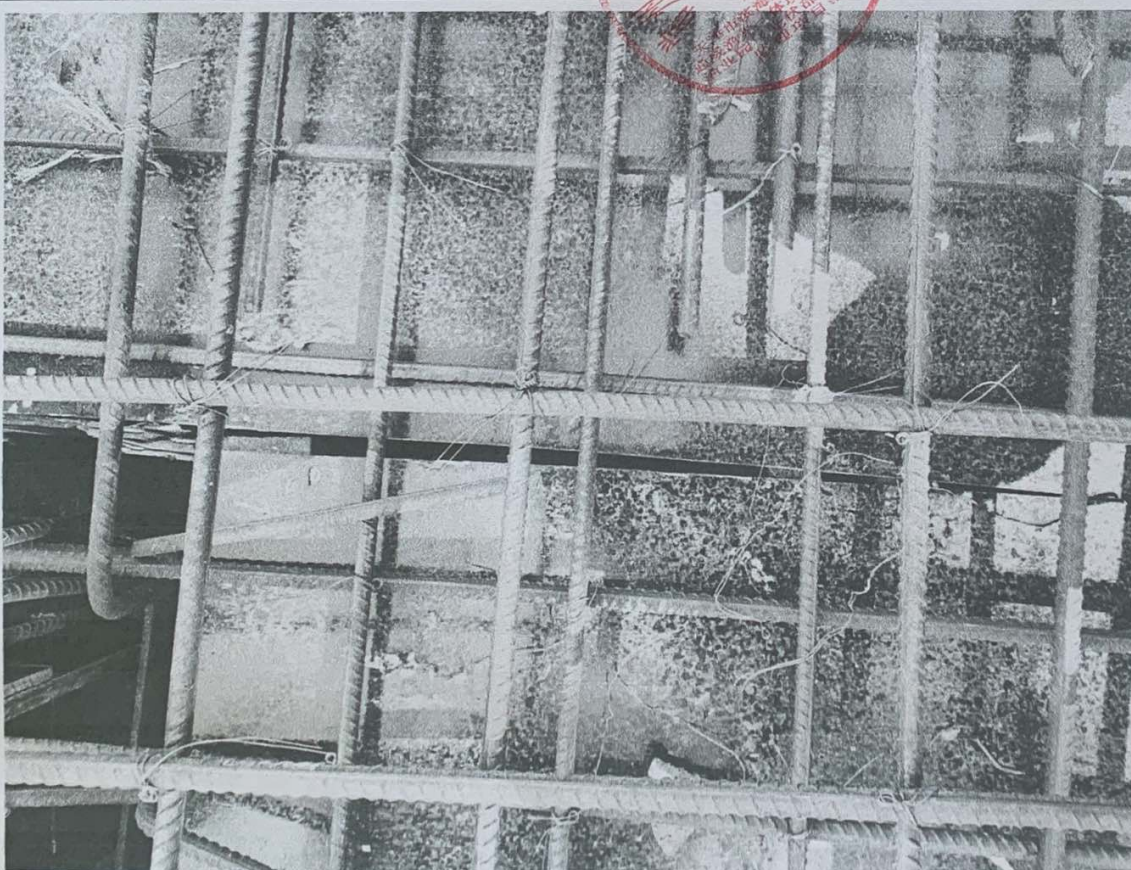

模板有缝隙



双向钢筋重叠

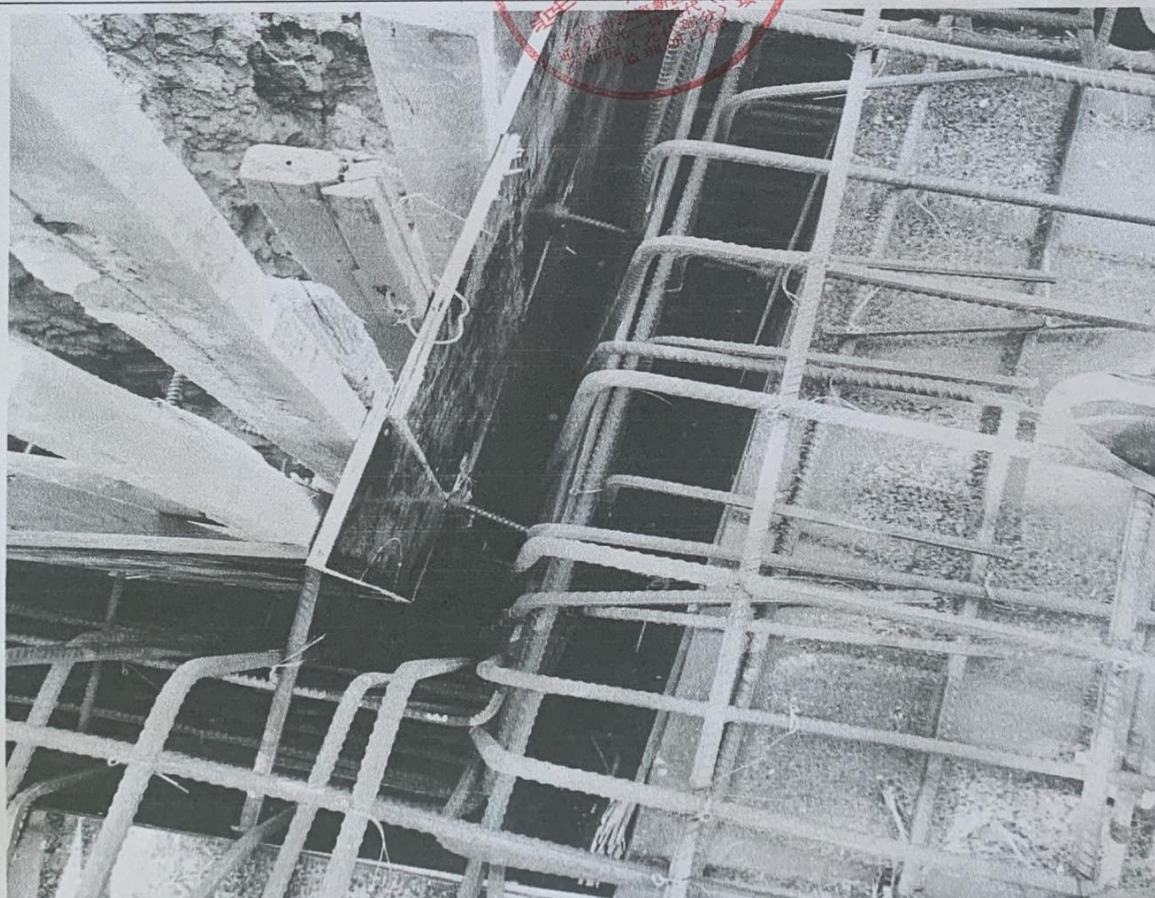

双向钢筋重叠、部分未固定