

表 A.0.3 监 理 通 知 单 ★

工程名称:湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF-JLTZD-003

致: 武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司(承包单位)

雷州英利光伏电力开发有限公司、湛江聚能光伏电力有限公司(建设单位)

事由: 关于湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目光伏区施工检查相关事宜

内容:

镇江大益新能源工程有限公司土建负责人、监理在 20MW 光伏区 4#箱逆变一体基础浇筑时发现:

- 1、个别悬挑模板与钢筋紧挨着,未留保护层,必须按设计要求确保保护层厚度(底板为:40mm,梁、柱为 35mm)。
- 2、个别地方钢筋绑扎遗漏,必须在浇筑前绑扎完成后再进行浇筑。
- 3、在浇筑过程中发现人员集中踩踏在钢筋上,容易造成钢筋变形附底,不能确保钢筋混凝土保护层厚度。

针对以上问题,望武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)需严加管控好现场施工质量;对于不符合设计要求的,加以整改且满足设计要求。若之后再发生类似问题,直接经济考核,请悉知并落实到位。

限整改完成后再进行浇筑。后附相片

监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师(签字):

日期:

责任单位签收:

以上问题我方按时整改回复


责任单位(盖章):

项目负责人(签字):


日期:

本表一式 3 份, 监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 1 份。

相片一：模板与钢筋垫块少

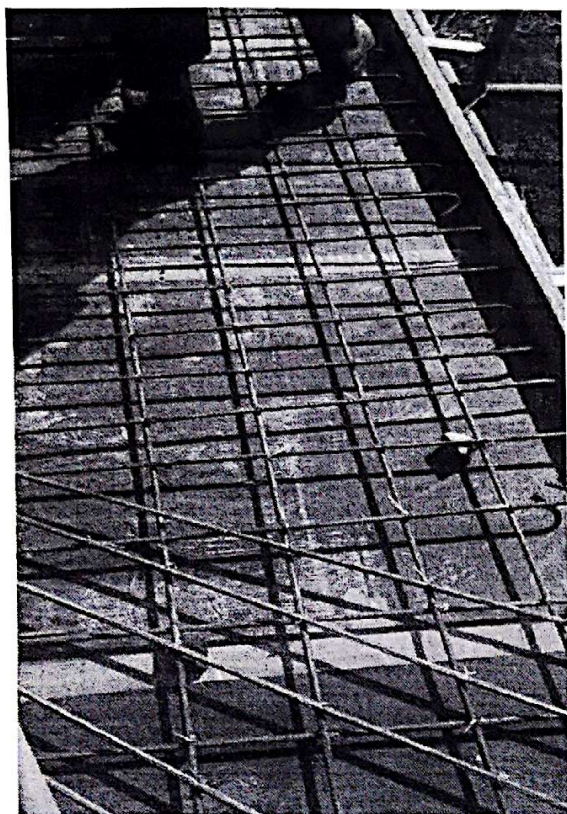

相片二：多人踩踏在钢筋上易造成钢筋变形

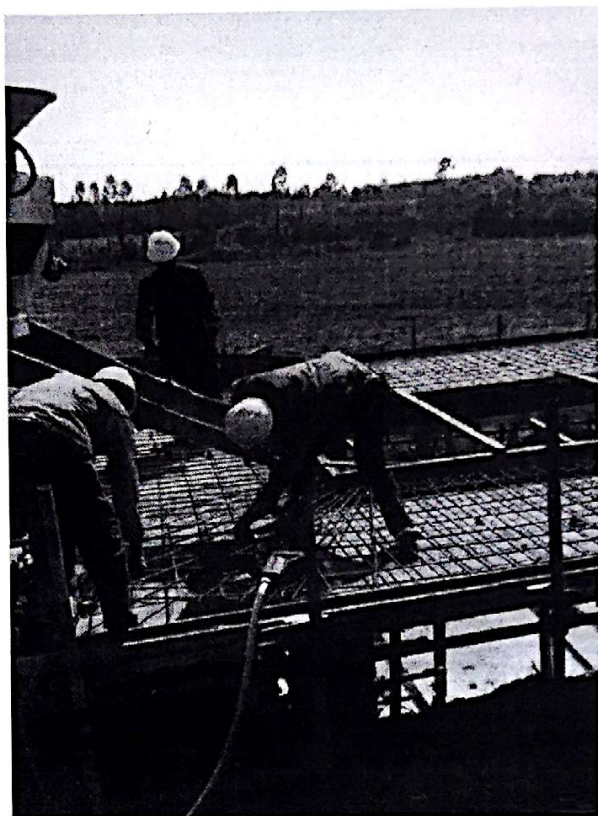

相片二：个别地方钢筋未绑扎

