

监理工程师通知回复单

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：JSFF-ZGHF-040

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位：

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-040 的监理工程师通知后，已按要求完成了接地扁铁焊接、高压敷设等工作，现报上相关资料，请予以复查。

附：1、回复材料 2 页。

施工单位（章）：

项目经理

日期



EPC 单位复查意见：

请监理单位批

EPC 单位（章）：

项目经理

日期



项目监理单位复查意见：

第3.5条未整改，其余已整改完毕。

项目监理单位（章）：

专业/总监理工程师

日期



本表一式 4 份，由施工单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。

监理工程师通知回复单附件

- 1、B01 光伏区、箱逆变一体机 UPS 柜与高压侧箱体脱焊开裂，需联系厂家来现场处理。
已联系厂家处理；
- 2、B04、B07、B10、B13 等箱逆变油池基础回填土夯实不到位，经过雨水天气底板基础下沉，导致油池底板、墙体开裂严重，必须处理且符合设计要求。已整改；
- 3、光伏区围栏基础下沉导致围栏倾斜，必须整改且符合设计要求。已整改；
- 4、光伏区接地焊接不符合要求，焊接工艺较差、焊接搭接面不满足扁铁宽度 2 倍以上，接。已重新按规范焊接；
- 5、A11 至 A08 光伏区集电线路电缆沟未报验，私自回填(未铺砂盖砖)，需挖出并铺砂盖砖后报验合格再回填。已重新开挖铺沙盖砖；
- 6、B02、B04 汇流箱直流电缆穿管至电缆沟埋设 PE 管较短，需加长处理。已整改；
- 7、光伏方阵列区在并网前必须把高低压电缆敷设、电缆沟回填、箱逆变一体机接线、电线固定、封堵、接地等施工工序提前报验，验收符合要求后方可送电并网，否则会出现安全隐患。已整改；



