

## 监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-037

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于光伏区围栏施工质量相关事宜

经业主、监理、总包单位现场检查发现围栏施工存在以下质量问题：

- 1、围栏基础引孔深度不符合设计要求（地面以下 700mm）。
- 2、围栏基础混凝土强度不符合设计要求（C25）。
- 3、部分围栏安装未拉直、拉紧。
- 4、部分围栏基础安装在浮土上面，后期基础会出现下沉、围网变形现象。
- 5、围栏基础引孔前未拉直线，整体弯曲，不在一直线。

针对以上问题，总包单位、施工单位加强现场管控，对不合格部分进行整改合格后，报  
监理项目部复查，望相关负责人重视并落实到位。

后附不合格相片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022年05月11日




注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

相片一：混凝土强度不符合要求（C25）

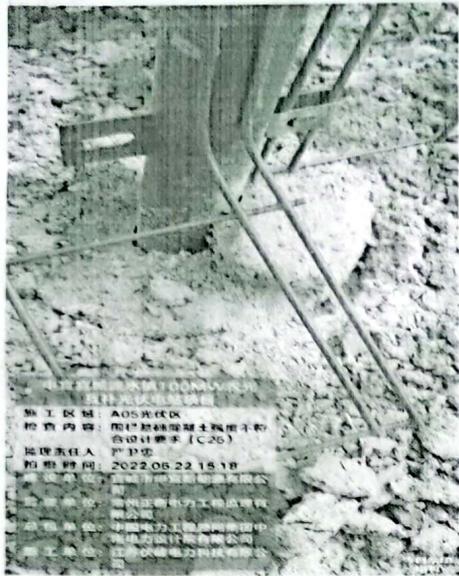

相片二：引孔深部不符合设计要求（地面以下 700mm）



相片三：围栏基础不在一直线



相片四：围栏基础在浮土上、未拉直



相片五：设计施工图（光伏场区围栏 NC00741S-Z0101-07）

