

监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-029

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于并网光伏区初检相关事宜

内容：经监理、业主、总包、施工单位对 A06、A07、A09 并网区域检查发现以下问题：

- 1、箱逆变周围回填不到位。
- 2、个别组件接地连接线未见，部分组串接地未与环网接地连接。
- 3、接地扁铁焊接不规范。
- 4、1*4 光伏线缆从支架下地走线太急（没余量），部分从支架下来未穿软管。
- 5、电缆标识桩埋设不规范（拐弯，交叉点未设置标识桩）。
- 6、部分组件，支架螺栓紧固不到位。
- 7、桩头防腐还差一道工序。
- 8、A07 部分管桩入土深度不足一米且已安装支架组件。
- 9、A06、A07、A09 箱逆变电缆支架未安装，未刷防火涂料。
- 10、带电光伏区围栏未安装（存在安全隐患）。
- 11、个别组串组件安装不平整（需调整）。
- 12、箱逆变接地扁铁连接不规范。
- 13、A07 箱逆变围挡未做爬梯，A06、A07、A09 基础围挡未安装门。
- 14、箱逆变事故油池内未铺鹅卵石。
- 15、个别组串 1*4 光伏线裸露在外（未绑扎在檩条内）。

以上问题，总包单位需督促施工单位抓紧时间对不符合要求的带电区域进行整改，特别是带电区域围栏施工及安全警示标识标牌，以防闲杂人员进入带电区域造成不必要的安全事故。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李强

日期：2017年 01月 02日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。