

监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-038

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于光伏区电气施工质量相关事宜

经监理现场检查发现 A01、B12、B13、B14 光伏区电气施工存在以下问题：

一、箱逆变接地焊接问题：

- 1、接地扁铁不允许敷设在高低压电缆上面，不符合 GB/50168、GB/50169 相关规范要求。
- 2、接地扁铁规格型号不一致焊接在一起。
- 3、扁铁焊接搭接面达不到 2 倍以上要求。
- 4、焊接后未做防腐。
- 5、箱逆变环网接地缺少接地极。

二、高压电缆沟部分地方未盖砖，未报验，私自回填。

针对以上问题，总包单位、施工单位加强现场管控，对不合格部分进行整改合格后，报监理项目部复查，望相关负责人重视并落实到位。

后附不合格相片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2017年06月10日




注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。




扫描全能王 创建


相片一：接地扁铁不允许敷设在高低压电缆上面

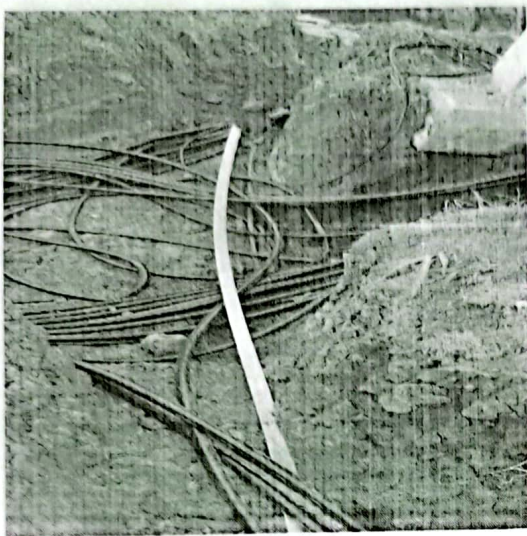

相片二：接地扁铁规格型号不一致焊接在一起

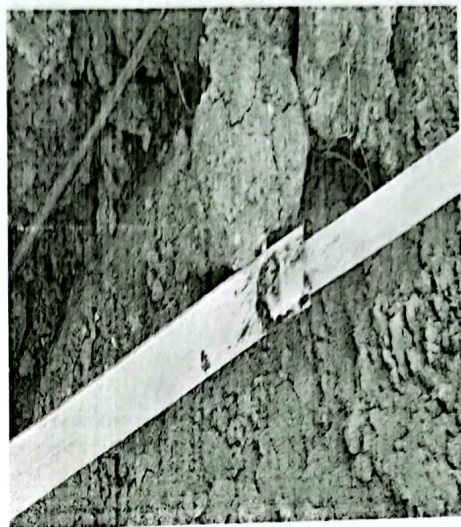

相片三：焊接搭接面达不到2倍以上要求
焊渣未清理，未做防腐

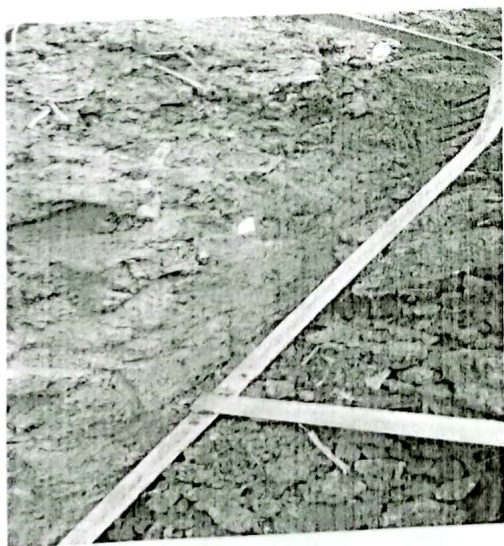

相片四：高压电缆沟未盖砖，未报验，私自回填

