

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-041

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站未完成及消缺项相关事宜

经监理、质检专家组及运维检查发现升压站存在以下问题：

- 1、升压站危废品库、事故油池、回填土出现沉降、塌陷现象；
- 2、消防池周边基础散水、附属用房室内地坪出现沉降、塌陷现象；
- 3、消防池未设置观察口、水位计；消防系统未挂标识标牌，需调试正常运行后移交至运维；
- 4、升压站蓄电池室电缆沟未安装盖板；蓄电池室空调不是防爆空调；
- 5、SVG 电抗器支柱绝缘子接地构成闭合回路，不符合《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010 第 10.0.15 条规定，应整改；（专家意见）
- 6、主变中性点、无功补偿装置接地刀闸垂直连杆未涂刷黑色油漆。应按《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010 第 8.2.5 条第 7 款规定整改；（专家意见）
- 7、直流充电模块 AD4 故障退出运行，需处理；
- 8、主变压器贮油池铺设卵石层厚度小于 250mm，不符合《高压配电装置设计规范》DL 5352-2018 第 5.5.3 条规定；站内铺石子部分泥土外露，需再添加一层石子，应整改；（专家意见）
- 9、升压站部分电缆沟积水，部分电缆未敷设在支架上，穿墙电缆未涂刷防火涂料，完善电缆规范敷设、电缆防火涂料涂刷，并消除积水问题；（专家意见）
- 10、升压站 SVG 区域、110kV 进线间隔设备、部分二次屏柜、光伏区部分汇流箱和箱逆变一体机未张贴设备名称和编号标识牌。应按《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》GB 26860-2011 相关规定和调度相关规定规范要求完成张贴或悬挂设备双重编号，屏柜应双面标识；（专家意见）
- 11、升压站架空接地线余缆盘未绝缘固定，应整改；（专家意见）
- 12、升压站龙门架防爬闭锁装置、上楼面防爬闭锁装置未张贴安全警示标识及限载多少 KG，应整改；



- 13、站内杂草较多，需处理后种植草坪；
- 14、站区内所有铁艺制品（如：爬梯、排水井盖、镀锌管、构架等）有生锈现象，应除锈防腐；
- 15、所有建筑物楼面差一道防水砂浆；消防池内差一道防水砂浆；
- 16、生活区未配置生活污水处理装置，不符合设计要求；
- 17、进升压站大门处道路破坏后，未恢复（硬化），应处理；
- 18、光功率预测系统、OMS 系统、工业视频监控系统、光伏区后台监控系统还未正常投入运行；
- 19、综合楼应急电源配电箱无电源；视频监控画面丢失；
- 20、事故照明切换屏逆变故障，一路电源未接；
- 21、主变、SVG 本体有锈蚀；主变、SVG 电缆无相色标识；
- 22、主变泄漏电流测量处位置不合理（专家意见）。

针对以上问题，总包单位项目部需督促施工单位抓紧时间对未完成项及消缺项逐一完成（限期 2022 年 07 月底）。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建