

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-042

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于 B08-B11 光伏区低压电缆沟及电气施工相关事宜

经监理人员现场检查发现以下问题：

- 1、B08-B11 光伏区低压电缆沟深度不满足设计要求（1 米），现场实测深度在 40~60cm。
- 2、B09 光伏区 1*4² 直流线至汇流箱，有三根线短了，且用 MC4 插头连接加长，不符合要求，必须更换。
- 3、A01、B12 光伏区环网接地施工，缺少接地极，不符合设计及 GB/50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工与验收规范要求，必须按设计要求打入接地极。

针对以上问题，总包单位项目部需加强现场管控，督促施工单位对不合格部分整改，且满足设计及规范要求，再报监理项目部复查，限电缆沟回填前完成整改，否则后果自负。

后附不合格相片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2022 年 07 月 31 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

一：电缆沟深度不满足设计要求



二：1*4² 直流线短了，用 MC4 插头接长，不符合要求

