

监理通知单

工程名称：申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-045

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

主题：关于中秋节前施工现场安全、质量检查

经监理、总包项目负责人现场施工情况检查发现以下问题：

- 1、B05 光伏阵列区防雷接地扁铁焊接搭接面不够；
- 2、B05 光伏阵列区接地扁铁焊接后，焊渣未清理、未刷防腐漆；
- 3、B05 光伏阵列区部分接地、电缆沟部分地方坍塌未清理；
- 4、B09、B11 光伏阵列区组件连接片采用的时发黑螺栓，设计要求是 8.8 级热镀锌螺栓，必须把不符合要求的螺栓更换掉；
- 5、组件安装有错缝，间距大小不一；螺栓紧固不到位；缺少直拉杆；檩条与斜梁缺少螺栓；
- 6、高压电缆回填后，部分区域未埋设电缆走向标示桩，给后期补打桩、低压电缆沟、接地沟开挖带来严重安全隐患；
- 7、施工现场人员安全意识淡薄，有部分人员未佩戴安全帽；补打桩区域经过高压电缆部分未安排人监护。

项目已将进入收尾阶段，为加强现场安全、质量管理，总包项目部需督促、管控现场安全文明施工，确保施工质量达标，做好现场安全、质量交底工作。

以上问题限期三日内整改后回复
后附现场安全、质量检查相片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]


日期：2022 年 09 月 09 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。




扫描全能王 创建

相片一：接地扁铁焊接搭接面不够

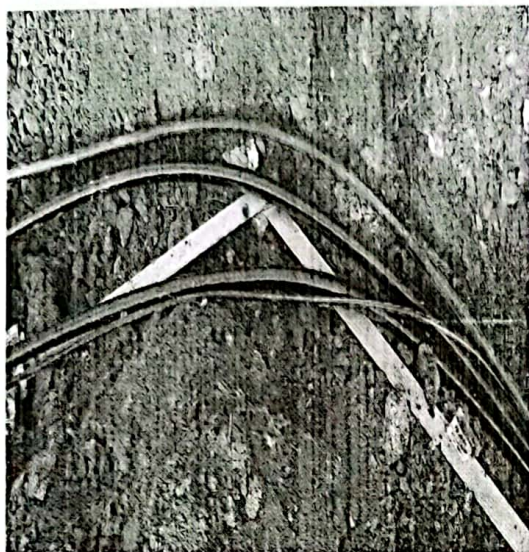


相片二：接地扁铁未刷防腐漆

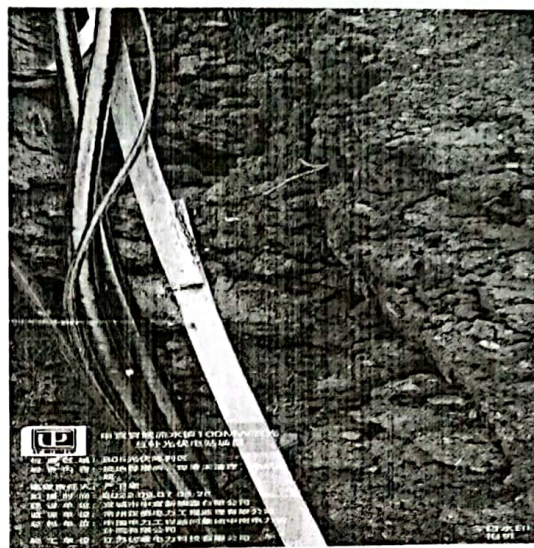

相片三：螺栓不符合要求，应采用 8.8 级热镀锌螺栓



相片四：组件安装错缝

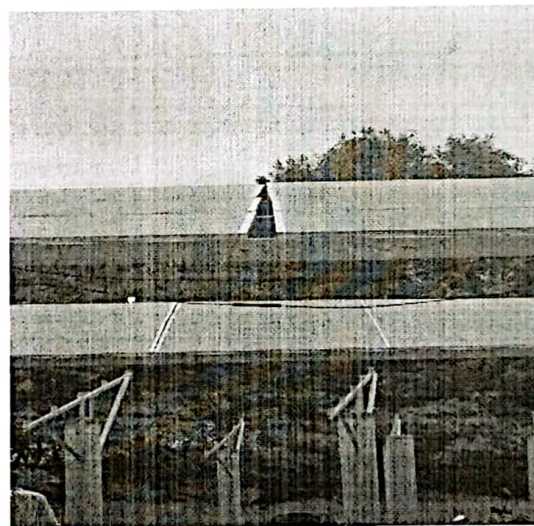

相片五：未佩戴安全帽

