

## 监理通知单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5WM 屋顶分布式光伏发电项目  
编号：GAWH-ZHJL-TZ-008

致：湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：关于土建施工收尾、电气施工

内容：

经我监理工程师对现场进行日常巡视检查发现

1. 逆变器等设备基础未按图纸要求施工，为考虑后期返工造成工期影响，我监理单位同建设单位进行沟通，并给与处理方案同意你施工单位采取措施进行整改，在双节前就提出整改方案，至今为止，你单位未作出任何有效整改行动。
2. 关于设备基础接地，我监理工程师已在现场口头发出指令，并及时下发监理文件，要求按照规范 GB50169 采取两倍搭接、三面焊接进行施工，但现场至今为止未进行整改，且设备基础外壳接地存在未接地（或接地面不够现象）
3. 关于电气施工，所直埋电缆未按照图纸及规范要求，采取铺砂盖砖或穿管形式进行铺设，存在高低压电缆与通讯线缆未采取隔断措施，沟内深度达不到图纸及规范要求。
4. 目前已进入高低压电气施工，我监理单位将不定期不定时对所存在的专业施工人员及资质进行抽查，如存在人证不合一等现象，将要求对此施工队伍进行退场处理，情节严重将下发工程暂停令。

现要求：针对以上问题尽快落实整改，同时加强现场监管，限期三天内完成，如未按照要求，由此产生工期及经济损失将由你单位自行承担。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2021 年 10 月 9 日

