

监理通知单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL--TZ-012

致：湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：管理人员执行力不到位、违反图纸设计擅自施工

内容：

经我监理工程师现场日常巡视检查发现

1. 土建防火墙施工未按三级自检程序进行验收，报我监理项目组织验收工作，擅自进行浇筑工作
2. 经我监理工程师现场巡检发现，防火墙其内部钢筋未经验收，巡检发现其内部钢筋未进行绑扎或绑扎不到位现象
3. 浇筑所使用的混凝土未按设计要求等级进行施工，图纸设计为 C30 强度等级，实际施工为 C25 强度等级
4. 在我监理工程师、建设单位工程师在现场发出指令，暂停施工立即更换，但你项目部未按要求进行更换，仍继续浇筑，并存在混凝土出厂单造假伪造现象。

对此，我监理项目部将做出以下要求：

1. 加强你施工项目部内部人员执行力管理及培训工作
2. 对已未按设计要求施工的基础进行返工处理，对此造成的损失及工期由你施工项目部自行承担（在本月 15 号最后节点前完成）如确实考虑工期问题无法造成返工情况，需提供以下文件：①设计单位出具的 C25 代替 C30 的论证计算文件并加盖公章，对后续造成的质量情况承担责任 ②施工单位出具对此防火墙质量保证文件加盖公章 ③下发处罚通知单，所造成的罚款金额将在工程款中予以扣除。
3. 对混凝土出厂单伪造现象，我监理单位只认可其发货时间为 09:01:45 出厂混凝土单强度等级符合要求，其 08:23:35 时间我监理单位认为其混凝土强度为 C25 等级

请你施工项目部按要求进行返工整改，如拒不整改，所造成的影响及损失将由你项目部自行承担，请引起重视!!! 限期一周完善

监理项目部(章)



总/监理工程师：_____

日


期：2021 年 7 月 4 日



混凝土出厂单存在伪造现象

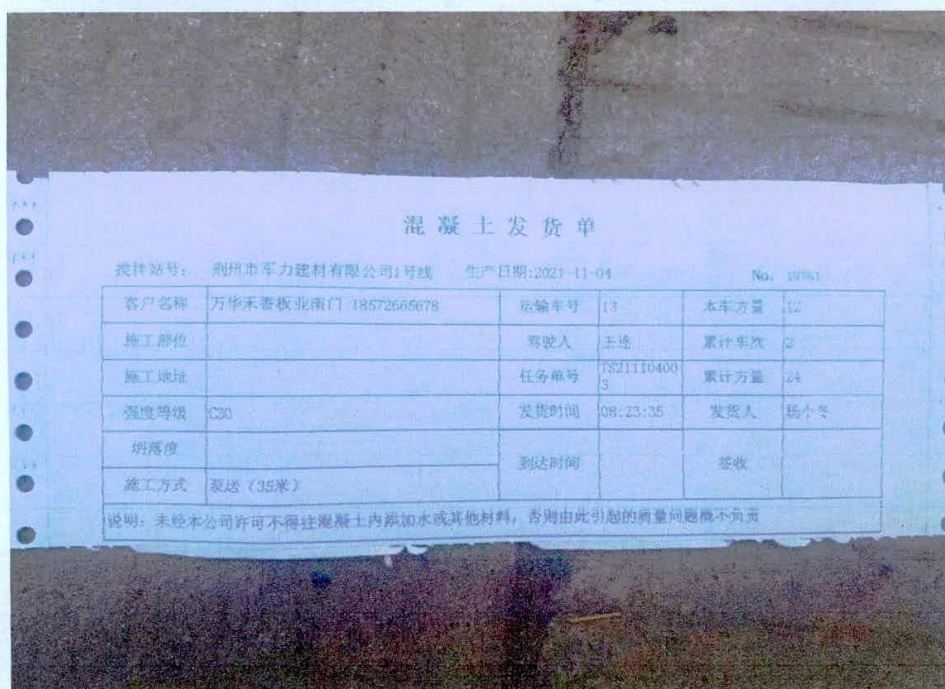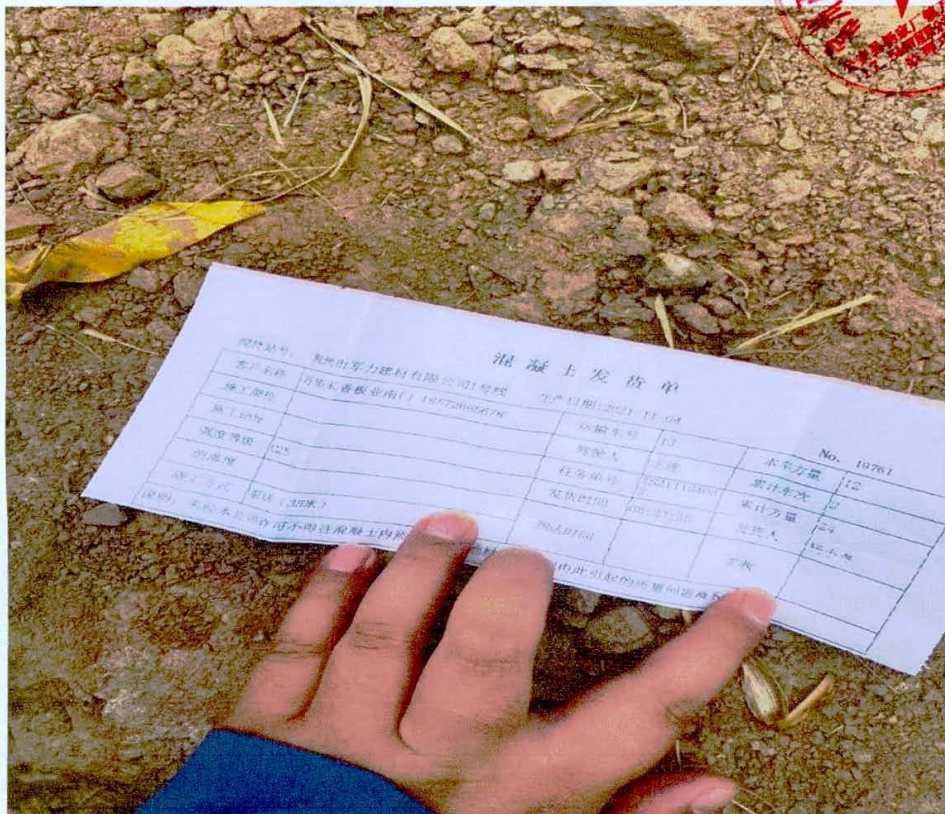

图纸设计为 C30 强度等级

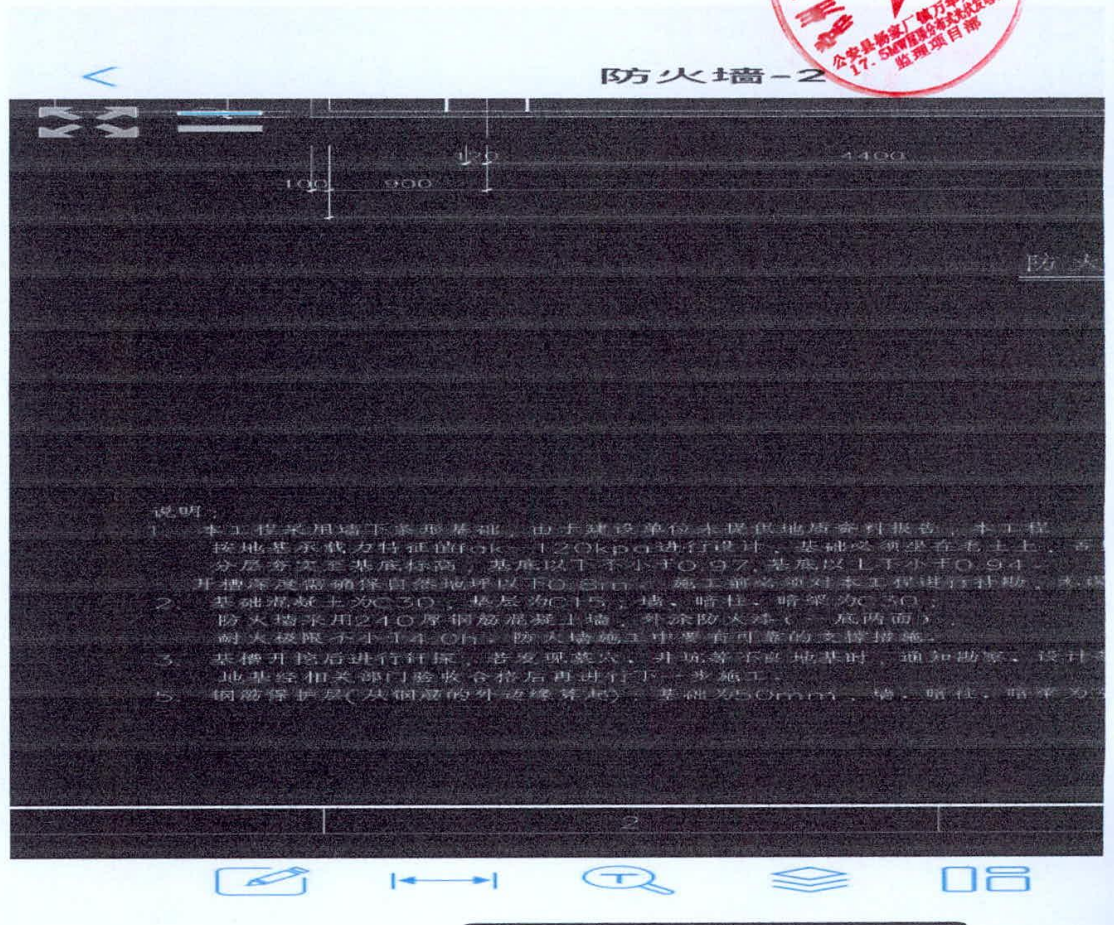

说明:

1. 本工程采用墙下条形基础，由于建设单位未提供地质资料报告，本工程按地基承载力特征值 $f_{ak}=120\text{kPa}$ 进行设计，基础必须坐落在老土上，各分层夯实至基底标高，基底以下不小于 0.97 ，基底以下小于 0.94 ，并槽深度需确保自然地坪以下 0.8m ，施工前必须对本工程进行勘测，本基础混凝土为 $\text{C}30$ ，垫层为 $\text{C}15$ ，墙、暗柱、暗梁为 $\text{C}30$ ，耐火等级不小于 4.0h ，防火墙施工过程中要有可靠的支撑措施。
2. 防火墙采用 240 厚钢筋混凝土墙，外涂防火涂料（一底两面）。
3. 基础开挖后进行钎探，若发现墓穴、井坑等不密地基时，通知勘察、设计、地基经相关部门验收合格后再进行下一步施工。
5. 钢筋保护层（从钢筋的外边缘算起），基础为 50mm ，墙、暗柱、暗梁为

钢筋未通过验收，且存在未绑扎现象

