

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-038

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于升压站综合楼基础钢筋绑扎质量事宜

内容：

经我方监理人员现场巡视现场检查发现，你方负责承建的升压站综合楼基础钢筋绑扎在施工过程中存在以下问题：

综合楼个别框架柱根部箍筋未加密，框架梁上部主筋接头位置位于跨中，搭接焊两端钢筋未预弯，两端钢筋不在同一轴线上，钢筋端部未施焊，不符合《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第 5.4.1 条的规定；

要求你方立即对以上问题进行整改，未完成整改严禁模板安装施工，完成整改后上报我方监理部进行复查；

限你单位于 2021 年 8 月 17 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

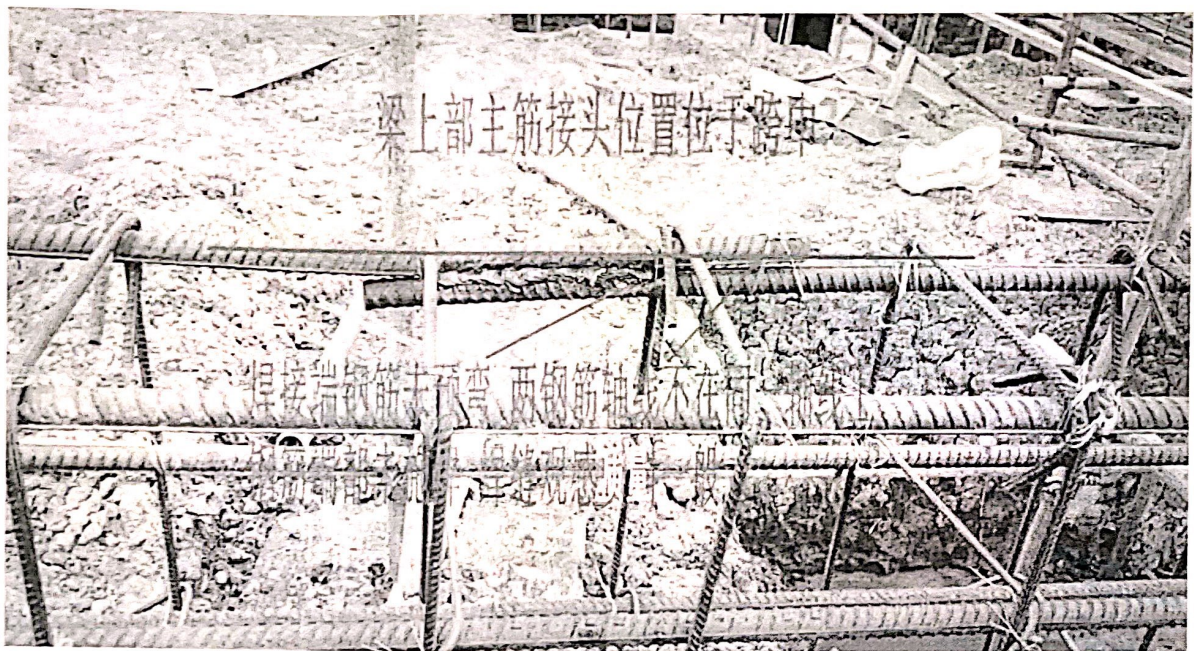

问题 1: 框架梁上部主筋接头位置位于跨中, 搭接焊两端钢筋未预弯, 两端钢筋不在同一轴线上, 钢筋端部未施焊,



问题 2: 个别框架柱根部箍筋未加密