

监理通知单

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-TZD-004

主送：江苏希源电力建设有限公司

抄送：国网常州综合能源服务有限公司

内容：关于现场材料及施工质量相关事宜

经监理人员现场检查发现以下问题：

- 1、桥架安装存在用自攻螺栓紧固，影响工程质量。
- 2、接地扁铁镀锌层数值不符合要求，影响工程质量。
- 3、桥架安装部分存在生锈、锈蚀、间隙，影响工程质量。
- 4、桥架底座存在锈蚀严重，不符合要求。
- 5、桥架存在镀锌层不符合设计要求，影响工程质量。
- 6、现场个别支架存在破损、镀锌层脱落，不符合要求。
- 7、现场个别水泥基础存在修补情况，不符合要求。
- 8、现场电缆名牌存在手写，不符合要求。
- 9、现场个别直流电缆存在破损，严重影响工程质量。

以上照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、桥架安装不得使用自攻螺栓，全部换成原配螺栓紧固。2、将接地扁铁进行退厂处理。3、桥架生锈不允许用于本工程。4、对于底座生锈进行防腐除锈。5、桥架镀锌层不合格进行返厂处理。6、不符合的支架不允许本工程使用。7、将修补的水泥基础进行更换。8、电缆名牌必须机打，不允许手写名牌。9、将破损的直流电缆及时进行更换，破损的电缆不准用于本工程。根据上述所有问题更为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下一道工序。望你单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）：

总/专业工程师：

日

期：



本表一式____份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存____份。


附页：




个别水泥基础存在修补情况




个别支架存在破损

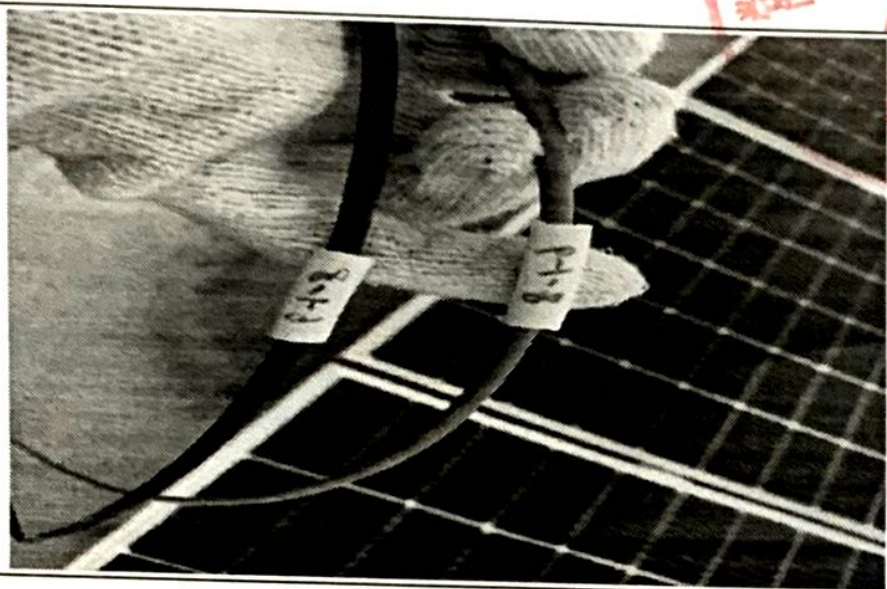


电缆名牌存在手写

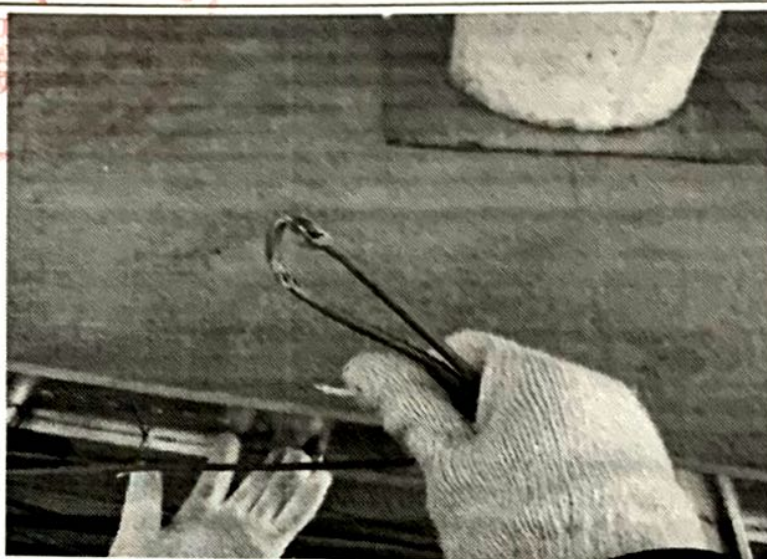


直流电缆存在破损

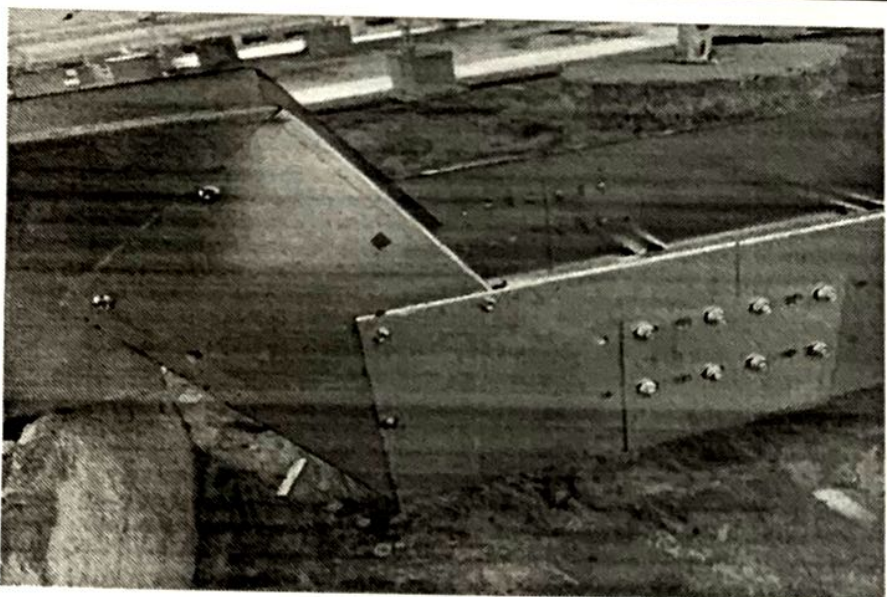


桥架存在自攻螺栓紧固

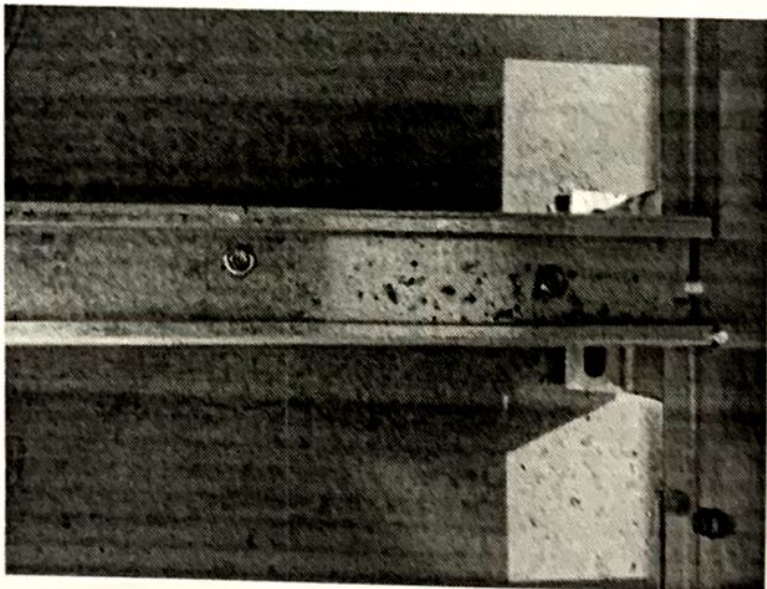

桥架内部存在锈蚀

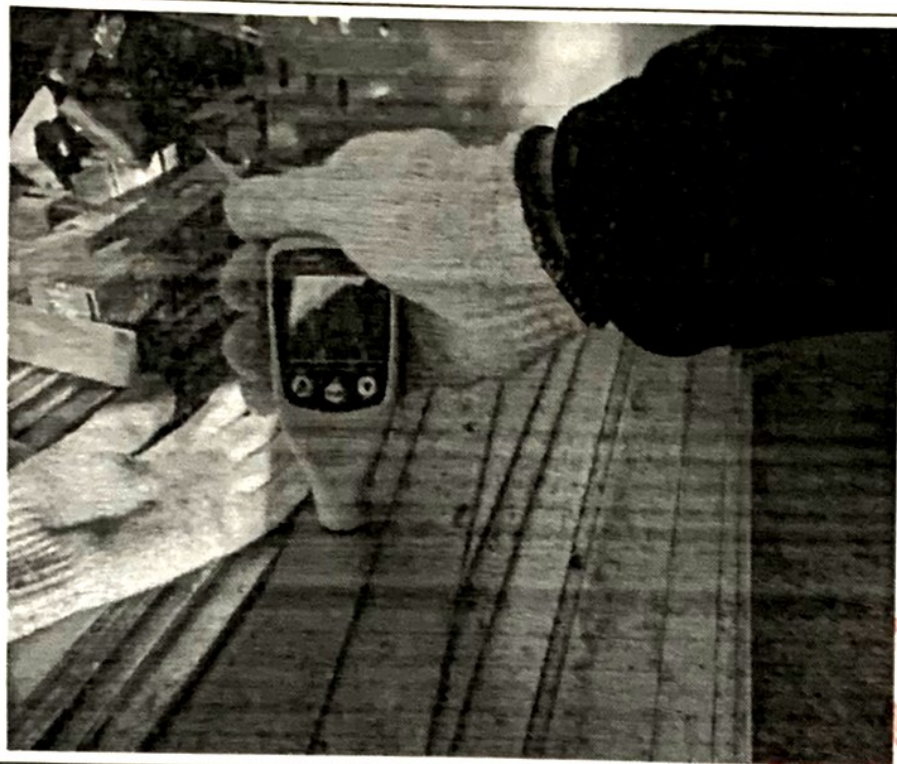

接地扁铁不符合要求

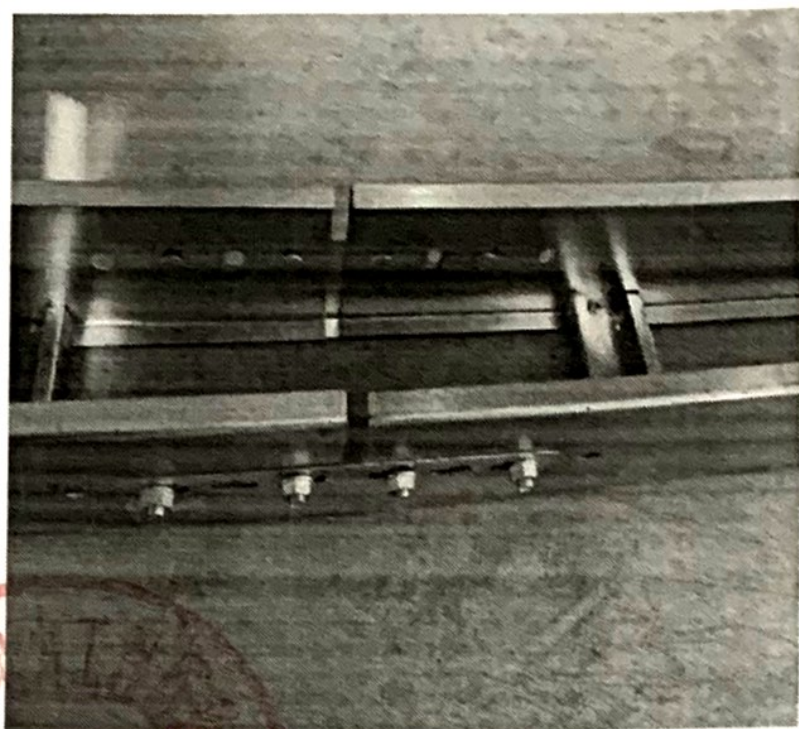

桥架安装存在縫隙

