

监理通知单

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-TZD-007

主送：江苏希源电力建设有限公司

抄送：国网常州综合能源服务有限公司

内容：关于现场质量相关问题

监理单位协同业主对施工现场检查发现问题如下：

- 1、水泥基础立柱底座紧固件垫片存在尺寸较小、固定面不足，严重影响工程质量。
- 2、个别直流电缆存在 MC4 接头链接，不符合设计规范要求。
- 3、组件搬运存在肩扛现象，易造成组件隐裂，影响工程质量。
- 4、个别支架材料存在锈蚀现象，影响工程质量。
- 5、个别组串存在错缝现象，影响工程质量。
- 6、个别桥架存在位置不一致，不符合要求。
- 7、部分桥架、链接件上存在污渍，影响桥架整体美观。

附问题照片

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、要求将垫片全部更换。2、逆变器与组串直流电缆中间不允许见任何措施链接。3、组件需两人搬运。4、要求更换锈蚀的支架材料。5、要求对错缝现象进行整改。6、要求对个别桥架位置进行整改。7、要求对存在污渍的材料进行更换。

根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序，如拒不整改，我方将进行强制性措施。望贵单位重视！限两日内回复。

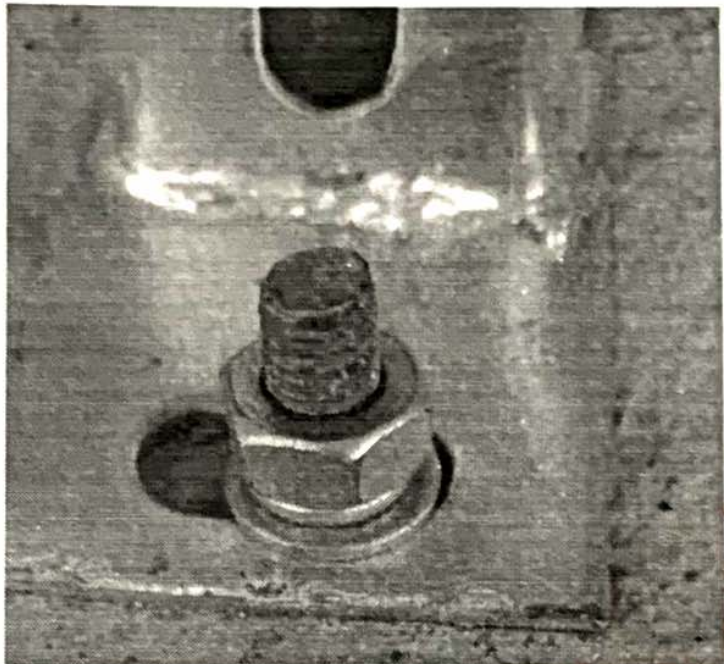
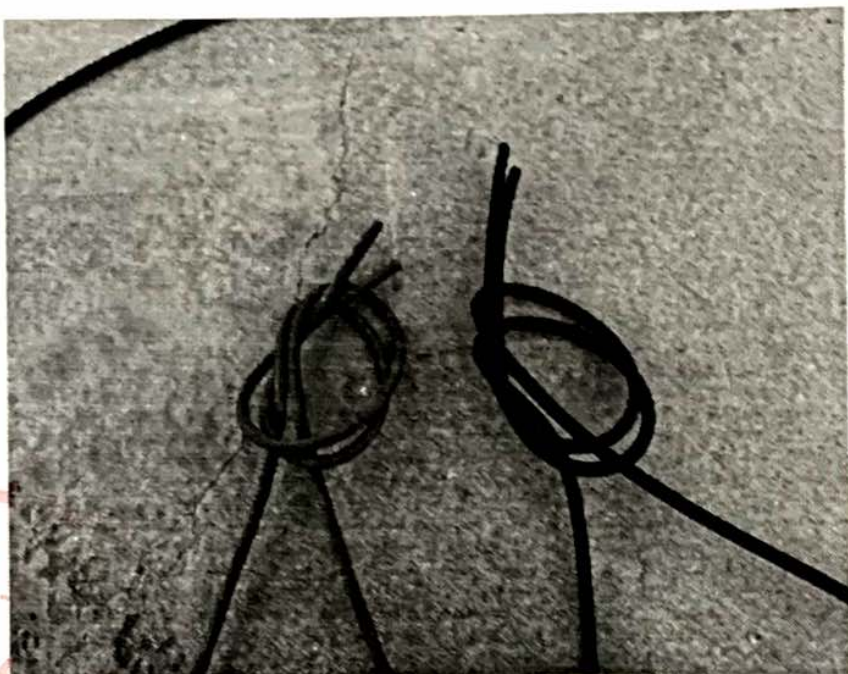
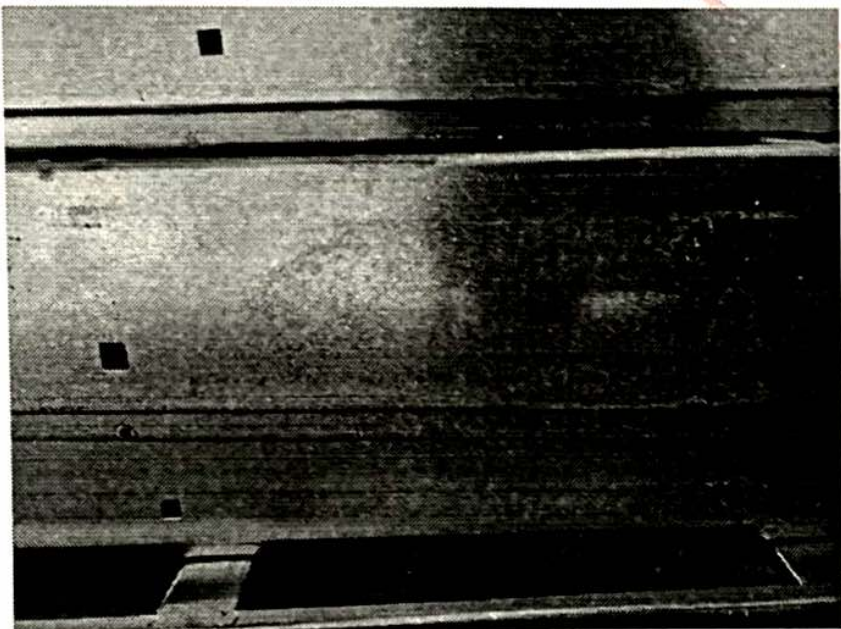
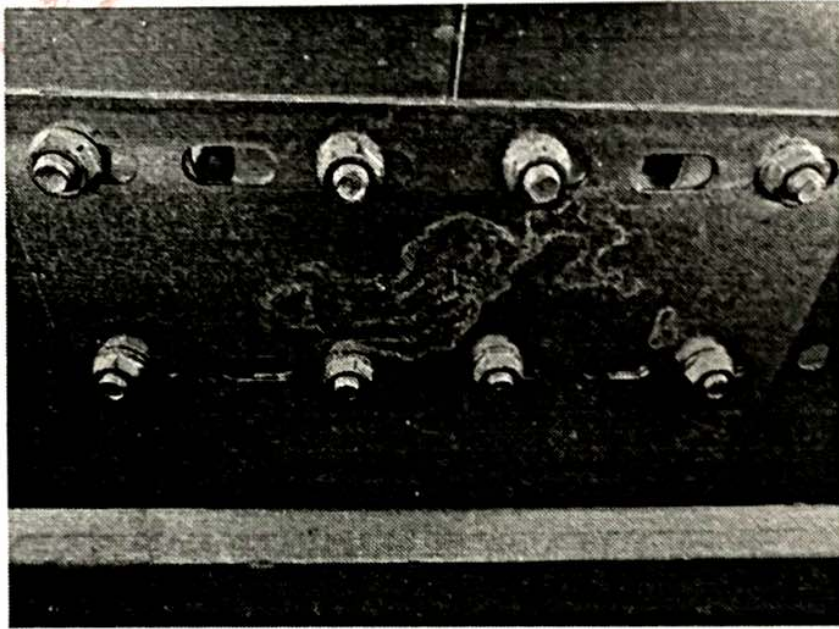
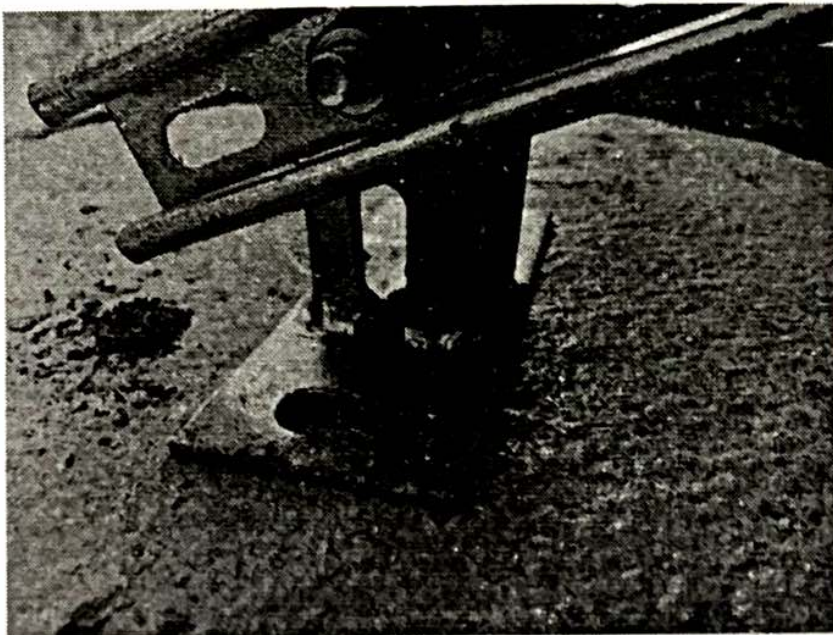
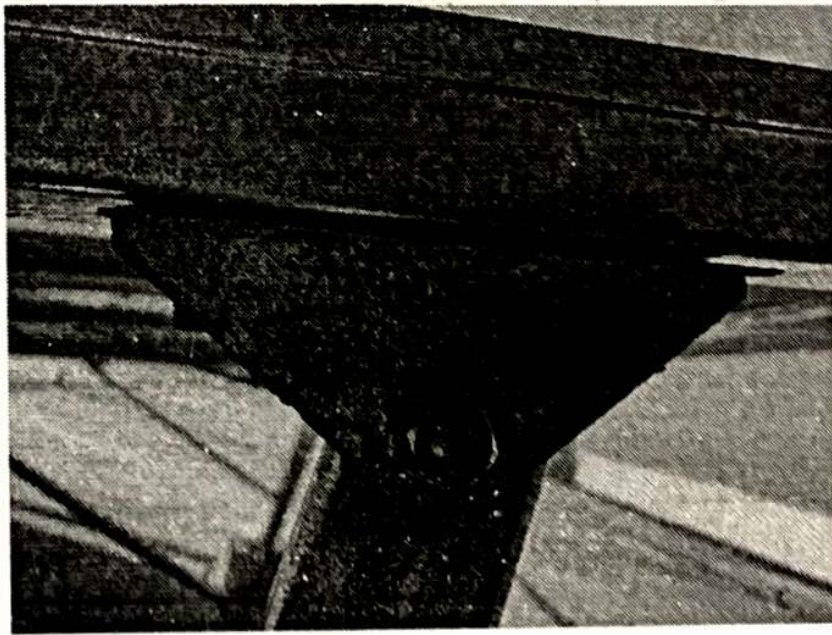
监理项目部（章）


总/专业监理工程师：李俊平

日期：2021年12月29日


本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

附照片：

	
水泥基础立柱底座紧固件垫片存在尺寸较小	直流电缆中间存在 MC4 接头链接
	
桥架上存在污渍	链接件上存在污渍
	
立柱存在锈蚀现象	三角件存在锈蚀现象

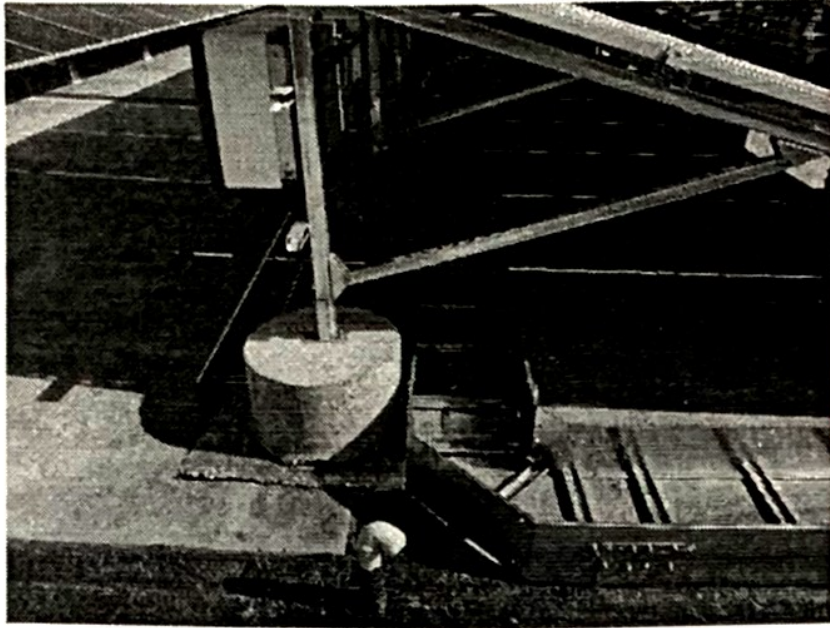

桥架位置不一致

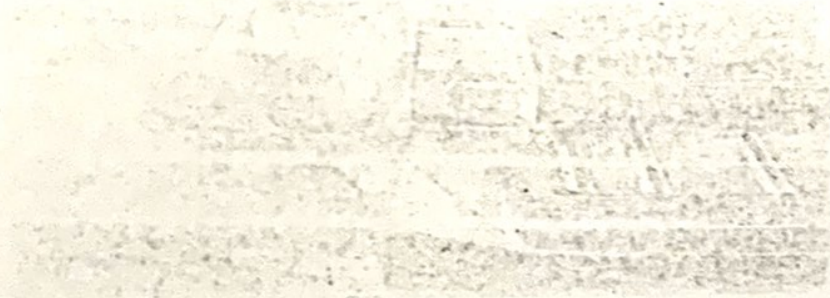

桥架位置不一致