

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-050

致：许昌君诚科技有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区箱逆变设备及电气部分存在问题事宜；

内容：

- 1、箱逆变设备基础内电缆防火涂料涂刷不符合设计要求，防火封堵未做或封堵不到位，电缆支架未安装，基础内布线（电缆、通讯）凌乱。
- 2、11#箱逆变设备直流侧缺少安全防护板，15#箱逆变设备高压侧锁具损坏，1#-3#箱逆变直流侧电缆进箱体隔板缺少，所有箱逆变设备未做防火隔板，不符合设计要求，存在重大安全隐患。
- 3、箱逆变设备基础预埋件未做防锈处理、设备与预埋件未焊接固定，设备与预埋件未做保护（砂浆）设备基础内易进雨水，8#箱逆变基础透水严重。
- 4、箱逆变设备基础踏步损坏严重、沉降、保护层脱落。
- 5、箱逆变设备基础事故油池外壁不在同一水平，且未铺设篦子、鹅卵石，未配置消防设备。
- 6、箱逆变设备基础检修洞口未安装盖板、上下爬梯材料生锈。
- 7、箱逆变设备两点接地搭接面积不足，焊接工艺较差，且未做防腐处理、未涂刷接地标志（黄绿色）。

要求：

按设计要求及规范进行整改处理。

附部分问题照片：

监理项目部（章）


总监理工程师：王立生

日 期：2024年5月21日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



2020-04-20 09:25

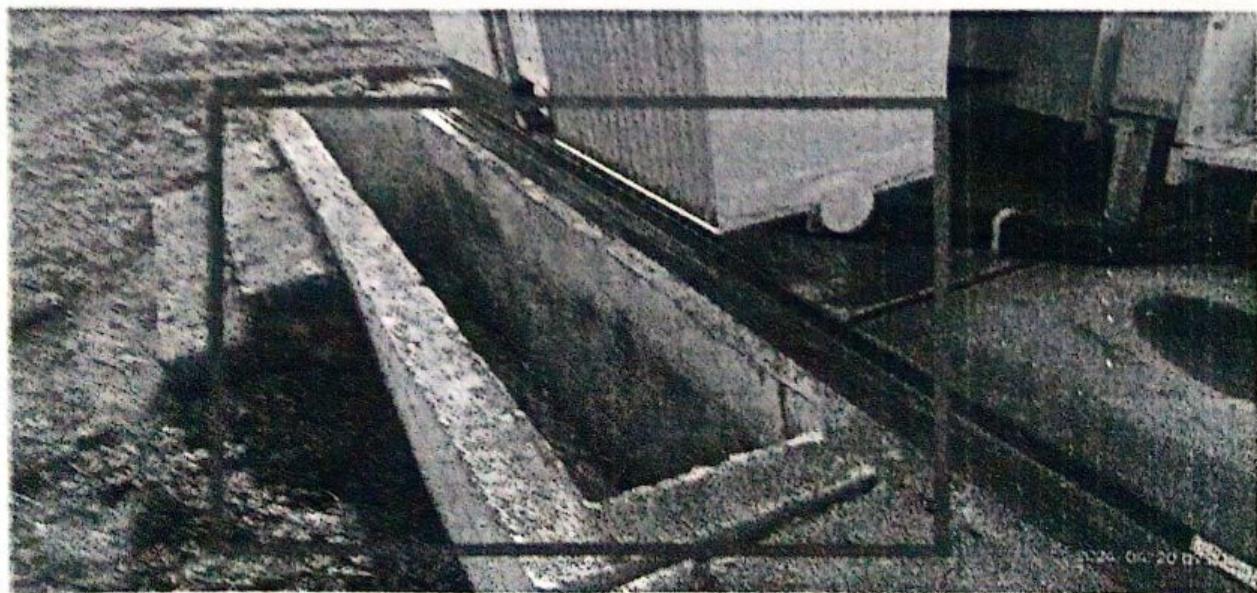

2020-04-20 09:26

