

监理工程师通知单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：JXM7-ZHJL-AQ-TZD-005

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

内 容：1#厂房防雷接地安装不规范等问题

监理部巡视检查发现你部施工的三期 1#厂房施工存在以下问题：

- 1、气楼防雷接地未按图纸要求施工，接地敷设不符合设计要求；主接地网回路未闭合，有断点。
- 2、部分防雷接地扁钢材料已生锈，不符合设计要求。
- 3、防雷接地支撑现场用木枋作为支架，不符合设计要求。
- 4、使用已变型桥架，不符合设计要求。
- 5、防雷接地系统布设在运维通道上，存在人身安全隐患。
- 6、接地扁钢与导轨连接的固定螺丝处已生锈，易增大接触电阻，导致接地电阻值变大，接地连接不可靠。
- 7、防雷接地支撑的夹具螺栓未紧固。

现要求你部对以上问题严格按设计要求施工，立即整改，并举一反三。

以上问题限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》。

浙江天能动力能源有限公司
海宁科茂微电网技术有限公司
长兴智旺新能源科技有限公司
监理单位：浙江天能动力能源有限公司
监理项目部
2022年5月9日

李大海

浙江天能动力能源有限公司
海宁科茂微电网技术有限公司
长兴智旺新能源科技有限公司
监理单位：浙江天能动力能源有限公司
监理项目部
2022年5月9日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份

1、防雷接地安装不规范，不符合设计要求；主回路未闭合，有断点




气楼防雷接地安装不规范



防雷接地安装在运维通道板上


防雷接地处生锈，易引起接地不良

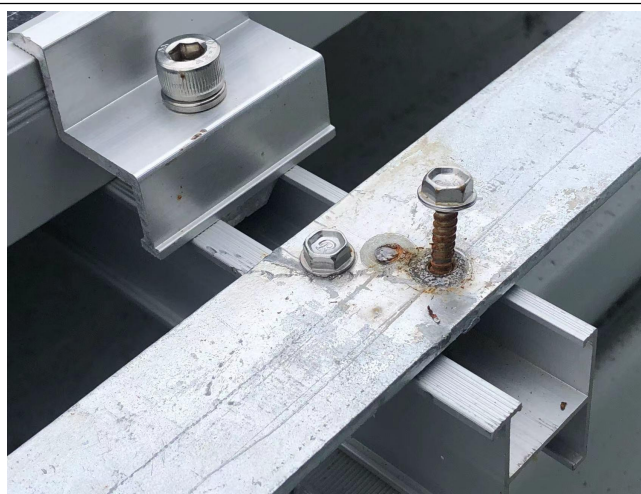


使用桥架变形



防雷接地用木枋固定

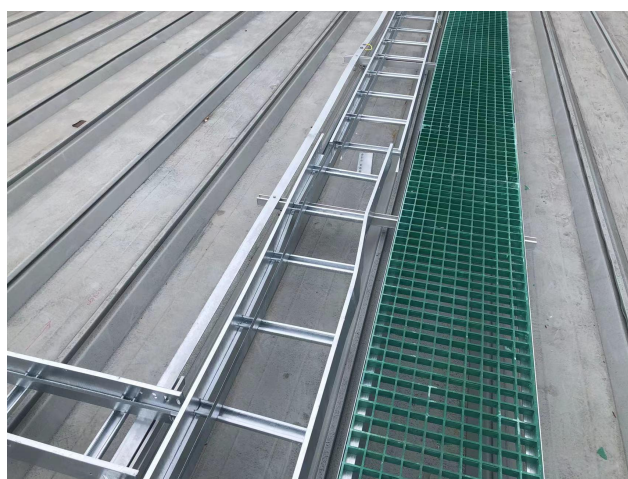

防雷接地材料生锈

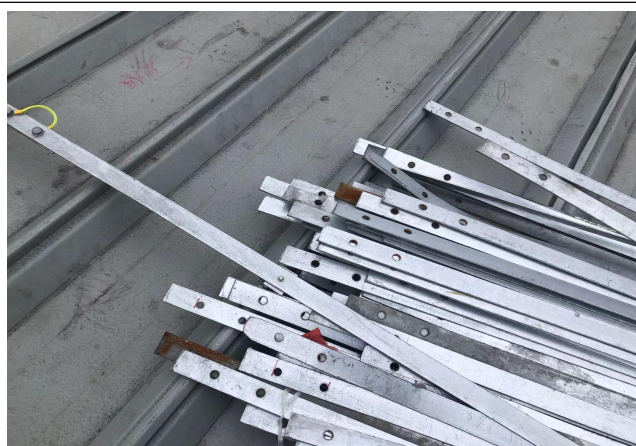

夹具螺栓未紧固到位

