

监理工程师通知单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：JXM7-ZHJL-AQ-TZD-006

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

内 容：监理巡视检查发现相关要求整改问题

监理部巡视检查发现你部施工的 1#、6#厂房施工存在以下问题：

- 1、6#厂房逆变器支架未按图纸要求安装完成，底部背侧缺少斜撑；且个别支架螺栓未紧固。
- 2、6#厂房逆变器安装后未加装防雨棚，无临时防雨措施。
- 3、6#厂房屋面个别组件表面受铁锈污染。
- 4、1#厂房南侧屋面光伏电缆敷设未套护套。
- 5、6#厂房南 2 坡边两块组件安装不规范，压块未按要求安装，导轨过短。
- 6、6#厂房部分水平桥架安装不规范，未与支架固定，个别地方歪斜不正。个别地方支架间距过大。

桥架支架安装位置错误。

7、1#厂房一处防雷接地带转角处连接件看打孔过多，影响防雷接地效果。

8、6#厂房东侧运维通道板水平铺设不规范，歪斜不正。

9、6#厂房电缆线盘吊装时未做好防护，直接压在屋面上，造成瓦楞受压变形。

10、上下屋面爬梯处未设置安全装置，有人上下处未加装安全防坠装置，无人上下的爬梯上下各处未完全封死，人员随意上下，存在安全隐患，可能导致高处坠落等事故发生。

11、屋面材料堆放杂乱。

现要求你部对以上问题严格按图施工，立即整改，并举一反三，由此产生的返工和相关损失你方自行承担；对存在的安全隐患且容易造成严重后果的安全问题，立即彻底整改，不留后患。

以上质量问题限 3 日内整改完成，安全问题立即整改。整改完成后回复《监理通知回复单》

监理单位：浙江天能动力能源有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：李廷
日期：2022年5月19日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份

逆变器支架缺少后斜撑，无雨棚




逆变器支架未紧固到位



光伏电缆未套护套




防雷接地连接件打孔过多

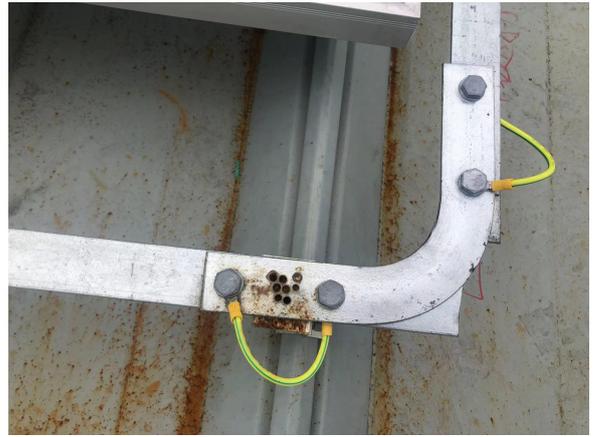

组件边缘导轨过短，夹具安装位置错误




运维通道安装不正

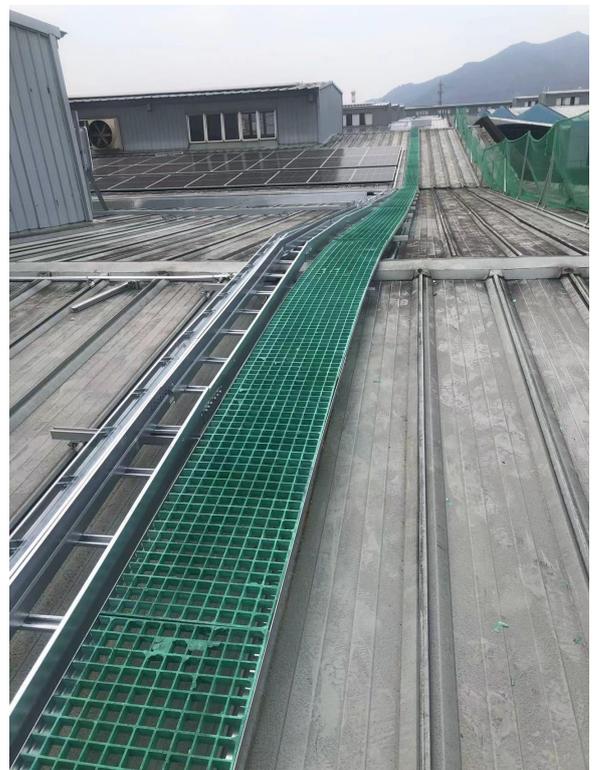

桥架支架间距过大



组件表面受铁屑生锈污染严重

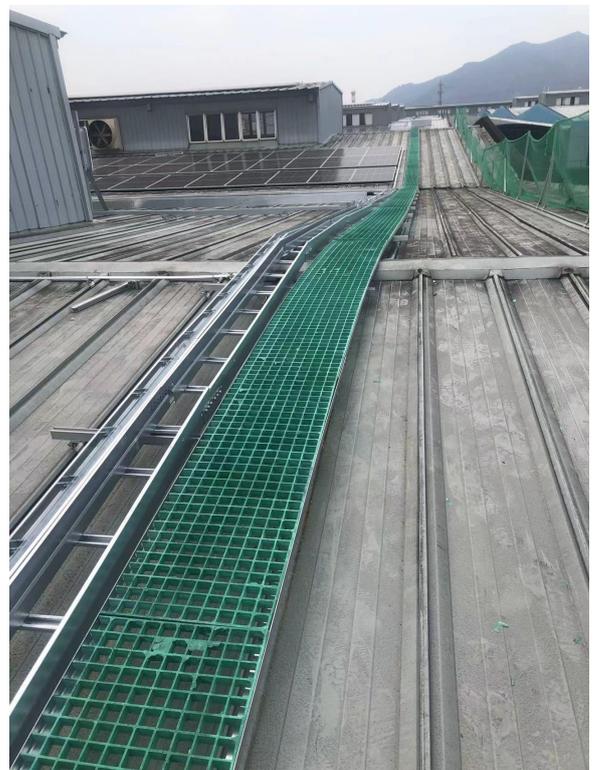



材料放置未保护好屋面，彩钢瓦受压变形



上下爬梯无防坠器及安全带



桥架支架安装位置错误



桥架未固定，安装不正

