

## 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—TZD—054

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于集电线路缺陷等问题的整改消缺事宜

内容：

目前升压站一次仓6号开关柜出线端到W9风机箱变端35KV线路已经通电，但还有不少土建和安装问题需要停电消缺整改。经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部和施工项目部共同对集电线路1回路升压站一次仓出线端到W9风机箱变出线端之间35KV线路进行初验检查发现问题。

- （1）、W9风机机位处1F5N1塔架上架电缆套管底部电缆外露没有保护；
- （2）、1N25#塔架少构件和没有混凝土保护帽；
- （3）、1N22#塔架底部少横撑构件；
- （4）、塔架处的电缆保护管都没有固定；
- （5）、塔架处的电缆保护管封堵不到位或没有封堵；
- （6）、部分接地引上线弯曲不规范；
- （7）、塔架上的标识、标牌都没有设置；
- （8）、W9风机箱变油池还没有安装完成。
- （9）、还有其它问题没有列出。

以上问题要求贵单位项目部必须组织消缺整改、限一周内整改完成、复验合格。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：2023 年 10 月 02 日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附部分缺陷图片：



保护管底部电缆没有进行保护



电缆引上线过紧没有伸缩余量且保护管没有固定和封堵



塔架底部缺支撑、且没有完成混凝土保护帽。



所有塔架都没有设置标识、标牌，本图1N22塔架底部缺横撑。