

监理工程师通知单

工程名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YJKJYQ-TZ-008

致：浙江阳明电力建设有限公司：（施工项目部）

主题：关于工程缺陷整改问题

内容：关于我监理项目部对现场验收时发现存在以下缺陷：

- 1、支架背拉（斜撑）长度不足使用两根短支架焊接拼接。（图 1）
- 2、支架立柱连接螺栓螺母锈蚀。（图 2）
- 3、水泥墩破损部位未修补。（图 3）
- 4、光伏逆变器支架焊接处荧光漆涂刷不均匀。（图 4）
- 5、光伏逆变器支架焊接处未涂刷荧光漆。（图 5）
- 6、电缆桥架连接螺栓锈蚀。（图 6）
- 7、电缆桥架连接螺母未紧固。（图 7）
- 8、个别压块与组件未紧密贴面缝隙较大。（图 8）
- 9、支架长度不足使用短支架焊接拼接。（图 9）
- 10、防雷接地扁铁焊接处未涂刷荧光漆。（图 10）
- 11、防雷接地扁铁焊接处未除锈防腐。（图 11）
- 12、部分支架长度不足，组件边压块安装不牢固。（图 12）
- 13、部分光伏支架切割未打磨、刷漆、防腐处理。（图 13）
- 14、屋面电缆桥架未使用槽式桥架。（图 14）
- 15、电缆桥架孔口未做防火封堵。（图 15）
- 16、光伏支架锈蚀。（图 16）
- 17、电缆桥架连接处缺少跨接地线。（图 17）
- 18、支架背拉（斜撑）长度不足使用两根短支架自攻丝拼接。（图 18）
- 19、防雷接地扁铁焊接未满焊。（图 19）
- 20、交流电缆埋地未穿管保护。（图 20）

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备


附：问题图片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改落实，并于2日进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022年07月01日

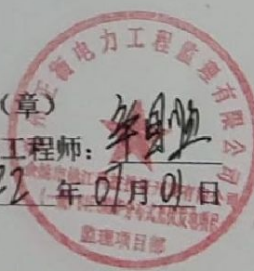


填报说明：本表一式__份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器




扫描快速下载到智能设备

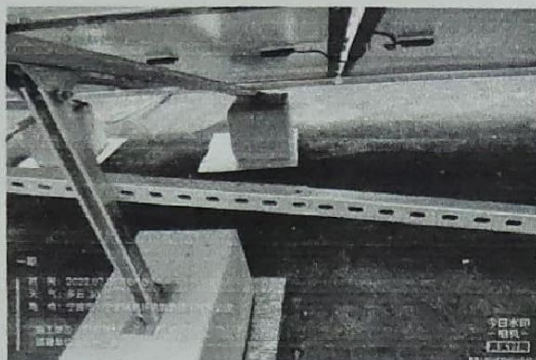


(图 1)




(图 2)

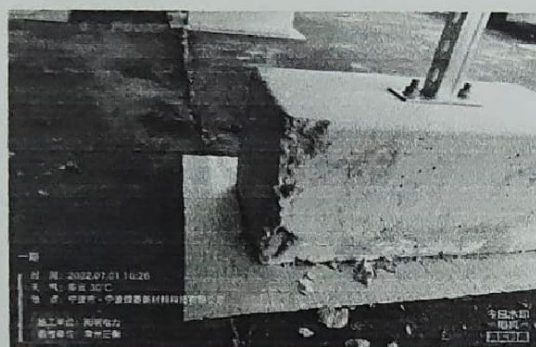


(图 3)

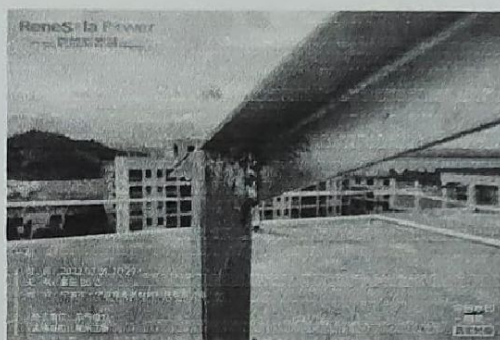


(图 4)

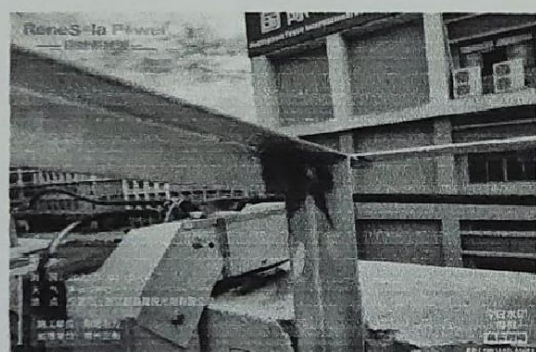

(图 5)

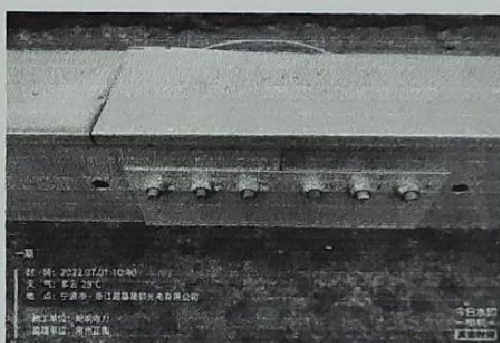

(图 6)

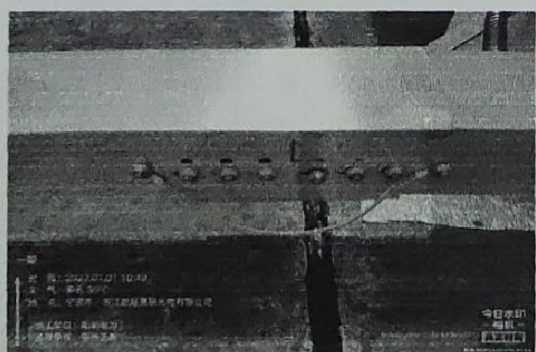

(图 7)




(图 8)

来自 扫描全能王免费版


手机上的文档、证件扫描识别利器




扫描快速下载到智能设备

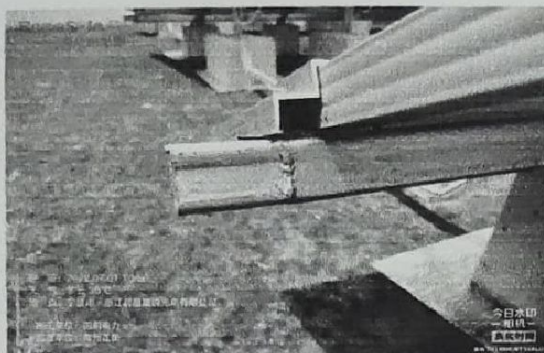


(图 9)

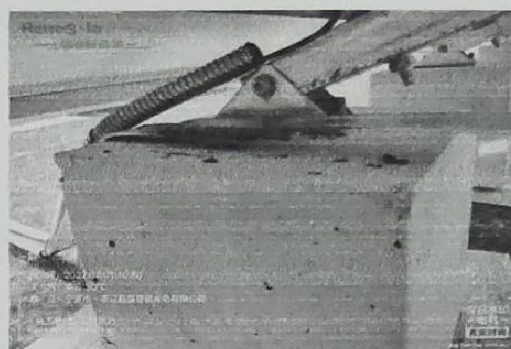

(图 10)

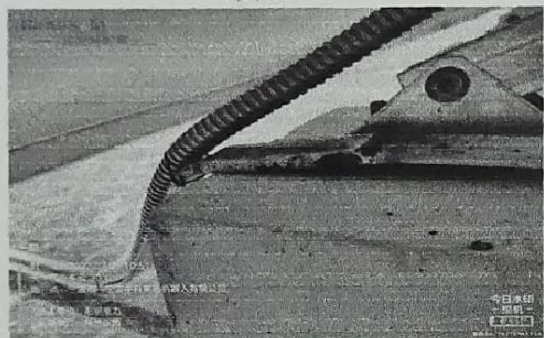


(图 11)

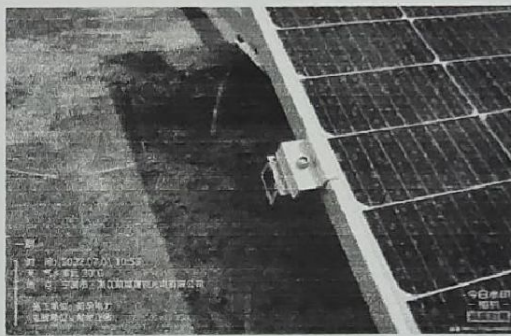


(图 12)




(图 13)

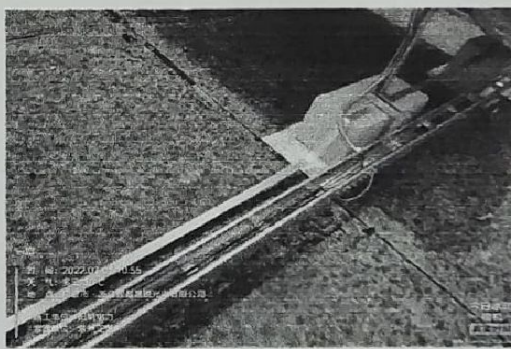

(图 14)

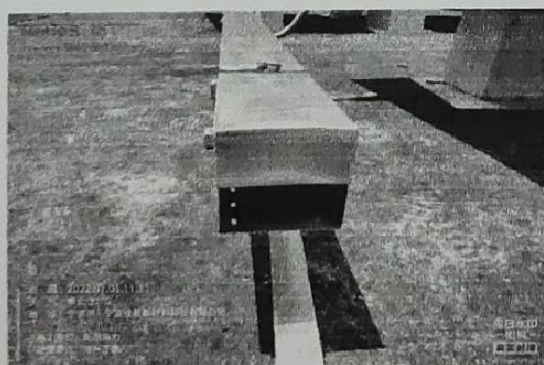

(图 15)

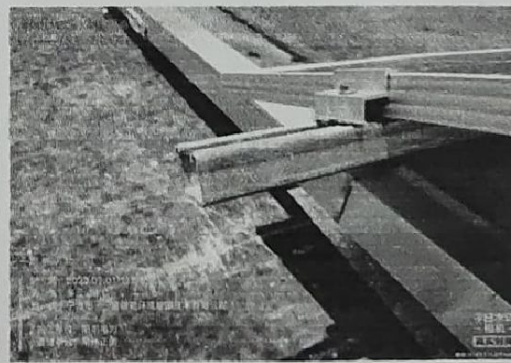


(图 16)

来自 扫描全能王免费版


手机上的文档、证件扫描识别利器




扫描快速下载到智能设备

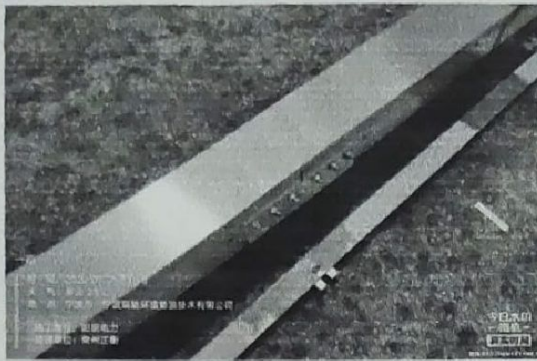


(图 17)

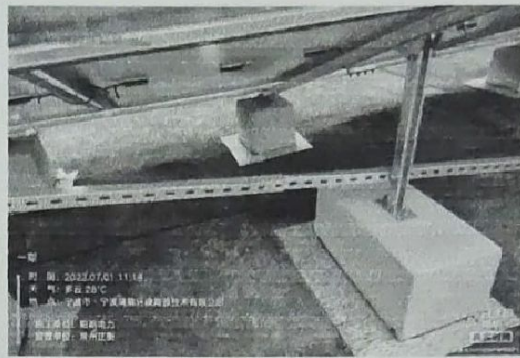

(图 18)

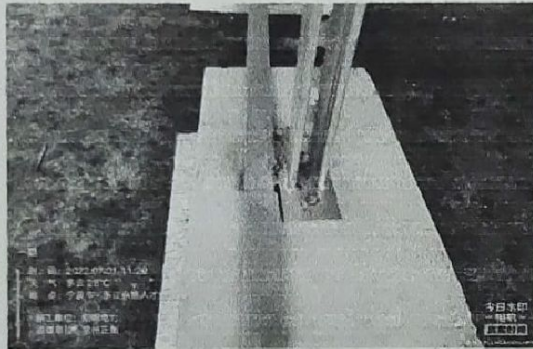

(图 19)

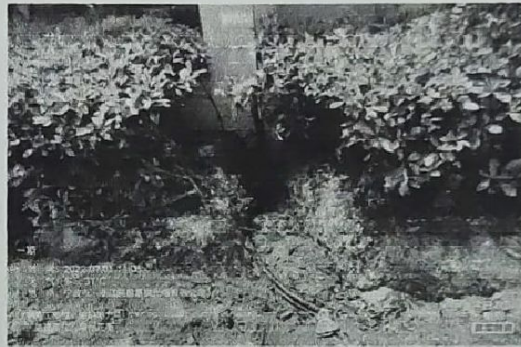

(图 20)

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备