

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-030

致：浙江华东建设工程有限公司施工项目部

事由：关于光伏区电缆施工质量问题

内容：光伏区 3kV 电缆、直流电缆在敷设及铺砖回填时没有按照程序进行报验，经现场检查发现以下问题：

- 1、FZ01 方阵 3kV 电缆未铺砖。
- 2、FZ02 方阵箱变附近 3kV 电缆埋深不符合设计要求，架空电缆未沿线杆垂直敷设，未按照规范要求固定。
- 3、FZ04 方阵 04 逆变器 3kV 电缆未报验，已回填。
- 4、FZ05 方阵 1# 逆变器 3kV 电缆未报验，已回填。
- 5、FZ06 方阵 1#、2#、3#逆变器和箱变附近的 3kV 电缆埋深不符合设计要求。
- 6、FZ14 方阵 6#逆变器 3kV 电缆埋深不符合设计要求。
- 7、FZ16 方阵 6#逆变器 3kV 电缆未铺砖。
- 8、FZ17 方阵 1#、2#逆变器 3kV 电缆埋深不符合设计要求。
- 9、FZ18 方阵部分 3kV 电缆未铺砖，有 5 组直流电缆没有挖沟地埋（现场为架空）。
- 10、FZ19 方阵 1#逆变器 3kV 电缆埋深不符合设计要求。
- 11、FZ22 方阵架空线杆至 4 #、5#、6#逆变器 3kV 电缆未铺砖，未报验。
- 12、FZ23 方阵 1#、2#逆变器 3kV 电缆埋深不符合设计要求。
- 13、FZ24 方阵箱变北面路东敷设的电缆埋深不符合设计要求。
- 14、FZ27 方阵 4#逆变器区域电缆埋深不符合设计要求。
- 15、FZ28 方阵 箱变附近及 1 #逆变器 3kV 电缆埋深不符合设计要求，6#、7#逆变器区域电缆埋深不符合设计要求。
- 16、FZ29 方阵 1#逆变器直流电缆埋深不符合设计要求。

17、FZ31 方阵 5#、6#、7#逆变器 3kV 电缆有一段埋深不符合设计要求。

18、部分箱变下面及附近的 3kV 电缆埋深不符合设计要求。

19、架空的 3kV 电缆没有沿线杆垂直敷设、穿管并固定，倾斜埋入地下
电缆深度不符合设计要求。

以上问题存在重大质量安全隐患，已督促多次要求整改，至今未有完成，
望你单位高度重视，抓紧落实整改，否则，后期造成的一切损失由你单位负
责。

(附现场照片)

监理项目部(章)


总/专业监理工程师:

日期: 2024 年 06 月 03 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目
部存 1 份。

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-030 (附图)

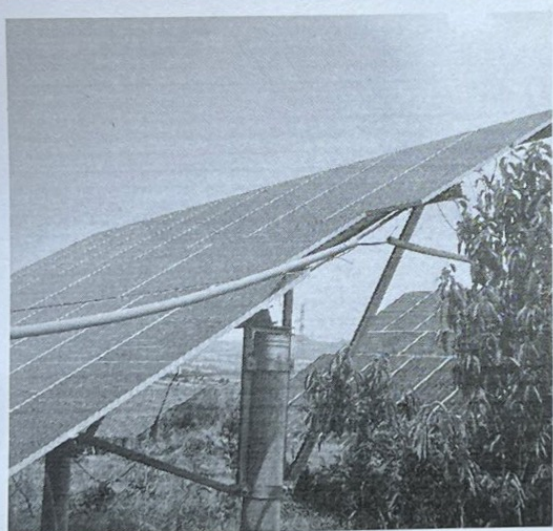

中达新能源集团
100MW农光互补光伏发电项目
(一期100MW)

监理单位: 100MW农光互补光伏发电项目
监理单位: 2023.04.09 09:32

监理单位: 100MW农光互补光伏发电项目
监理单位: 2023.04.09 09:32

今日水印
水印相机
www.3037707.com

