

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-051

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于厂区屋面接地网施工质量问题事宜

内容：

2023 年 05 月 24 日监理人员巡视厂区屋面接地网施工现场时，发现存在以下问题：

1、导水槽通过镀锌扁钢直接连在了屋面女儿墙的钢构上，图纸要求组件支架接地采用镀锌扁钢连接后与原建筑防雷接地系统相连（与屋顶原水平避雷带可靠焊接）。关于这一问题，因现场原屋面无独立的避雷网，要求你方尽快与设计方沟通，明确一下原建筑防雷接地系统，目前的施工做法是否可行，出具相关的证明材料，尽快完成此项工作。

2、镀锌扁钢之间的连接、镀锌扁钢和水平避雷带等其他点的连接你方采用的是螺钉连接，不符合图纸相关要求，图纸要求焊接。（详见附页：问题照片）

针对上述问题，要求你单位立即进行整改（或出具相关的证明材料），确保工程质量，整改完成后报监理项目部复查，复查合格后，方可进行下一道工序施工。

限三日内回复，望重视！

项目监理机构（章）：


总/专业监理工程师：

日


期：2023 年 05 月 24 日

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。


附页：问题照片

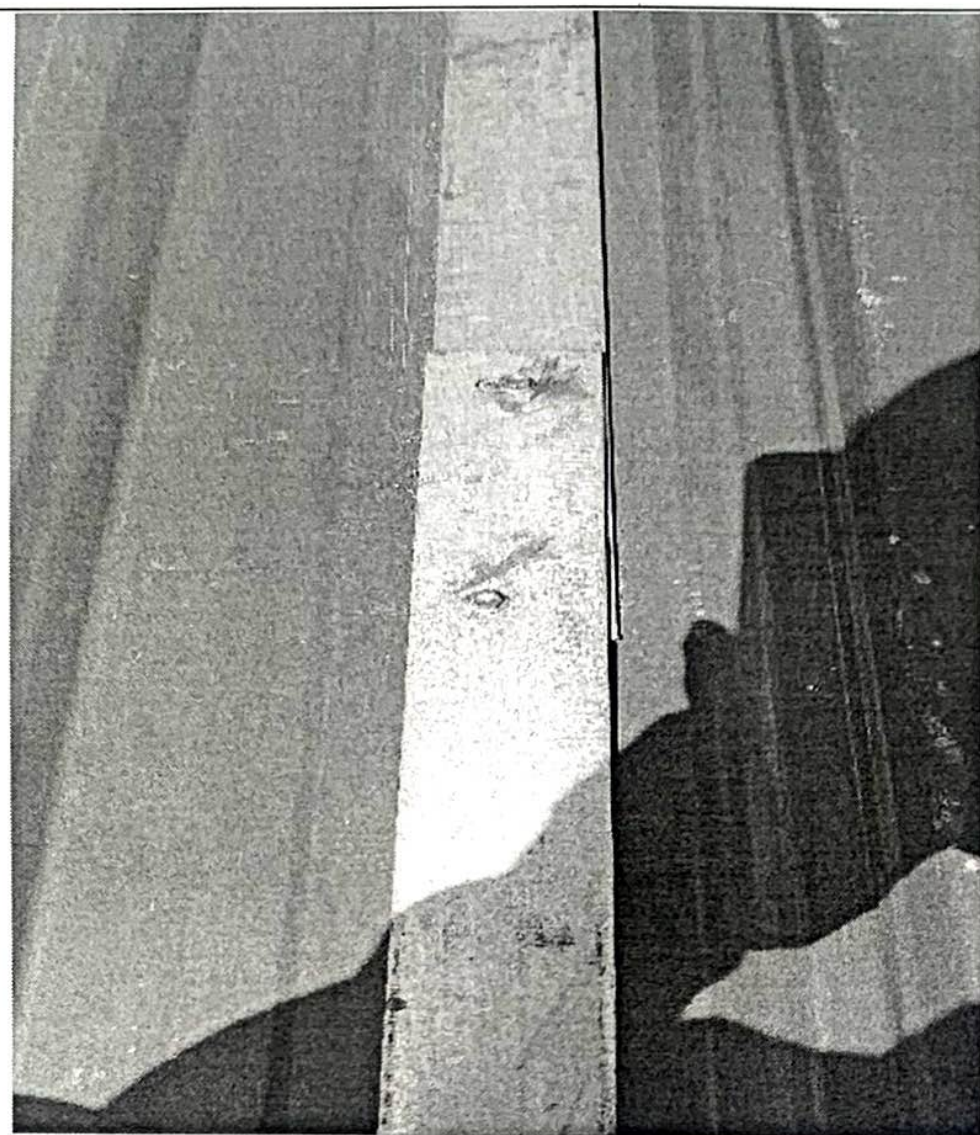

镀锌扁钢之间用自攻螺钉连接

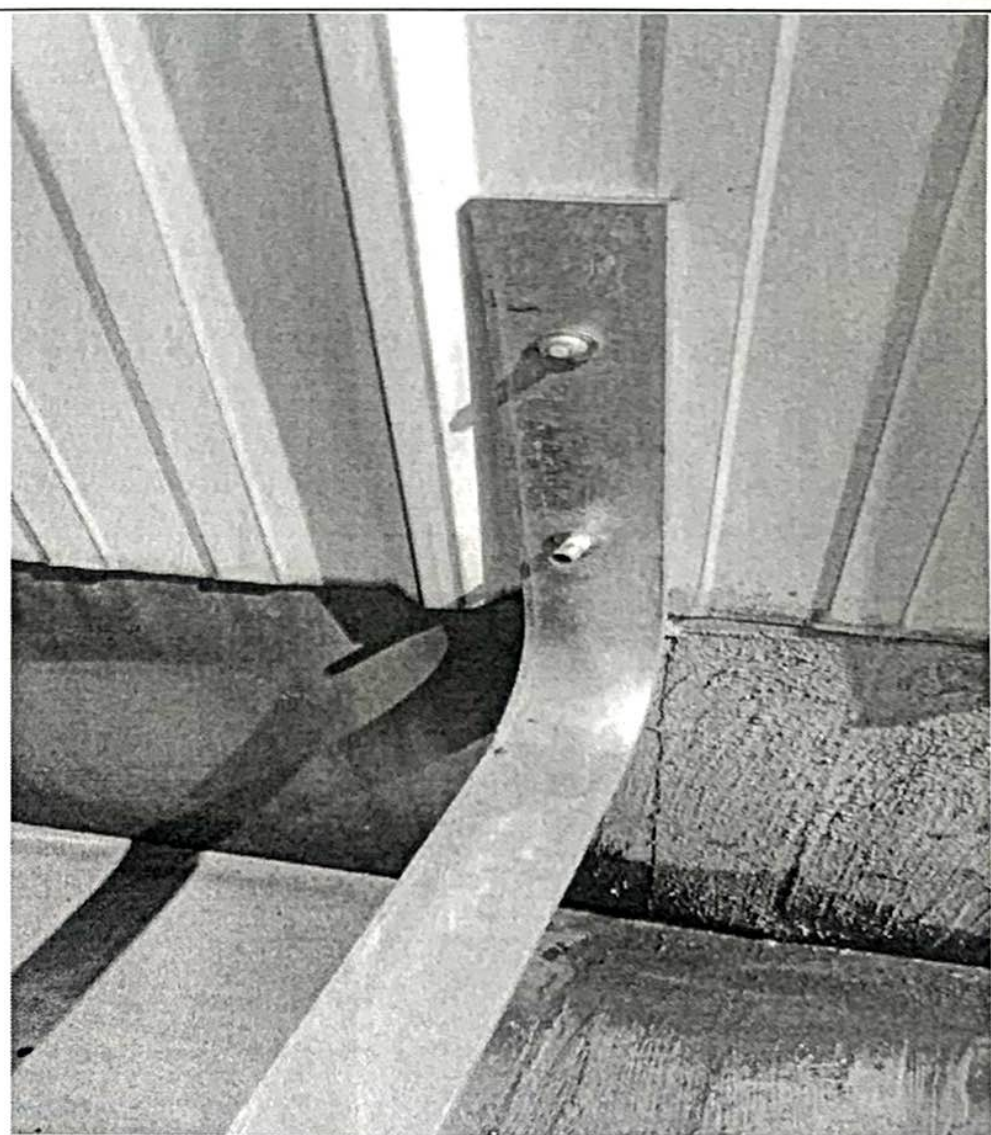

镀锌扁钢与原钢立柱之间用螺钉连接

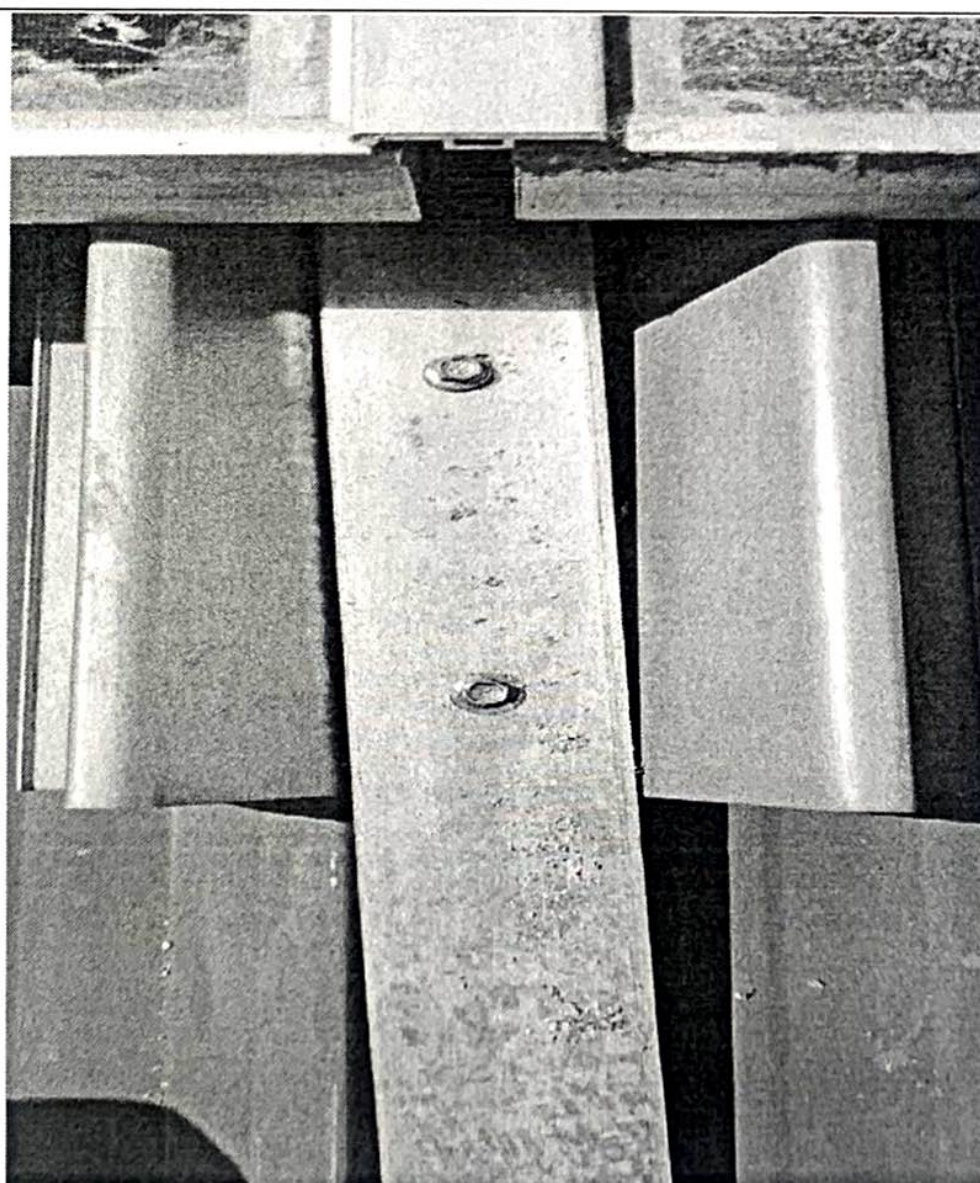

镀锌扁钢与导水槽之间用自攻螺钉连接