

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A.0.7-053

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于光伏厂区施工质量问题事宜

内容：

2023 年 07 月 03 日-2023 年 07 月 04 日由业主单位、监理单位、总包单位和施工单位共同对各光伏厂区施工质量进行了联合检查，发现现场主要存在以下问题（检查问题清单附后），为确保工程质量符合要求，现要求你单位尽快整改完成，整改完成后报监理项目部复查，望重视！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：张明

日

期：2023 年 07 月 04 日

本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

检查问题清单

- 1、个别处中压块螺丝未紧固。
- 2、个别处中压块相互重叠或相互间缺口较大。
- 3、个别处组件之间间隙较大，个别处胶条凸出组件。
- 4、个别处中间支撑尾端部分缺少支撑底座，与组件之间间隙较大，未起到支撑作用。
- 5、个别处组件上留有螺丝或小垃圾等，未清理干净。
- 6、个别屋面接地扁铁与钢结构连接处只有一个螺丝连接，需用两个螺丝牢固连接。
- 7、个别屋面接地扁铁与导水槽连接处只有一个螺丝连接，需用两个螺丝牢固连接。
- 8、个别屋面接地扁铁与导水槽连接处螺丝松动、未牢固连接。
- 9、个别处屋面接地扁有锈蚀，需防腐。
- 10、个别屋面桥架安装不顺直、偏差较大。
- 11、个别桥架连接板和部分连接板镀锌螺丝锈蚀较严重。
- 12、个别桥架连接处缺少跨接线。
- 13、个别电缆进出桥架处防火封堵有脱落、未密封。
- 14、部分逆变器的接地线未绑扎固定。
- 15、个别逆变器支架有锈迹、防腐不到位。
- 16、个别逆变器进出线电缆防火封堵有脱落、未密封。
- 17、个别处透明瓦、彩钢瓦封边未压紧、有松动。
- 18、个别透明瓦、彩钢瓦破损处未打胶。
- 19、个别处屋脊彩钢瓦留有豁口，风大易掀开。
- 20、个别处彩钢瓦存在低洼处，易积水、生锈。
- 21、欧波厂区有几处透明瓦遮挡组件。
- 22、个别处光伏线有裸露、未包管。
- 23、屋面监控设备底座与彩钢瓦连接处未做防水处理。
- 24、设备基础平台处监控设备未有接地线。
- 25、箱变等设备基础槽钢未涂漆防腐或防腐不到位。
- 26、个别箱变设备表面漆有划痕，表面有泥浆未擦拭干净。
- 27、个别 SVG 设备接地扁铁未紧固连接，个别箱变设备接地扁铁黄绿色标漆涂刷不到位。




28、个别箱变等设备基础平台表面粗糙、边角不整齐，需整改。


29、天和厂区联合车间有少部分组件被女儿墙遮挡、阴影严重，需整改。




问题照片:

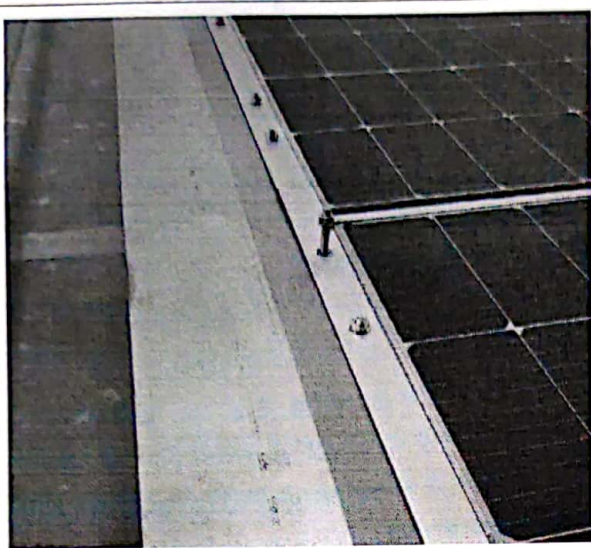


个别处中压块螺丝未紧固

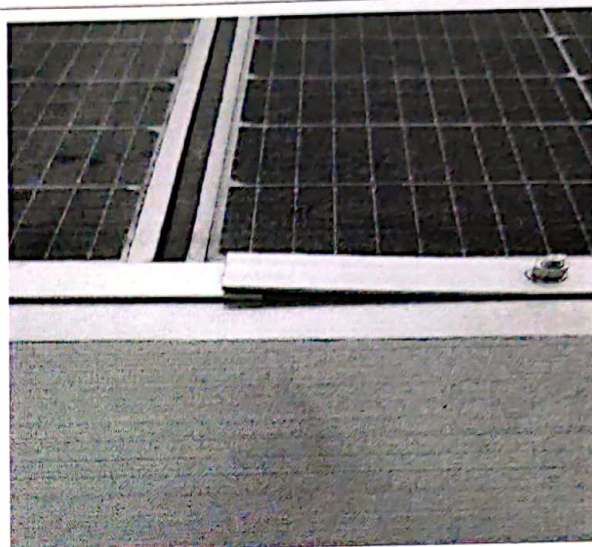


个别处中压块之间相互重叠

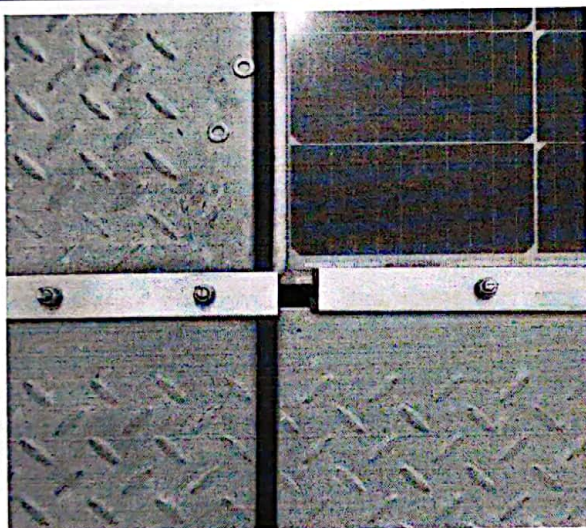


个别处中压块之间缺口较大

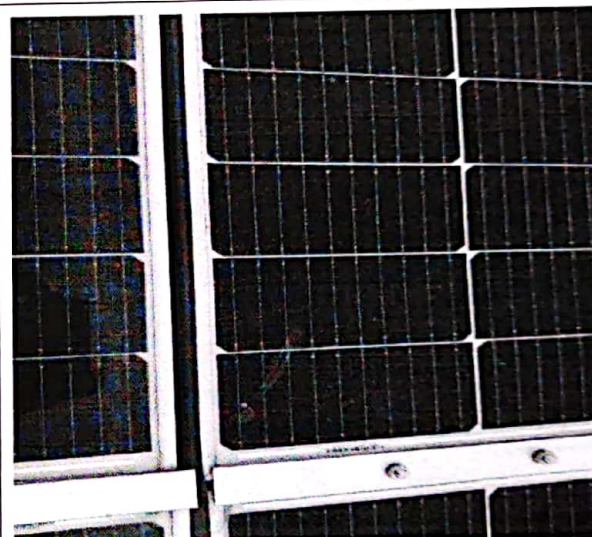

个别处组件之间间隙较大

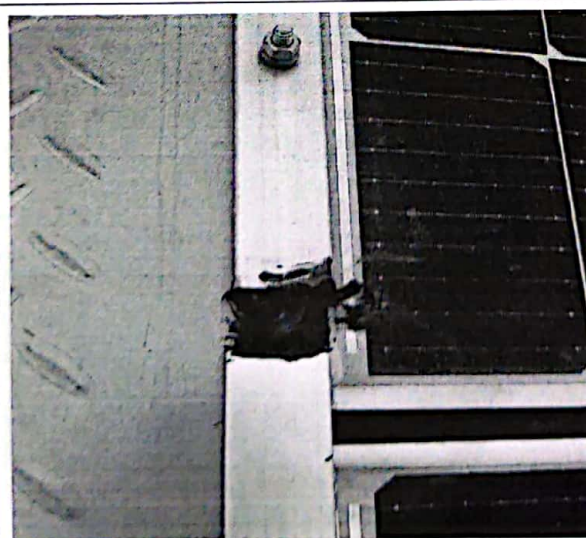


个别处组件上垃圾未清理干净

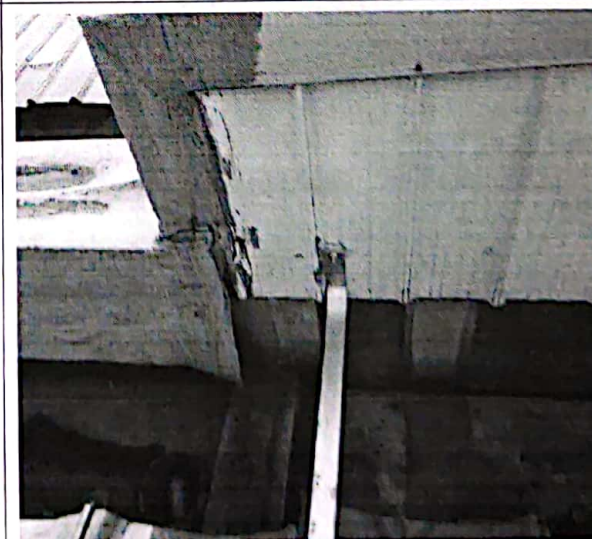


个别处接地扁铁与钢结构一个螺丝连接



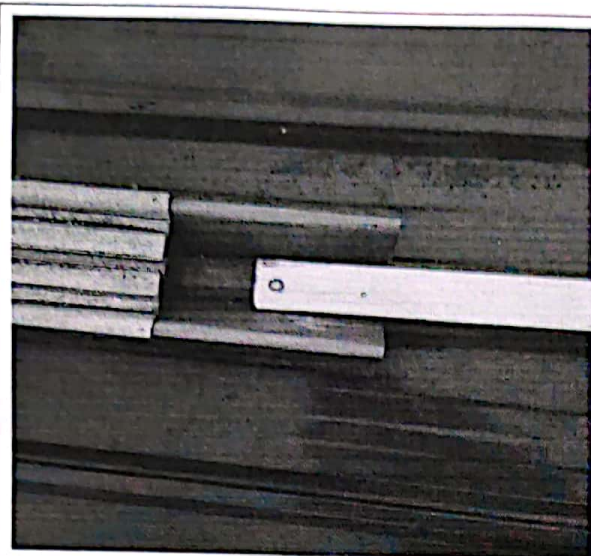

个别接地扁铁与导水槽一个螺钉连接

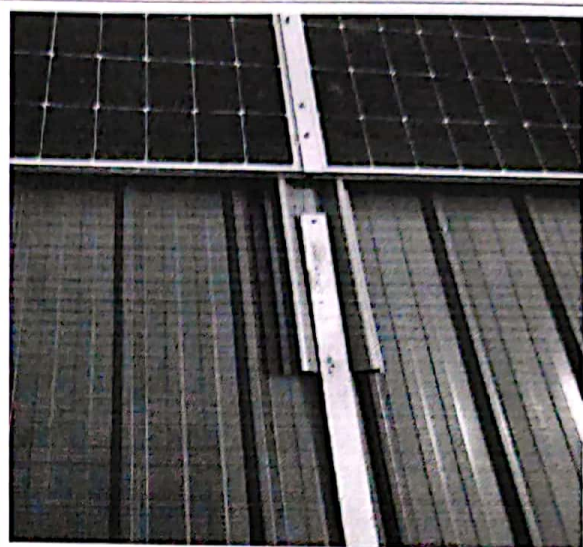


个别接地扁铁与导水槽连接处螺丝松动




个别屋面接地扁有锈蚀



个别屋面桥架安装不顺直

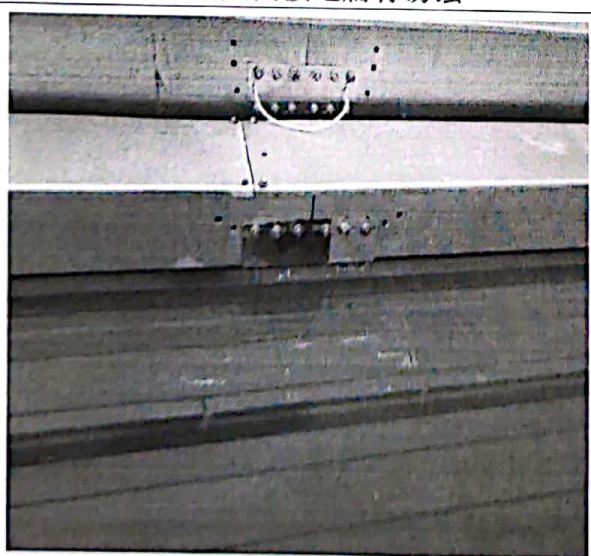

个别桥架连接板锈蚀较严重

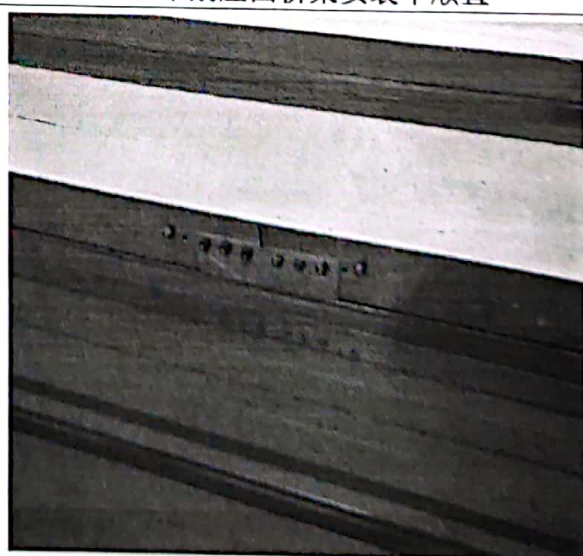


部分桥架连接板镀锌螺丝锈蚀较严重





个别桥架连接处缺少跨接线

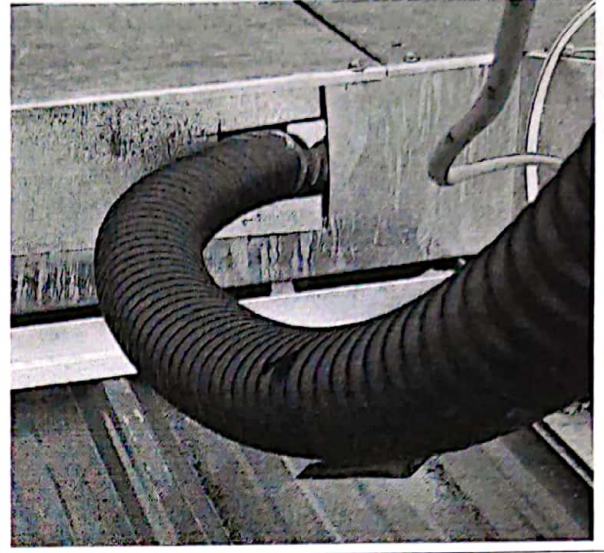


个别电缆进出桥架处防火封堵有脱落




部分逆变器的接地线未绑扎固定



个别逆变器支架有锈迹、防腐不到位

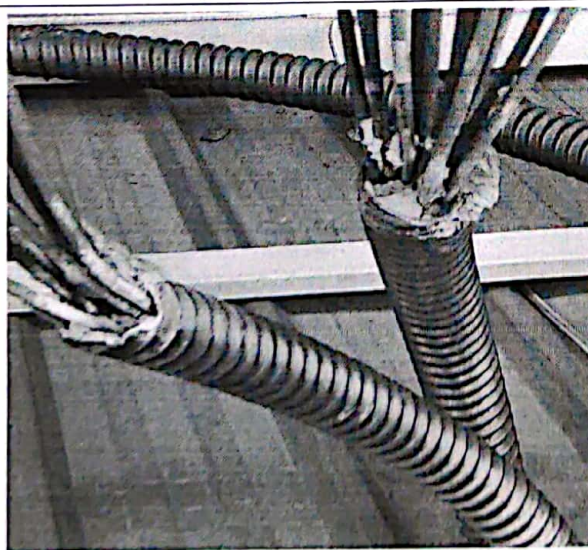

个别逆变器电缆防火封堵有脱落

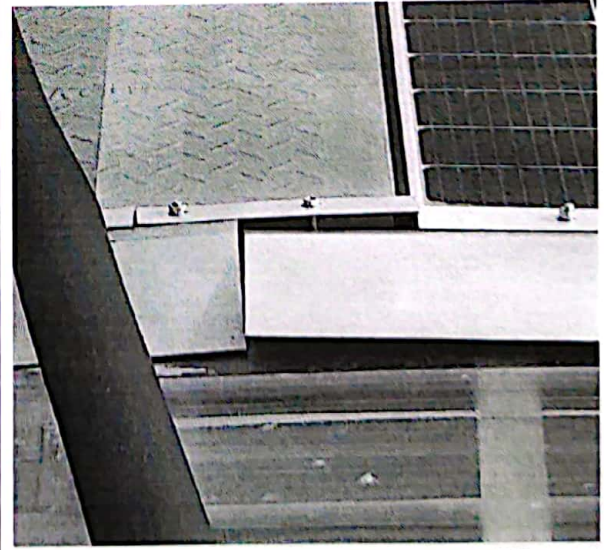


个别处透明瓦、彩钢瓦封边未压紧






个别透明瓦、彩钢瓦破损处未打胶

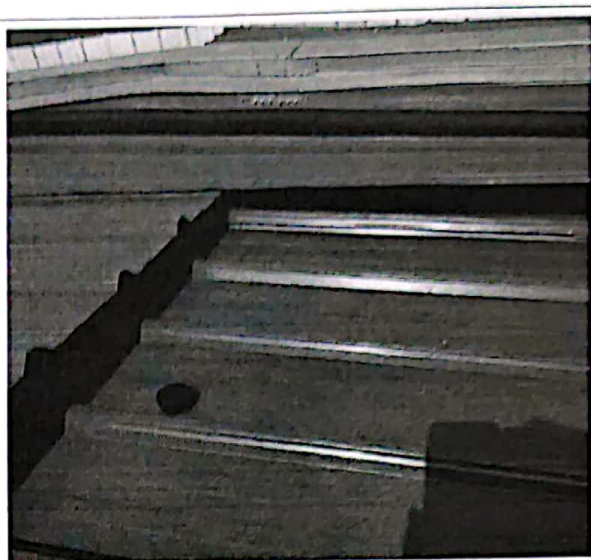


个别处屋脊彩钢瓦留有豁口，风大易掀开



个别处彩钢瓦存在低洼处，易积水、生锈

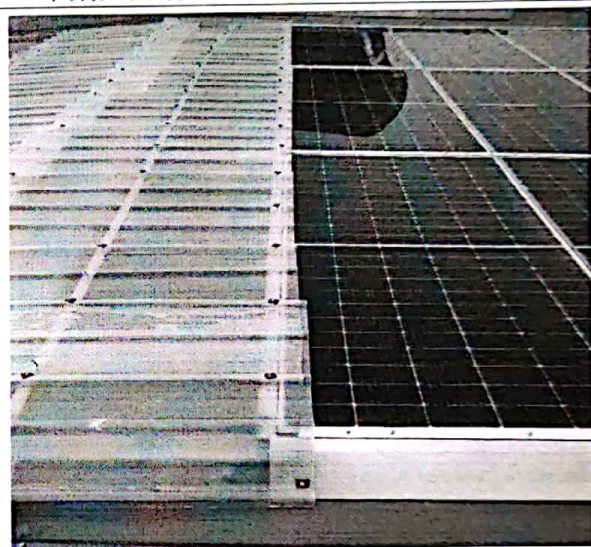

欧波厂区有几处透明瓦遮挡组件

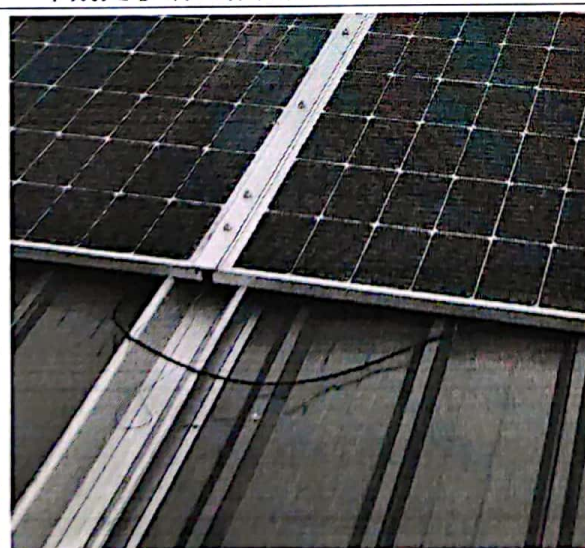

个别处光伏线有裸露、未包管




屋面监控底座与彩钢瓦连接处未做防水处理






设备基础平台处监控设备未有接地线

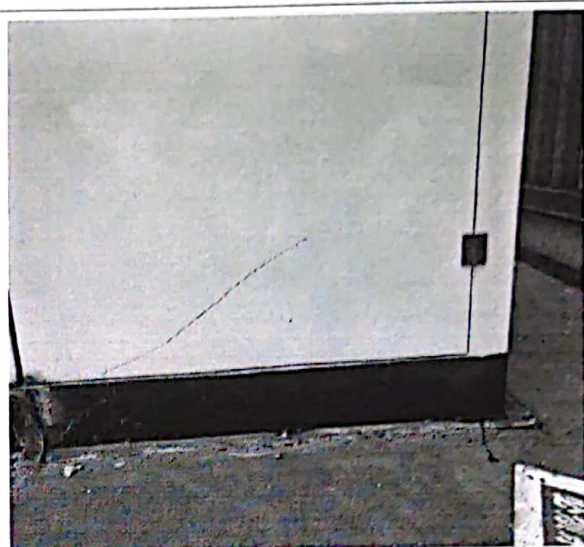


箱变等设备基础槽钢涂漆防腐不到位



个别箱变设备表面漆有划痕，表面有泥污

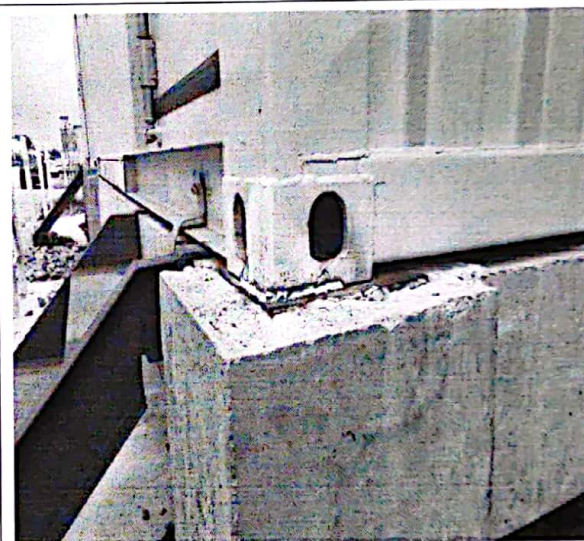

个别 SVG 设备接地扁铁未紧固连接

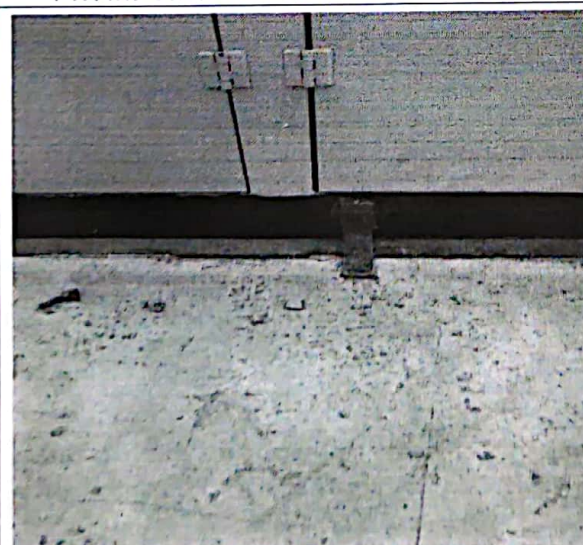


个别箱变接地扁铁黄绿色标漆涂刷不到位



个别箱变等设备基础表面粗糙、边角不整齐



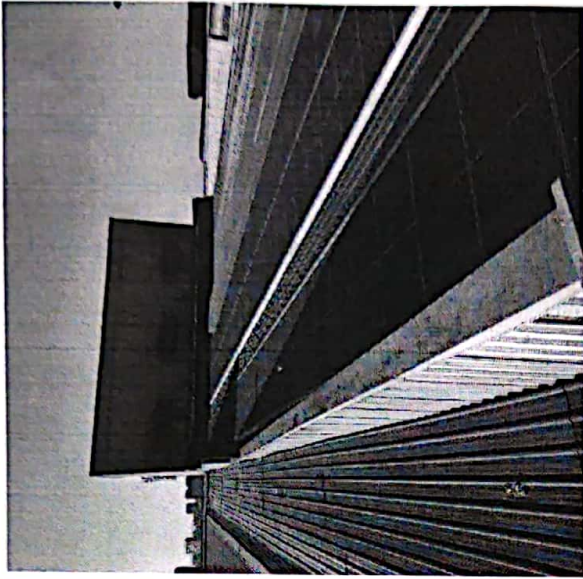

天和厂区联合车间有少部分组件被女儿墙遮挡、阴影严重。

