

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-010

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于终端铁塔基础施工事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 2023 年 11 月 23 日上午终端铁塔基础钢筋绑扎检查发现以下问题:

- 1、铁塔基础钢筋搭接焊接处焊渣未清理, 不符合规范要求;
- 2、地脚螺栓随意放置地面, 螺纹未做防护 (螺纹处加保护套), 不符合要求;
- 3、外箍筋腐蚀严重, 表面已出现鱼鳞片状锈点, 存在氧化现象, 不符合《混凝土结构工程质量验收规范》GB 50204-2015 中 5.2.4 规定 “钢筋无损伤, 表面不得裂纹、油污、颗粒状或片状老锈” 必须更换;
- 4、现场材料 (钢筋) 随意放置与地面, 未做有效保护措施;
- 5、现场两名施工人员未戴安全帽已多次强调但任为改进, 将进行考核处理。

附件: 现场问题照片 6 张

对以上问题总包单位加强现场管控, 同时加强人员技术交底, 整改部分必须 1 日内 整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日 期: 2023 年 11 月 23 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



螺纹处未加保护套



焊接处焊渣未清理



外箍筋锈绣严重



外箍筋锈绣严重



现场材未做有效保护措施



未戴安全帽