


平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-055


致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于升压站主体部分初步检查发现以下需要消缺项:

整改内容:

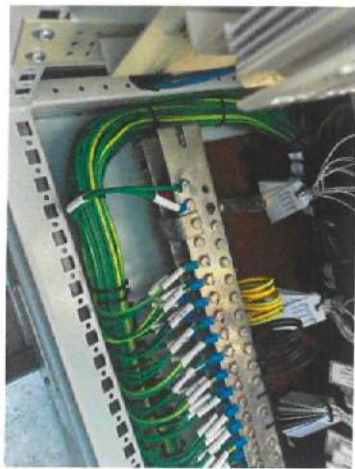

1、GIS 汇控等电位接地引上线错接至柜内接地铜排; 柜内接地铜排与等电位接地铜排连接

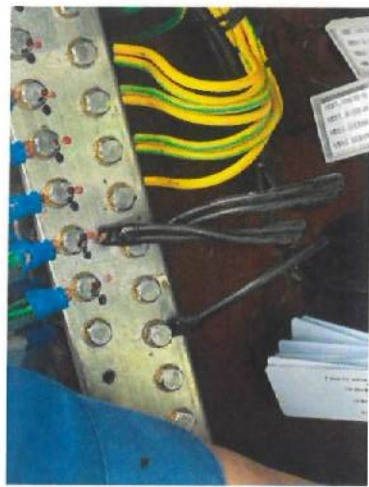

2、GIS 汇控柜电缆屏蔽接地鼻子断裂




3、站内照明灯杆及监控杆无明显接地



4、GIS 接地松动



5、二次盘柜内接地排连接至等电位接地网上

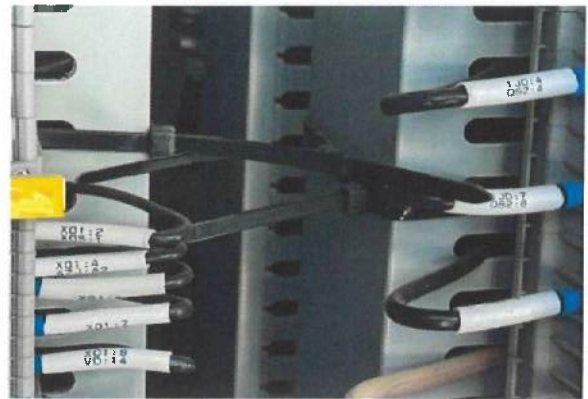

6、GIS 电缆束带多余部分未清理



7、GIS 211-A0 接线套管螺丝错位



8、GIS 区域标志尺损坏



9、构架爬梯连接螺栓未紧固，生锈



10、GIS 区域垃圾未清理



11、一次舱散水开裂且无排水措施



12、主变检修箱接地连接至等电位接地网



13、一次舱下高压电缆接地线不符合规范要求



14、母线构架未清理干净



15、SF6 气体检测探头挂墙线缆未恢复



16、一次舱、二次舱下积水严重



17、一次舱下垃圾未清理



18、电缆沟内建筑垃圾未清理



19、挡土墙美缝开裂严重



请贵单位按照上述问题自检，立即消缺整改。往期缺陷按照缺陷统计单逐一整改。

请贵司在收到本通知后立即进行整改，限 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。