



平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-059

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于西沟光伏场区部分初步检查发现以下需要消缺项:


整改内容:

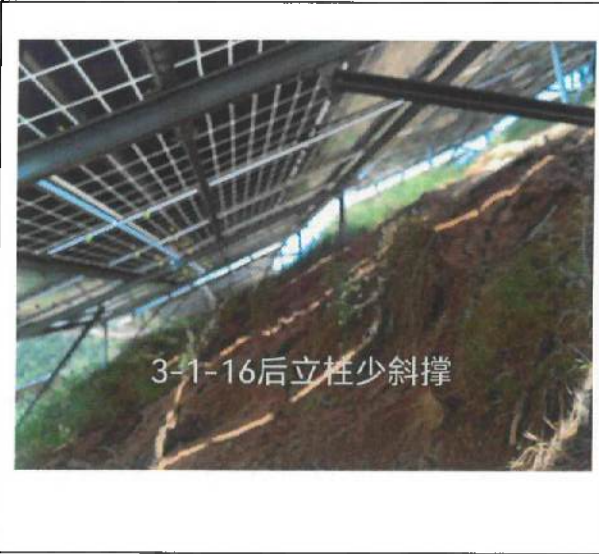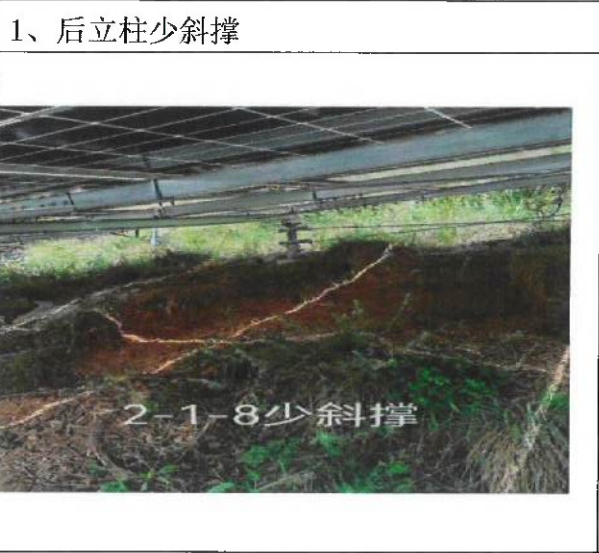	
1、后立柱少斜撑	2、斜梁弯曲
	
3、少斜撑	4、斜梁弯曲



5、组件不平整

6、组件不平整

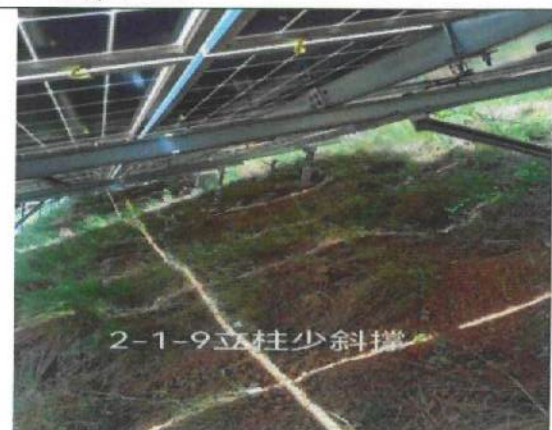


7、少平垫

8、立柱少斜撑



9、固定螺栓未拧紧

10、压块螺母未拧紧

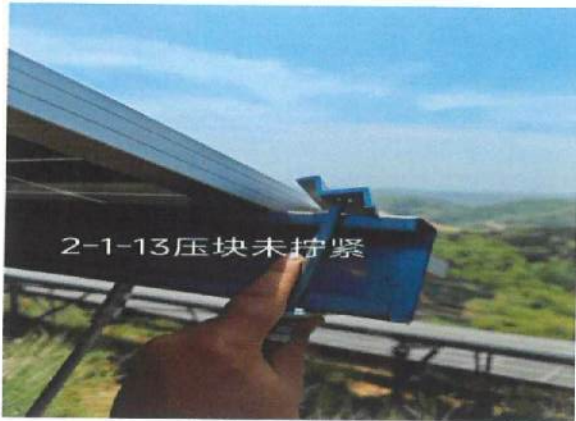

11、压块未持紧



12、压块缺少弹垫



13、斜梁弯曲



14、螺栓安装倾斜



15、压块倾斜



16、立柱绞链接螺栓缺少垫片



17、背拉杆螺母未拧紧

18、檩条连接件间隙大



19、平垫过大产生间隙（通病）

20、组件下用硬纸板垫着（温度高，容易自燃）



21、檩条连接件间隙过大

22、压块螺母未拧紧



23、大平垫，产生间隙



24、拉杆不够长，且无弹垫



25、组件后半段塌陷



26、檩条间隙大



27、斜梁中间塌了



28、压块间隙大，且未垂直檩条



29、大平垫，产生间隙



30、压块和组件下垫多块铁料



31、斜撑过平



32、拉杆过短，螺母未拧到位



33、螺母未拧紧，间隙大



34、檩托间隙



35、小黄线未固定平整



36、螺母未拧紧



37、小黄线未固定平整



38、接地极毛刺未打磨



39、板下走线，4平方线与组件过近



40、电缆套管防火泥未封堵



41、四平方电缆套管预埋过线



42、四平方线未固定



43、檩条连接件间隙过大



44、螺丝未紧固



45、拉筋螺丝未紧固



46、檩条连接件螺丝顶住光伏板



47、螺丝未紧固



48、四平方线未固定



49、电缆套管未固定



50、黄绿线松动




51、螺丝未紧固



52、电缆线管防火泥未封堵

 3/1/21接地线松动	 3-1-15组件后部塌陷
53、接地线松动	54、组件后部塌陷
 3-1-15组件上下偏差大	 3-1-13山体松散碎石需清理
55、组件上下偏差大	56、山体松散碎石需清理
 3-1-13檩条连接螺栓与组件相接触	 2-1-10接地跨连接螺栓松动
57、檩条连接螺栓与组件相接触	58、接地跨连接螺栓松动

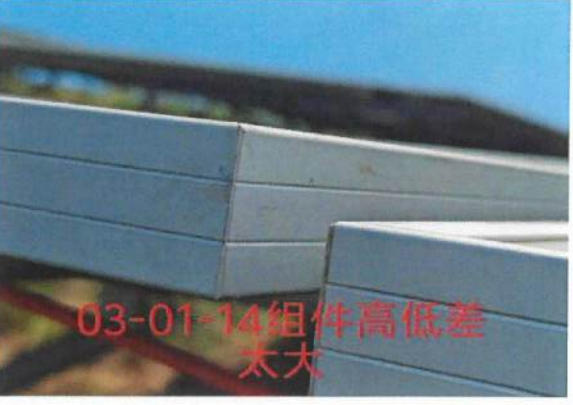	
59、没有斜支撑	60、没有斜支撑
	
61、檩条悬空	62、U 型螺栓不垂直
	
63、U 型螺栓不垂直	64、组件高低差太大

	
65、直流线没收放好	66、标签悬空
	
67、组件整体不平	68、mc4 接头没收好
	
69、背拉杆螺栓未紧	70、背拉杆螺丝未紧



71、清理组件下方小树

72、接头没收放好



73、直流线和接头没收放好

74、下面大树根需清理



75、檩条下方变形

76、燕尾丝生锈（通性问题）



77、绑丝生锈（通性问题）




78、斜梁弯曲




79、压块倾斜



80、组件下沉

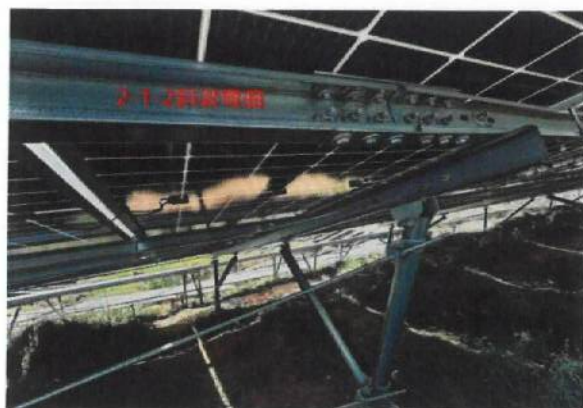


81、斜梁弯曲

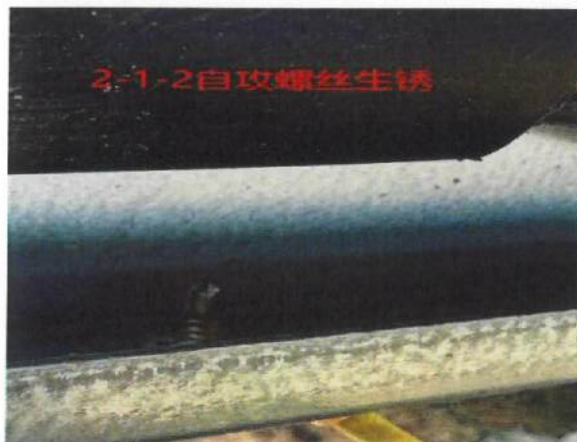

82、自攻螺丝生锈



83、檩条连接件螺栓与组件接触

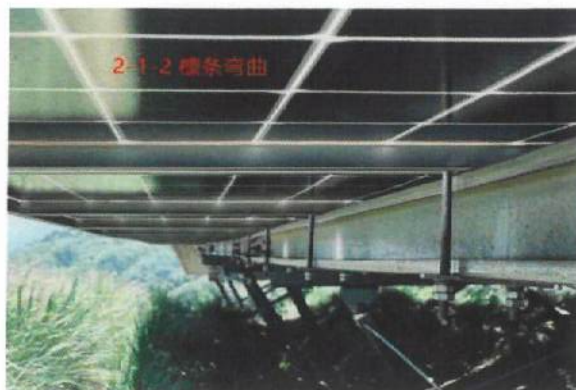

84、檩条弯曲



85、垫片倾斜



86、MC4 接头未放入夹层中



87、斜梁弯曲



88、压块倾斜




89、檩条垫片悬空




90、斜梁弯曲



91、垫片与弹垫间隙大

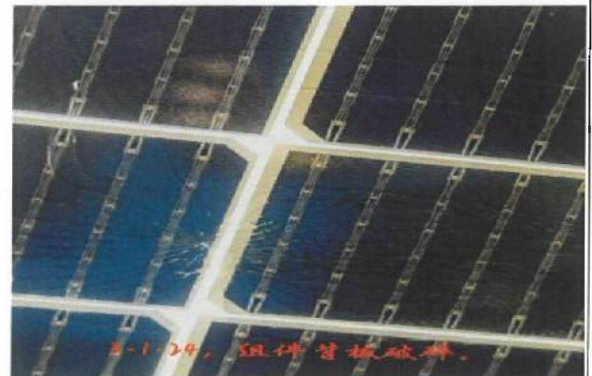

92、组件背板破磔

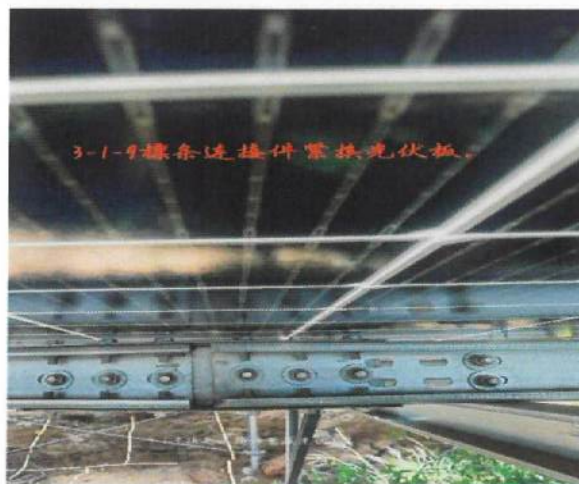

93、檩条连接件紧挨光伏板



3-1-23 光伏支架压块倾斜。

3-1-23 光伏支架压块倾斜。

94、光伏支架压块倾斜




3-1-22 支架螺栓未紧固。




3-1-23 防水套管不够长。

95、支架螺栓未紧固

96、防水套管不够长

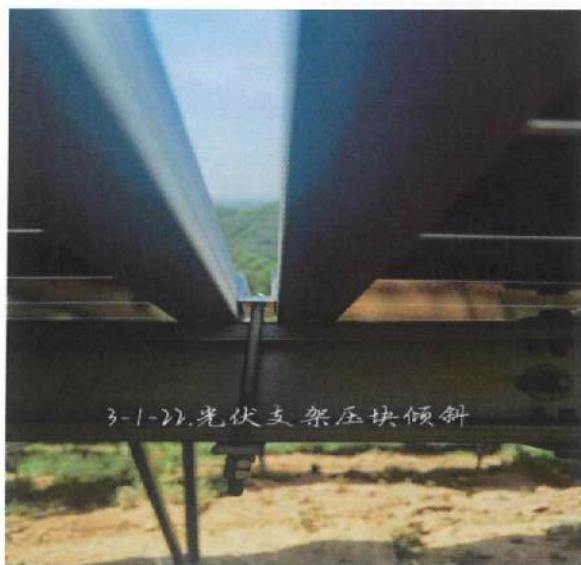

3-1-22 光伏支架压块倾斜

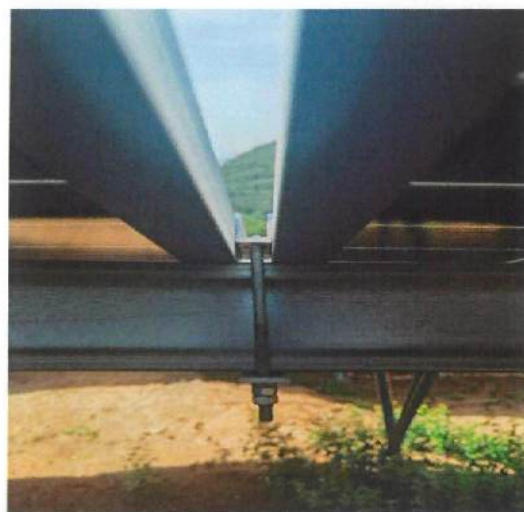

3-1-24 光伏压块倾斜

97、光伏支架压块倾斜

98、光伏压块倾斜



99、支架垫片偏移重叠

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵司在收到本通知后立即进行整改，限2日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：

王东金
高立权
2024.4.25

填报说明：本表一式2份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。