

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-106

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟 A3 地块支架验收相关事宜

问题概述:

A3 地块组件安装前支架验收未通过, 含有以下问题:

- 1、螺丝无垫片, 且螺丝未紧固到位
- 2、檩条连接处缝隙过大
- 3、压块安装未垂直檩条
- 4、压块安装过紧导致檩条变形
- 5、垫片型号使用错误
- 6、檩条与斜梁连接处悬空, 无受力
- 7、逆变器支架生锈严重
- 8、四平方线穿管未使用 PE 管 等通病问题

请贵单位立即停止组件安装, 待消缺整改完成后重新报验。

请贵单位对此事予以高度重视, 并认真履行整改责任。同时, 希望贵单位在今后的工作中, 能够严格遵守施工规定, 确保项目质量, 共同推进项目的顺利进行。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

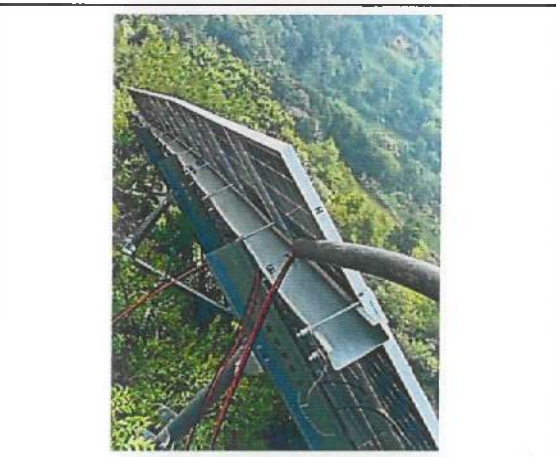
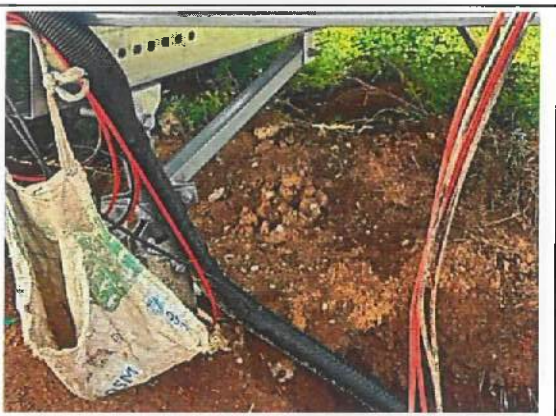
总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-106 现场照片

	
檩条缝隙过大	螺丝无弹垫且未紧固
	
檩条与斜梁悬空斜梁未受力	压块安装过紧导致檩条变形
	
两组支架间距过小	四平方线套管未使用 PE 管

