

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-186

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日建设单位、监理单位及总包单位在新阳朝地块 35 区、36 区验收过程中发现以下问题:

整改内容: 见下图

1		2	
3		4	

5



360304, 缺少号码管, 电缆未整理, 套管未加扎带。

6



360603, 背拉杆生锈。

7



360611, 压块缝隙。

8



3606逆变器防火泥不到位

9

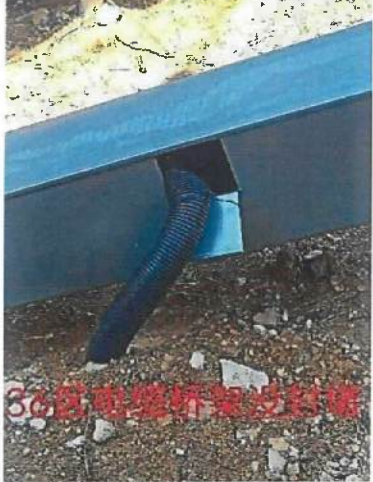


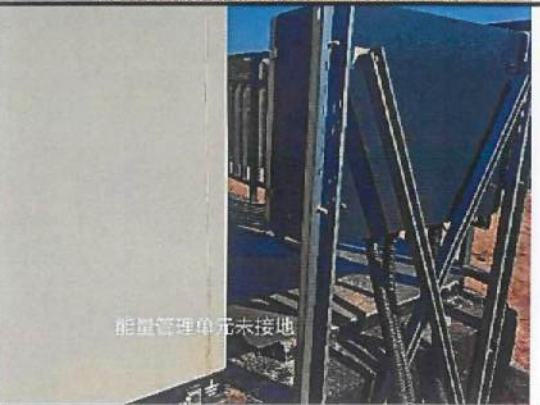
350727压块生锈

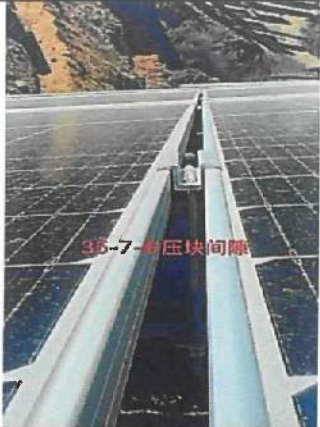
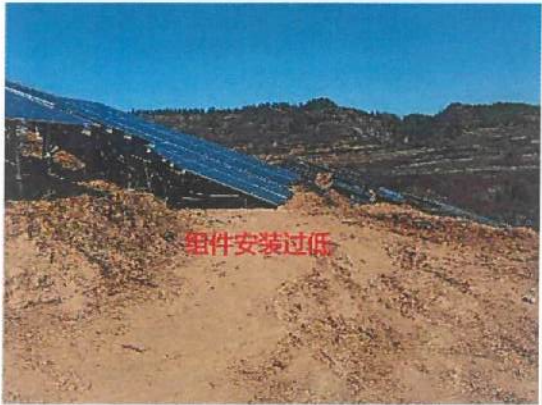
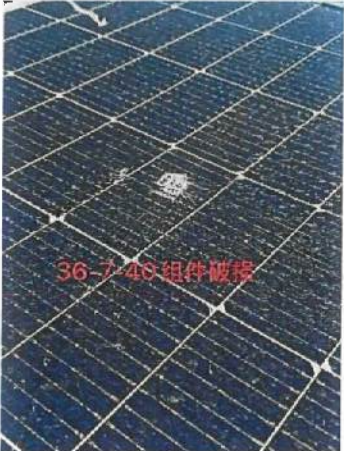
10

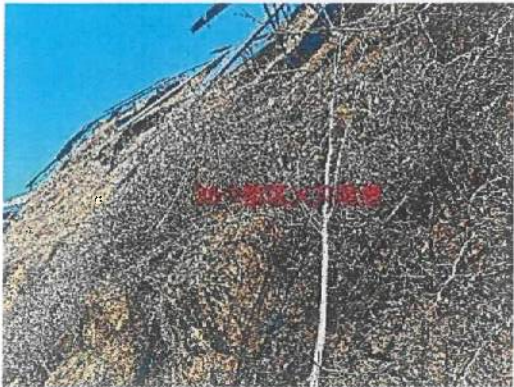
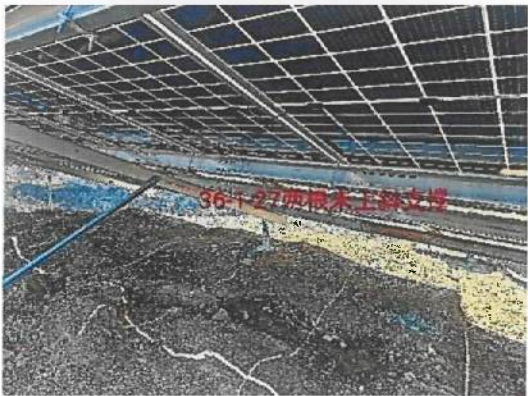


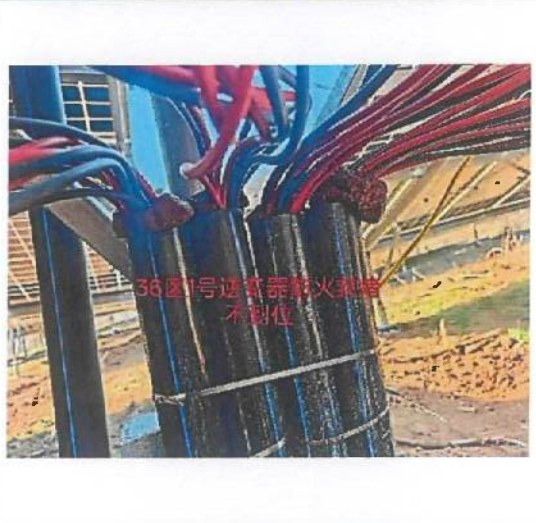
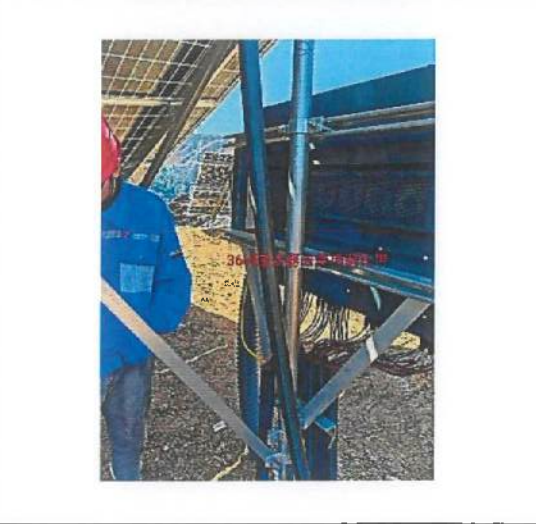
无号码管区域, 垃圾未清理三十五六六方阵

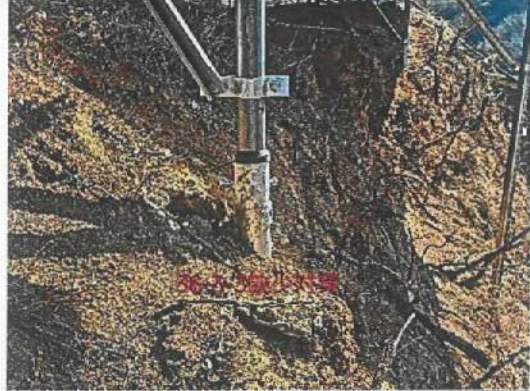
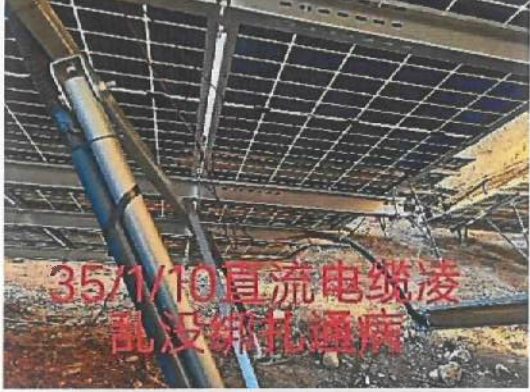
11	 35-7逆变器未接地。	12	 35-7逆变器附近电缆桥架有孔洞。
13	 3507逆变器上面桥架盖板未上螺丝，孔洞封闭不符合要求。	14	 350708逆变器旁边的斜拉杆缺少一个螺母。
15	 36区电缆桥架没封堵	16	 36/2/13压块有缝隙
17	 36/2/24整个半组6个没有打对穿	18	 35/8/11连接件螺丝没紧固

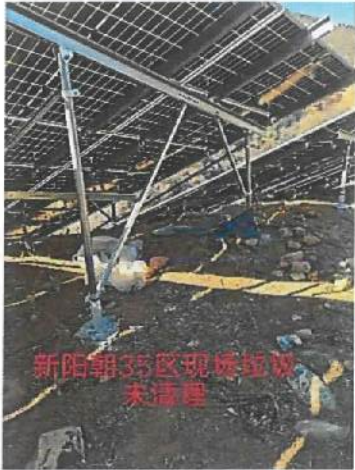
19	 35/8/13组件距离过远	20	 36/8/13连托螺丝没紧固
21	 36/6/13接地螺丝没紧固	22	 36-10-21斜撑一端未固定
23	 36-9-18组件间距过远	24	 支架安装无标识
25	 36-8逆变器外端未直接接地	26	 能量管理单元未接地

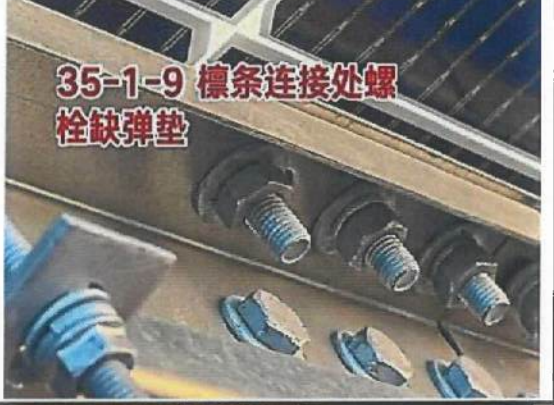
27	 石地四围土质高于周边地面	28	 35-7-新压块间隙
29	 组件安装过低	30	 35-7-24 修复清理
31	 36-7-46 组件破板	32	 36-7-49 平方线固定架
33	 36-7-15 铁卡松动 该组	34	 36-15 铁卡松动 更换

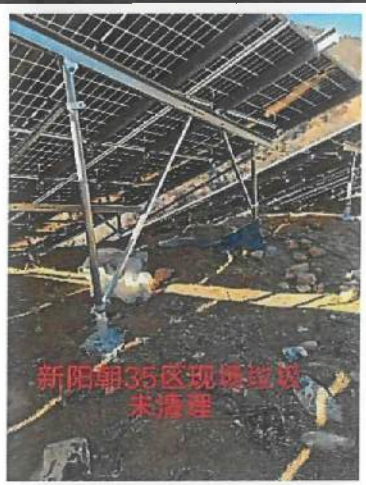
35		36	
37		38	
39		40	
41		42	

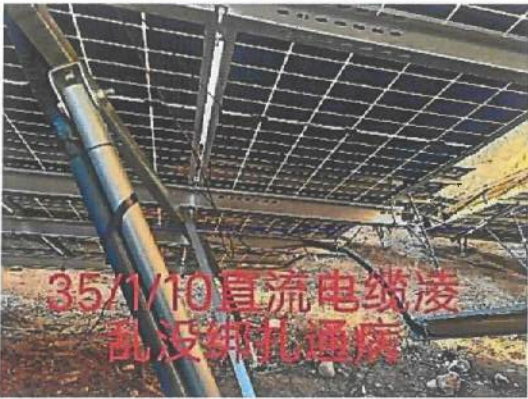
43	 36#逆变器防火封堵重做	44	 36#逆变器区未使用钢扎带
45	 36#逆变器区未使用钢扎带	46	 36#逆变器区防火封堵不到位
47	 36#逆变器区未使用钢扎带	48	 36#逆变器区未使用钢扎带

49		50	
51		52	
53		54	
55		56	

57	 新阳朝35区现场垃圾未清理	58	 35-1-14 链接螺丝没紧固
59	 35-5-7 直流电缆穿管未固定	60	 35-5-7 直流电缆穿管未固定
61	 35-3-7 两个品种山型卡使用	62	 35-1-6 更换为软管
63	 35-3、4、5号逆变器所配光伏电缆未固定到位 (2处)	64	 35-2-2 螺栓未紧固

65	 35-1-6 压块安装不到位	66	 35-1 逆变器mc4插头未拧紧
67	 35-1-9 边压块安装不到位	68	 35-1-9 檩条连接处螺栓缺弹垫
69	 35-1-9 檩条长度过长	70	 35-5-01 前立柱螺栓未紧固
71	 35-4-8 压块螺栓未紧固	72	 35-4-9 斜撑抱箍螺栓未紧固

73		
主要问题、通病		
1		 36-9逆变器未进行防火封堵，缺少操作告示牌
场区内垃圾未清理		逆变器防火封堵未制作，标识标牌未粘贴
3		
全场区 U 型螺栓单螺母		箱变围栏无标识标牌

5		6	
直流电缆随意放置未绑扎		逆变器支架未做防锈处理	
7			
支架立柱等各部件生锈			
请贵单位按照上述问题立即消缺整改。 请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 <u>3 个</u> 工作日内将整改结果书面回复我方。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： <u>李金</u> 总监理工程师： <u>李金</u> 日 期： <u>2025.3.19</u>			

填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。