

监理通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-120

致：通号工程局集团城建工程有限公司项目部

主题：关于尖草坪区赵家山现场大棚质量初检事宜

内容：2025年2月28日，我监理方与贵项目部共同对赵家山大棚进行质量初检，在此过程中，发现了一系列整改消缺的问题，具体如下：

一、安全防护类

1、部分铁丝网围栏出现破损情况，这将对场地的安全管理工作造成不利影响，易引发安全事故。

2、支架接地扁铁在埋土段出现外露现象，严重威胁到人员和设备的安全。

3、施工现场灭火设备材料缺失，一旦发生火灾，无法及时进行扑救，存在重大安全隐患。

二、电气安装类

1、逆变器套管未采用专用卡箍进行固定，这种不规范的安装方式极易导致逆变器套管损坏，进而影响整个电气系统的正常运行。

2、部分逆变器和汇流箱电缆套管口未进行防火封堵，在电气设备运行过程中，一旦出现电气故障产生明火，极易引发火灾，造成严重后果。

3、部分汇流箱进线套管口存在长度不符合要求或封堵不完善的问题，这可能导致雨水、灰尘等进入设备内部，引发设备故障，影响发电效率。

三、焊接与防腐类

1、个别桩头铁箍、垫板出现锈蚀情况，同时立柱底板与桩头之间存在焊接遗漏现象，这将影响到整个结构的稳定性和耐久性。

2、箱变基础预埋铁未进行除锈防腐处理，长期处于户外环境下，易加速锈蚀，降低预

埋件的使用寿命，影响箱变的安装稳固性；此外，变压器部分部件的安装不符合相关规范要求，存在安全风险。

四、标识类

交流侧电缆沟缺少标识桩，在后续为维护、检修等工作中，工作人员难以准确辨识电缆沟位置，增加了工作难度与误操作风险。

针对以上问题，请贵单位在接到本通知后的 10 个工作日内完成全面整改，并以书面形式回复我监理部。在整改期间，务必做好各项安全防护措施，确保施工安全。若贵单位未能按时完成整改或整改后仍未达到相关标准要求，我监理部将依据相关规定严肃处理，由此产生的一切后果将由贵单位自行承担。

请贵单位高度重视此次整改工作，尽快组织力量落实整改，以保障工程质量与安全。

附图片：





项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2025.02.28



注 本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存两份。