

表 B. 0. 24 监理通知回复单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目工程 编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-TZD-0010 的监理通知单后，已按要求完成了北瓦窑村支架整改工作，请予以复查。详见附件

- 附件：1、整改情况
2、监理通知单

施工单位（盖章）：

专业工程师（签字）：_____

日期：_____

项目监理单位复查意见：

项目监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：_____

日期：_____

整改情况：

1、个别支架后拉圆钢未满焊；屋面及墙面螺栓孔沥青未刷。

已整改：重新满焊，漏刷沥青漆的补刷。



2、不跟相邻组件高差大于 2mm，对缝不齐；组件板缝宽不均匀，打胶不严，存在未打胶和透光，个别未贴丁基胶带，有较大渗漏隐患。

已整改：重新调整组件间隙，防水胶密实。




3、电缆套管及箱体出线除未用防火泥封堵严密，逆变器电缆预留量不足，无号码管。

已整改：采用防火泥封堵严密，号码管标识清楚。



4、组件接地线未用 4mm² 接地线，组件与支架未用 16mm² 接地线。
已整改：使用安装图纸设计要求的接地线。

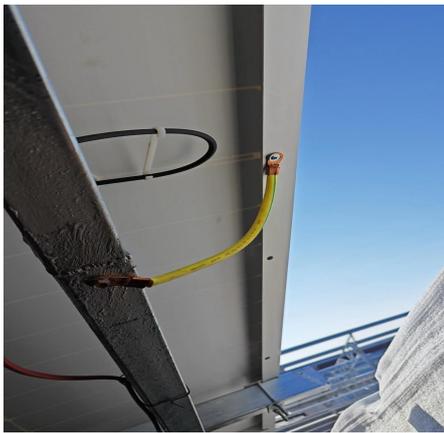

5、接地扁铁黄绿漆不规整且未到顶。逆变器无不锈钢挡雨板，组串开路电压未测。
已整改：黄绿漆补刷，不锈钢挡雨板已定做安装，严格按照要求测试开路电压。



6、接地电阻值大于 4Ω 。

已整改:增加接地极使接地电阻值符合设计要求

