

施工质量缺陷整改通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-120

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于鸿汇通工商业屋顶光伏区施工质量初步验收存在的问题事宜

通知内容：

2025 年 03 月 01 日经业主单位、监理单位及施工单位对鸿汇通工商业屋顶光伏区施工质量进行初步验收，发现存在以下问题：

- 1、爬梯屋面部分缺少固定点；
- 2、交流电缆桥架中间部分接地线较少，不符合规范要求；
- 3、交流电缆桥架电缆穿线处防火封堵不到位，桥架上多余的孔洞未封堵，个别桥架接地跨接线螺丝和桥架盖紧固螺丝锈蚀严重；
- 4、个别直流电缆桥架一端或两端缺少接地线，接地线端子未包绝缘带，个别接地线端子未压紧；
- 5、直流电缆桥架电缆穿线处防火封堵未做或封堵不到位；
- 6、个别屋面接地网缺少接地引下线，接地扁铁黄绿色标漆脱落较严重，个别接地扁铁连接处搭接面积不够；
- 7、个别汇流箱支架和紧固螺丝有锈蚀、防腐不到位，个别汇流箱箱门接地线断裂；
- 8、个别逆变器支架焊接处有锈蚀、防腐不到位；
- 9、个别组件安装间距不均匀、压块压偏；
- 10、个别屋面上的灭火器已失效，需更换；
- 11、箱变基础压顶空鼓；
- 12、汇流箱、逆变器无序列编号，灭火器不足；
- 13、桥架接地不符合要求，超 30 米中间无连接，止端无接地连接，桥架与扁铁接地连接材料氧化更换；
- 14、桥架垂直电缆无固定及使用金属丝固定未附加保护层；

以上问题，要求你单位限期 7 日内进行整改，待整改完成自检合格后上报监理项目部进行复查。以上事宜望你单位高度重视，否则一切后果你单位自负！

附照片

项目监理部（章）：



总/专业监理工程师

日

期：2025.03.01




注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部

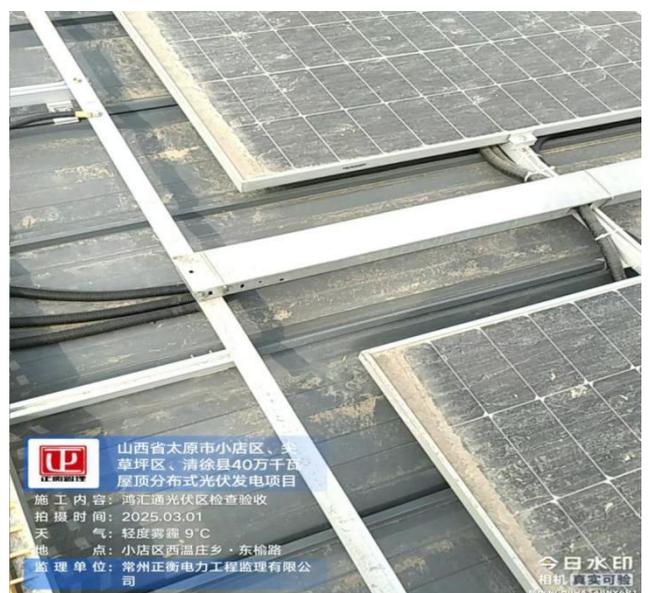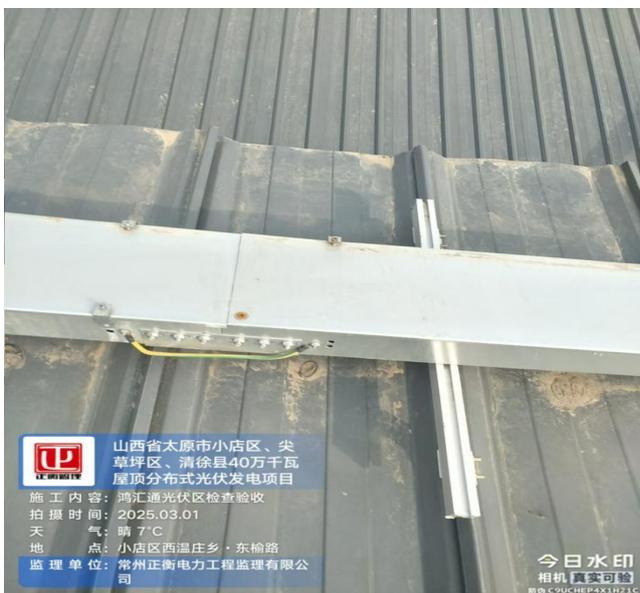




山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
施工内容: 鸿汇通光伏区检查验收
拍摄时间: 2025.03.01
天气: 轻度雾霾 9°C
地点: 小店区西温庄乡·东榆路
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 [] [] [] []
型号 UEY124DGK1AA

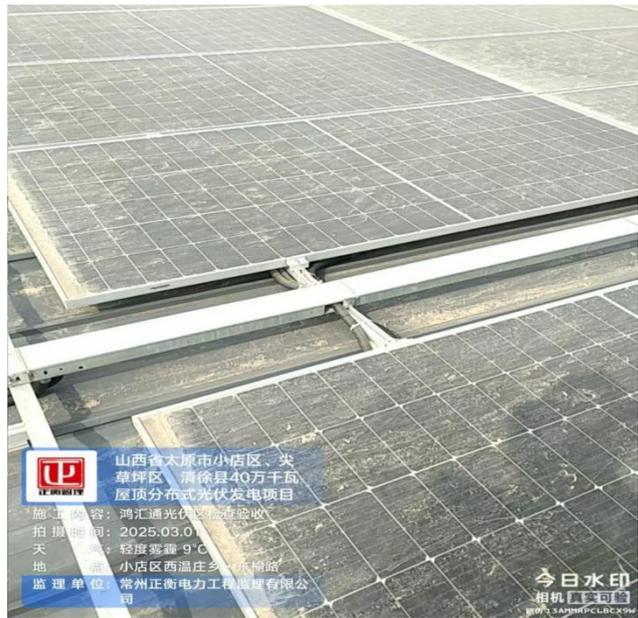


山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
施工内容: 鸿汇通光伏区检查验收
拍摄时间: 2025.03.01
天气: 轻度雾霾 9°C
地点: 小店区西温庄乡·东榆路
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 [] [] [] []
型号 SAPHHPCLEBX9H

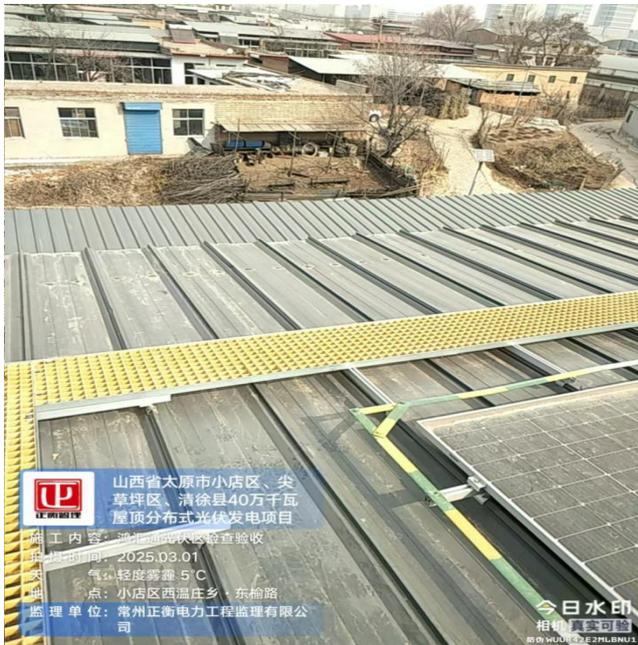


山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
施工内容: 鸿汇通光伏区检查验收
拍摄时间: 2025.03.01
天气: 轻度雾霾 5°C
地点: 小店区西温庄乡·东榆路
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 [] [] [] []
型号 MUDR32ZHLBNU1

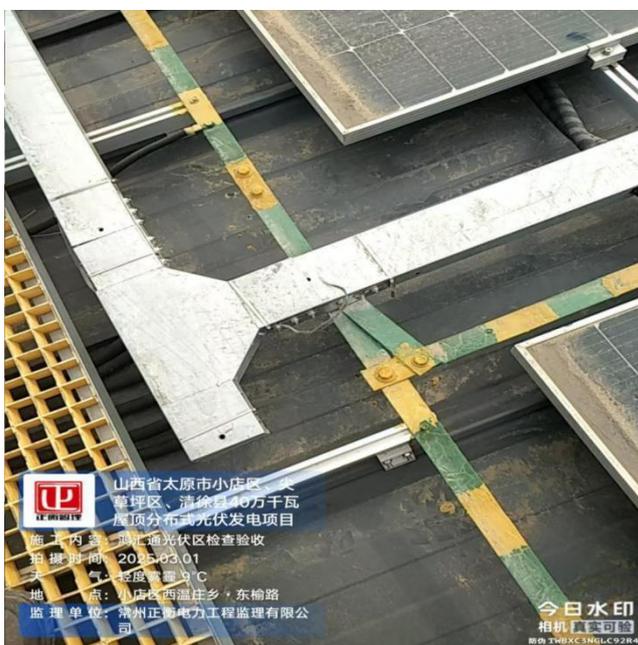

山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
施工内容: 鸿汇通光伏区检查验收
拍摄时间: 2025.03.01
天气: 轻度雾霾 9°C
地点: 小店区西温庄乡·东榆路
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 [] [] [] []
型号 TH8XC3MGLC92R4

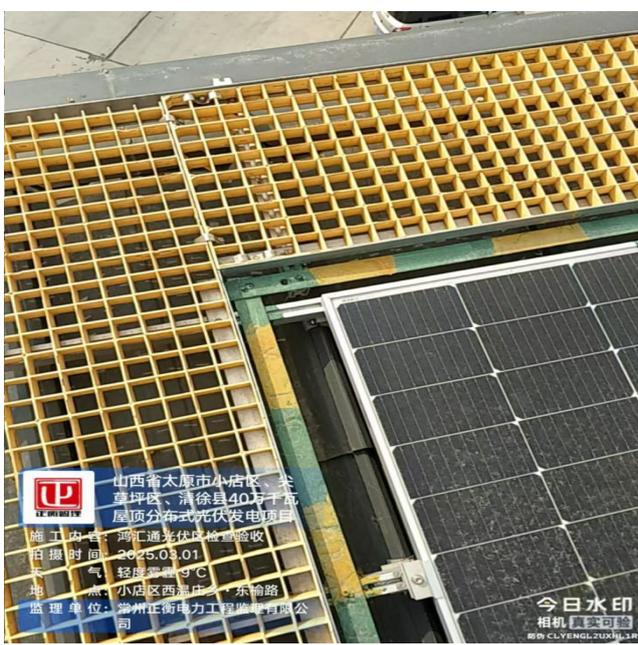

山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
施工内容: 鸿汇通光伏区检查验收
拍摄时间: 2025.03.01
天气: 轻度雾霾 9°C
地点: 小店区西温庄乡·东榆路
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 [] [] [] []
型号 CLYENGL2UXHJ2K



山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
施工内容: 鸿汇通光伏区检查验收
拍摄时间: 2025.03.01
天气: 轻度雾霾 9°C
地点: 小店区西温庄乡·东榆路
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 [] [] [] []
型号 EANUMJ1XHE1C

