

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBCF-DDJL-TZ-012

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的相关质量事宜

内容：

2023年8月24日，我监理部巡视南泗乡王了村（户主韦燕）、南泗高岭村（户主罗德得）、城厢镇凡村施工完成情况时发现以下问题：

1、南泗乡王了村（户主韦燕）现场存在支架安装螺栓防滑标记未做、组件压块未压实、组件安装存在错台现象、支架安装螺栓错装、支架斜梁私自进行焊接加长、檩条私自使用连接件加长等问题；

2、南泗乡高岭村（户主罗德得）现场存在漏雨、光伏线缆未绑扎、接地扁铁焊接不规范（接地扁铁搭接面积不够）、线管未封堵、逆变器下端线缆未穿管保护、电气设备接地不符合设计要求、现场检测接地电阻值不符合设计图纸要求（设计要求不大于4欧姆，现场实际检测5.38欧姆。）

3、城厢镇凡村（户主韦秀京）现场检测接地电阻值不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测5.54欧姆。）。电气设备接地值未检测出，需排查具体原因。

针对此类问题，我监理部现要求你单位立即整改并以《监理通知回复单》的形式回复，并加大现场的质量管理力度，严格按照设计图纸要求施工。此类问题若再次发生，我监理部将根据工程建设管理制度相关条例进行经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见附图一、附图二

项目监理机构（章）


总/专监理工程师（签字）

日期：2023.08.24


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。




附图一（王了村韦燕家）：

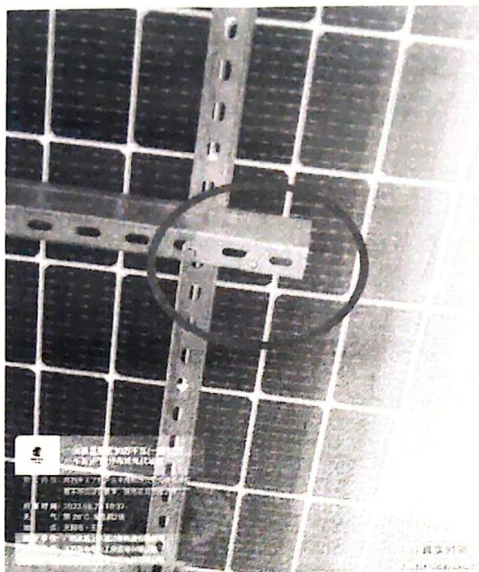

支架斜梁私自焊接加长

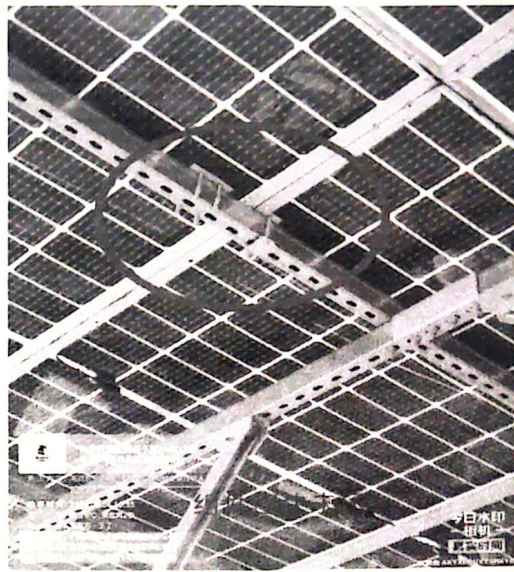

组件压块未压实

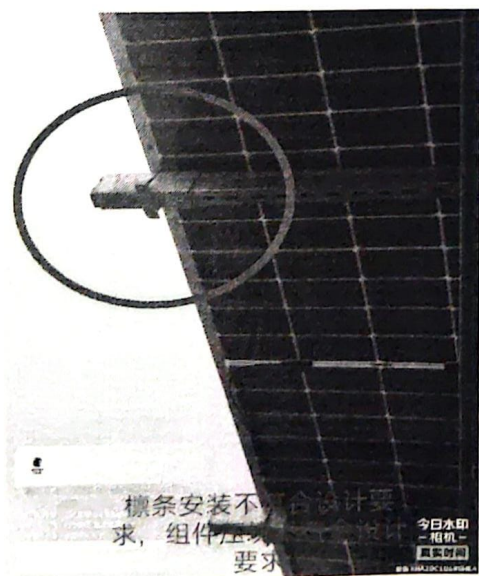

檩条使用连接件加长



支架螺栓错装



附图二（高岭村罗德得家和城厢凡村韦秀京家）：




线缆未穿管保护



电气设备接地不符合设计要求



现场检测接地电阻值不符合设计要求

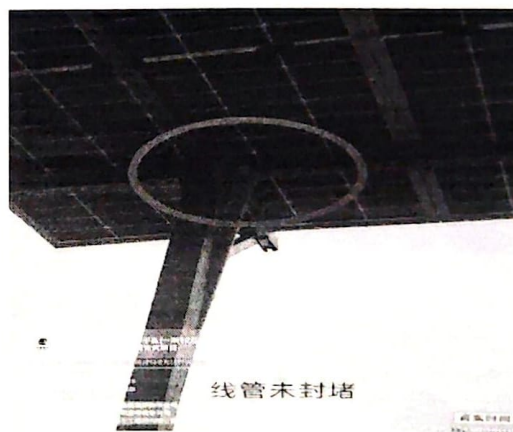

线管未封堵



光伏线缆未绑扎



城厢凡村韦秀京家接地电阻不符合设计要求

