

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBCGF-DDJL-TZ-014

致：中国水利水电第十一工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于大湾乡赤土村（户主韦立求）现场存在的相关质量事宜

内容：

2023年9月6日，我监理部巡视大湾乡赤土村（户主韦立求）施工现场时发现以下问题：

- 1、该电站自施工至完成均未按照相关程序组织报验工作；
- 2、支架斜梁存在较严重弯曲现象存在；
- 3、支架拉筋螺栓错装、螺栓未紧固；
- 4、檩条排布误差较大，导致组件安装完成后观感较差；
- 5、接地扁铁与立柱焊接不规范（搭接面不够、焊接不牢靠）；
- 6、光伏线缆穿管未封堵；
- 7、组件压块未压实；
- 8、立柱间距与行距不符合设计图纸要求；（具体见下图）
- 9、立柱点位不符合设计图纸要求（据了解是因为有排立柱正对农户大门，农户不愿意，故移动，但移动立柱未及时和相关单位进行沟通）。

针对此类问题，我监理部现要求你单位立即整改并以《监理通知回复单》的形式回复，并加大现场的质量管理力度，严格按照设计图纸要求施工，避免出现返工现象。要求你单位严格执行“三检”制度，否则我监理部将不予该户电站工程资料的签字确认。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：商海


日期：2023.9.06

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。




扫描全能王 创建


附图一：

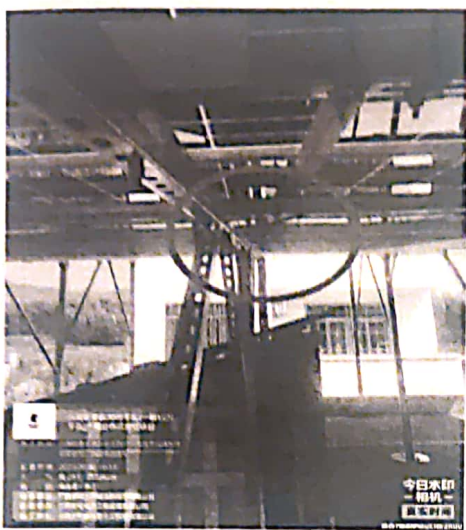


斜梁弯曲

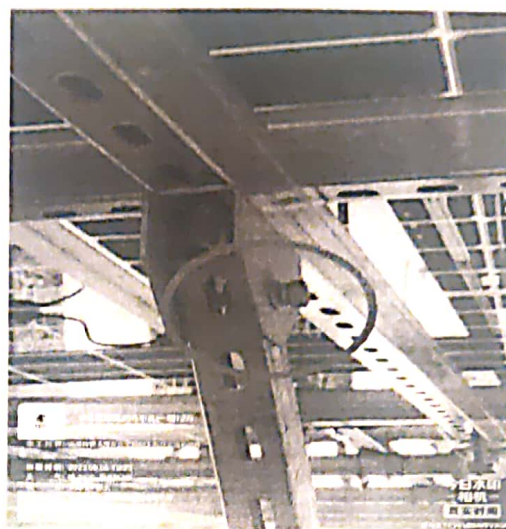


螺栓未紧固

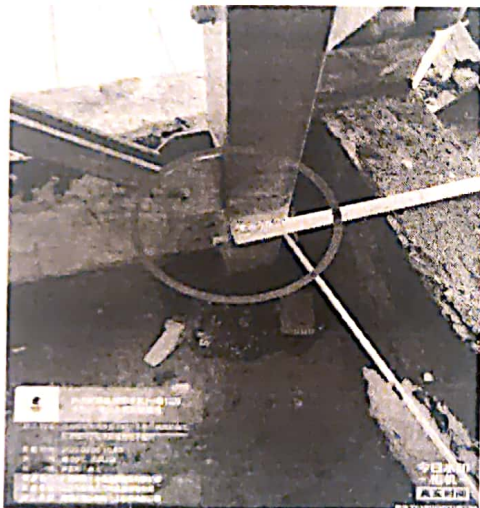

接地扁铁搭接面不够

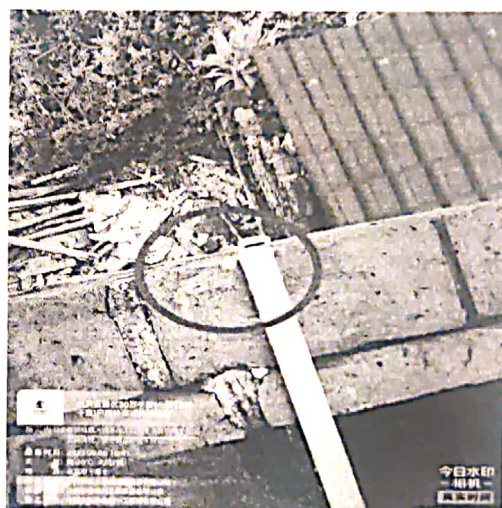

接地扁铁漏焊

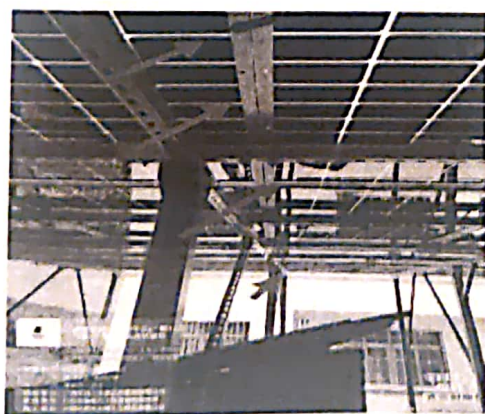


排布误差大，观感差




排布误差大，观感差




附图二:

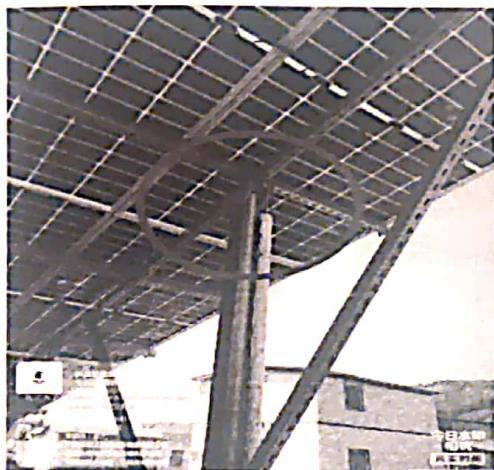


线管未封堵

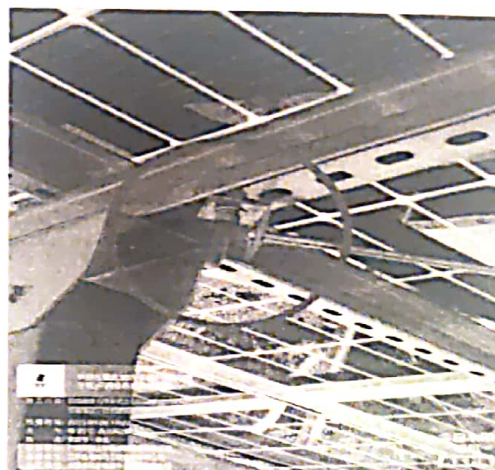

螺栓错装

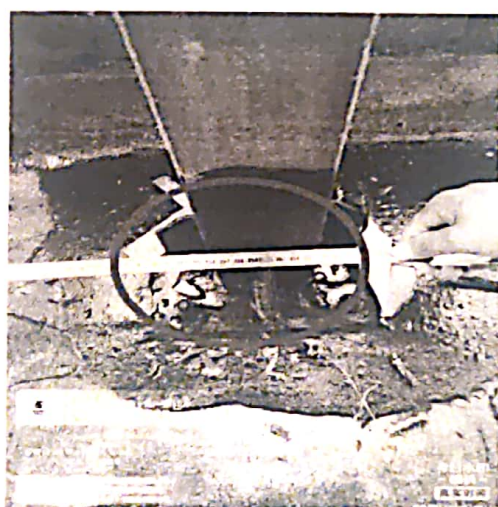

间距不符合设计要求

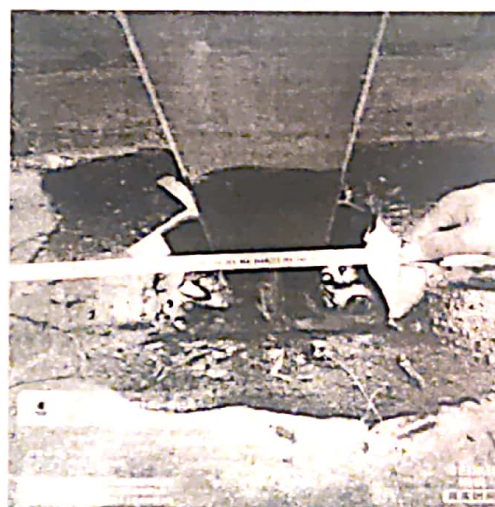

行距不符合设计要求



间距检测



行距检测

