

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-030

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于并网前检查验收相关事宜。

内容：

2023年12月10日，我监理部对石牙乡迪房村户主韦利现场施工完成后并网前检查验收时发现该电站在未经自检合格的情况下向我监理部进行报验，具体存在以下问题：

- 1、安装工作未完成，不具体并网前检查验收条件（南边缘彩钢瓦未按照设计图纸要求进行安装）；
- 2、现场接地扁铁焊接工艺较差（存在点焊、漏焊等问题且焊接处焊渣未清理）；
- 3、电气设备未设置单独接地极且与接地网相连接接地线敷设不规范；
- 4、逆变器下端穿线管破损；
- 5、该电站防雷接地电阻检测值不符合设计图纸要求（设计图纸要求不大于 4Ω ，现场实测值 4.88Ω ）；
- 6、排水管敷设不规范（观感差）。

针对此类问题，现我监理部现要求你单位立即整改，严格执行“三检”制度，加大施工现场质量管理力度，严格按照设计图纸要求进行施工。此类问题若再次发生，我监理部将根据建设工程管理制度相关条例对你单位进行相应的经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

备注：防雷电阻检测见证与检查验收是不同概念（勿忽视！）。

上述问题见下图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：李

日期：2023.12.10

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各



扫描全能王 创建

附图:



南边缘彩钢瓦未安装



焊接工艺差



穿线管已破损



接地电阻检测值不符合设计要求



接地黄铜线敷设不规范



排水管敷设不规范

