

监理通知单（质量）

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLTZ-054

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

抄送：甘肃浩博新能源有限公司

事由：关于光伏区A42#方阵施工质量问题

内容：2025年06月14日，监理人员在光伏区A42#方阵巡检时发现以下质量问题：

1. 部分支架基础外露严重。
2. 多处支架定芯螺丝未安装，支架斜撑私自开孔安装，个别支架安装严重不符合图纸要求。
3. 多处支架檩条、立柱、斜撑螺丝未紧固。
4. 直流电缆裸漏较多未固定，直流线敷设杂乱。
5. 进至逆变器处直流电缆未做防火封堵，部分防火封堵不合格。
6. 檩条至组件接地未做，相邻两组间组件接地线脱落。
7. 接地主网未施工完毕，接地主网与支架接地、逆变器接地未可靠连接。
8. 104#箱变接地主网未按图纸要求敷设至电缆下方。

上述质量问题，要求施工单位及施工班组对光伏场区相关质量通病全面排查，严格把控施工质量，于 2 日内整改完成后报监理部复查。望悉知！

附：问题图片

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：

日期

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

项目监理部

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



支架安装严重不符合图纸要求



多处支架定芯螺丝未安装



部分支架基础外露严重



部分支架基础外露严重



支架斜撑私自开孔安装



支架斜撑私自开孔安装



多处支架檩条、立柱、斜撑螺丝未紧固




多处支架螺丝未紧固




多处支架定芯螺丝未安装




支架损坏

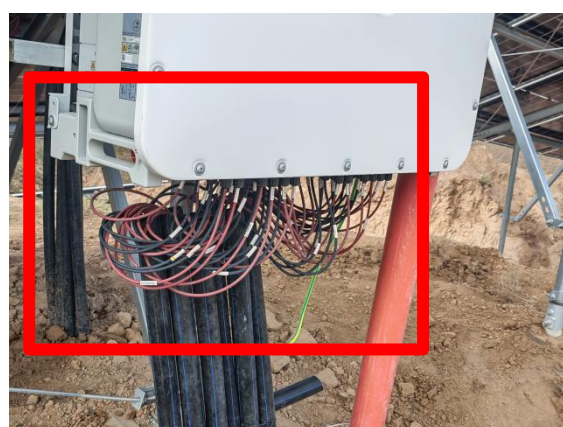

直流线敷设杂乱、未做防火封堵

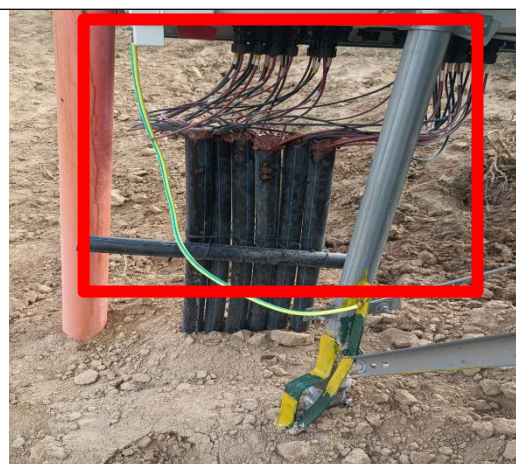

防火封堵不合格

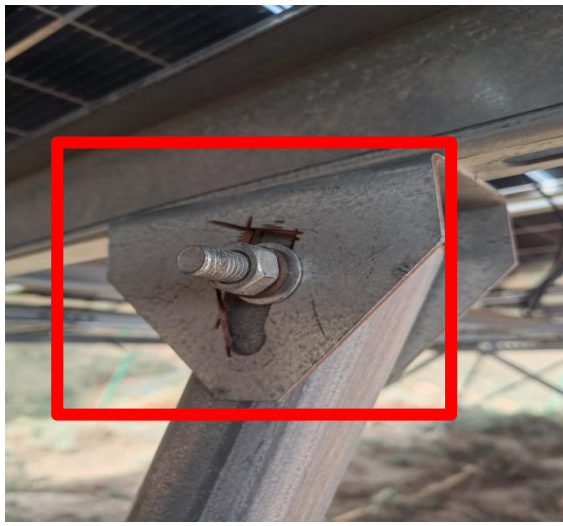	
支架连接件私自开孔安装	多处支架定芯螺丝未紧固
	
相邻两组间组件接地线脱落	接地主网与支架接地、逆变器接地未可靠连接
	
104#箱变接地主网未按图纸要求敷设至电缆下方	