

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-TZD-001

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园 7 号塘管桩接桩施工相关质量事宜

内容：

2024 年 06 月 01 日经业主项目部、监理部人员对现场管桩打桩及接桩施工进行了检查，发现以下问题：

- 1、管桩对接焊接现场使用铁皮遮挡不能挡风，现场应采取有效挡风措施。
- 2、上下管桩对接中发现对接处不平整，上面管桩倾斜偏差较大，不符合设计及规范要求。
- 3、现场使用二保焊（二氧化碳保护焊）进行焊接，发现有一人焊接未见二氧化碳钢瓶。
- 4、现场管桩焊接焊缝不饱满，出现孔洞，焊接工艺不符合规范及施工方案要求。
- 5、管桩焊接需做好防腐、防锈要求，管桩接头外露的钢构件均应涂刷防腐蚀耐磨涂层，涂层厚度 $>500\mu\text{m}$ ，现场发现防锈原材不符合要求，要求更换符合要求的材料。

限期 2 日内整改回复。

后附相关问题照片。


项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师（签字）：
日期：2024.06.01
监理项目部

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

相关问题照片




现场未见有效挡风措施

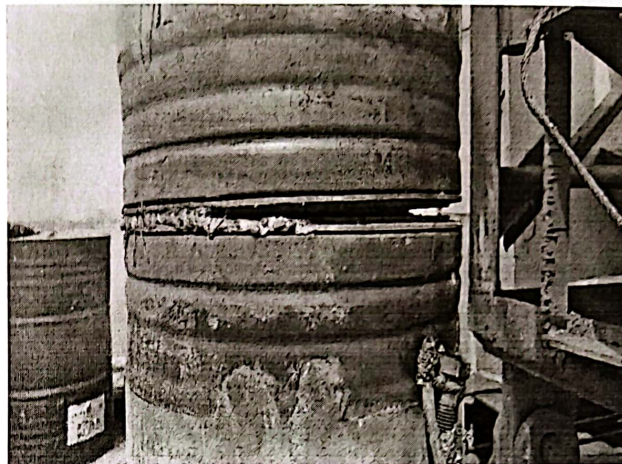

上下桩对接处不平整



二保焊未见二氧化碳钢瓶

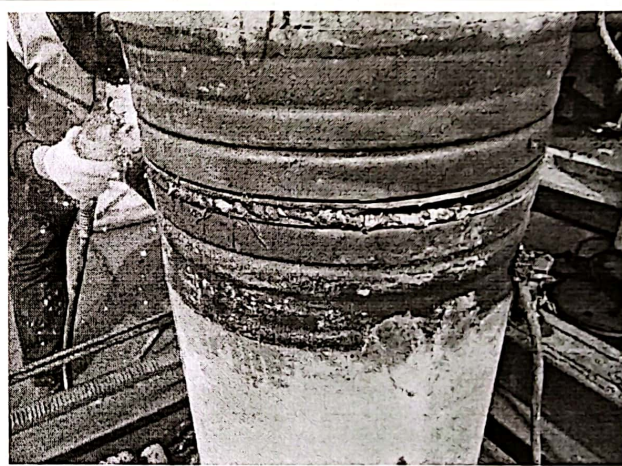

管桩焊接焊缝不符合要求



防腐、防锈油漆不符合要求



打桩船四周无安全防护措施