

关于三期灌注桩工程问题及处理情况

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及
农业综合项目三期 50MWP（蓄光互补）工程 编号：三期—004

各与会单位：

现将关于三期灌注桩工程问题及处理情况会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共3页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：



会议地点	综合楼会议室	会议时间	2017年4月24日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	仲杰
会议议题	关于三期灌注桩工程问题及处理情况		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	陕西合阳桂花清洁能源有限公司	潘德国 张万鹏 余进丽 何攀 杨勉	
	常州正衡电力工程监理有限公司	仲杰 仲浩 黄晋生	
	陕西宏兴建设工程有限公司	李金刚 朱忠可 屈先勇	

4月24日三期 33MWP 灌注桩工程问题及处理情况

会议时间:2017年4月24日 14:00

会议地点:综合楼二楼会议室

会议主持: 仲杰

参会人员: 张万鹏 何攀 余进丽 杨勉 仲杰 黄晋生
潘德国 仲浩 何海洋 李金刚 朱可福 屈先勇

会议主题: 关于三期 33MWP 灌注桩工程问题及处理情况
张万鹏:

对部分完成的灌注桩检查发现问题:

- 1、灌注桩表面蜂窝麻面太多及个别灌注桩有裂缝及空洞
- 3、灌注桩上面 U 型螺栓部分角度偏差较大及 U 型螺栓间距偏差较多。
- 4、混凝土浪费比较严重,混凝土搅拌不均匀。
- 5、要求施工单位不得擅自改动原设计,若必须要变更图纸设计,需征求甲方、设计单位和监理部的意见。
- 6、要求施工队要对工程质量、安全做好把控

仲杰:

- 1、标高不准确,同一串灌注桩高度未在同一水平线上。
- 2、现场随机挖开部分地面以下灌注桩检查,基本符合要求。
- 3、因最近雨水较多,要求做好防雨措施。
- 4、模具用完未清理继续使用导致桩表面不平整。
- 5、垫块漏放及被后道工序碰掉的较多。

6、现场安全标示太少，要求在主要路口及施工区域内增加安全标示。

7、要求每天下工前对施工现场垃圾进行处理。

8、对装卸模具人员要求轻拿轻放，及注意自己人身安全。

何海洋；

1、要求施工方认真仔细审核图纸，对图纸有不理解或有疑问的地方提出并反馈到设计方

2、要求施工方在施工过程中必须按照图纸设计要求。

3、因土地有误差，要求对图纸外空白区域进行合理利用。

潘德国：

1、对现场施工问题进行汇总：

1) 对现场漏浆严重决定以后对其进行计量处理。

2) 制作钢筋笼要按照图纸设计，绑扎要规范、点焊要符合要求。

3) 对生锈的钢筋禁止使用，对到货的钢筋等其他材料进行妥善保管。

4) 要求打混凝土前要在丝柱上抹黄油，在钢筋笼外围挂垫块。

5) 浇筑时间长，要求打混凝土要在短时间内完成，避免混凝土凝固。

6) 要求捣振混凝土时间加长及分多次振捣。

7) 要求对拆模的灌注桩进行包扎塑料薄膜养护要及时，

因天气温度高水分蒸发太快。

李金刚（施工方）：

- 1、近期安排人员对有问题的灌注桩进行返工。
- 2、明确施工管理责任，加强对新进人员指导培训。
- 3、加强对施工质量的把控。
- 4、在施工现场增加醒目的安全标示。

陕西合阳桂花清洁能源有限公司

2017、4、24