

关于 109#--137#方阵灌注桩整改事宜

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及
农业综合项目三期 50MWP 工程

编号：GH—0010

各与会单位：

现将关于 109#--137#方阵灌注桩整改事宜会议纪要印发给你们，请
查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____日期：2017 年 9 月 10 日

会议地点	综合楼会议室	会议时间	2017 年 9 月 9 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	仲杰
会议议题			
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	陕西桂花能源公司	潘德国 张万鹏 余进丽 何攀 杨勉	
	常州正衡监理公司	仲杰、仲浩	
	陕西宏兴建设工程有限公司	陈庆中、谢乐文、屈先勇、朱忠可	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

关于 109#--137#方阵整改事宜

会议时间：2017 年 9 月 9 日 19:00

会议地点：综合楼二楼会议室

会议主持：仲杰

参会人员：张万鹏 何攀 余进丽 仲杰 潘德国 仲浩
 杨勉 陈庆中 谢乐文 屈先勇 朱忠可

会议主题：关于 109#--137#方阵灌注桩整改事宜

会议内容：

潘德国：

- 1、方阵要编号、整排编号、编号要明确。
- 2、124#--131#方阵及 137#方阵要先进行重新自检、重新造表。
- 3、凡桩标高在 900mm 以下的地面降低高度，要保证组件前沿离地面 300mm 高。
- 4、桩身的表面蜂窝麻面要修补到位。
- 5、整个方阵场地的施工垃圾要清理干净，混凝土块禁止填埋的方阵里，因方阵区内要种植花卉。
- 6、由于施工合同规定要求施工方交付的是成品桩，地基下陷的由施工方自行处理，如确实恢复不了要及时申请变更。
- 7、变更图纸有部分补桩的位置，要求施工方必须按照变更图纸进行补桩。
- 8、关于 U 型螺栓偏位的，不符合设计支架安装不了的由施工方自行解决。



9、资料必须装订。

仲杰：

- 1、桩的钢筋笼长度不够，螺栓有的偏位与纵向不垂直，有的螺栓间距不符合设计要求。
- 2、有部分组串的方位角不符合设计要求。
- 3、组串与组串有部分直线度不够，高低不一。
- 4、桩身有少数不垂直，纵向偏位。
- 5、桩间距有偏差，组串距土坎太近。
- 6、有部分空地未利用，需上报甲方。

以上问题限 9 月 16 日整改完成，报监理部验收。

