

专 题 会 议 纪 要


编号: CYHG-ZH-ZLJY-01

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

签发: 正衡监理

会议地点	项目部	会议时间	2017.5.10
会议主持人	王登营		
会议主题：由于 2017 年 5 月 5 号朝阳地区大风天气，对光伏场区组件、支架、桩基等造成不同程度损坏；针对 2017 年 5 月 5 号光伏场区质量事故，组织业主单位、监理单位、总包单位、设计院召开专题会议，对事故原因进行分析、讨论处理方案、杜绝类似事故再次发生。			
会议内容：			
一、业主单位：			
1、针对 2017 年 5 月 5 号朝阳地区大风导致赵家沟光伏区、大三家光伏区部分完工的桩基断裂、倾斜，支架变形等质量问题。为杜绝类似事件再次发生、并妥商处理此次质量问题，要求 EPC 总包单位拿出具体的处理方案，尤其是当风口位置、要有针对性措施，确保后续施工避免此种现象的发生。			
2、此次形成的加强方案，后续针对性方案请 EPC 总包单位报“通威新能源公司技术部”确认后才能组织实施。			
二、总包单位：			
1、由于现场桩基基础施工时，部分钢筋笼高度放置不到位，导致部分桩基±0 以上部位断裂。			
2、部分支架立柱焊接不到位、U 型螺栓螺口滑丝，大风造成部分立柱变形、断裂、U 形螺栓丝口滑丝。			
3、请北京乾华设计院提解决方案。			
三、设计单位：			
1、针对性措施（适用后续施工光伏区及本次质量问题需要重新补桩部分）			
原设计桩基间距为 3.3m，在每个阵列两边跨桩基中间各增加 1 根桩（桩的做法同原桩基设计图）。			
2、加强措施（适用本次质量问题光伏区）			
将桩基（地表±0 以上）全部凿毛，使用矩形模具，模具高于原有（地表±0 以上）桩基基础 150mm，绑扎新钢筋笼，通体浇筑。			
主送单位	江苏启安建设集团 北京乾华科技发展有限公司		
抄送单位	朝阳和光项目指挥部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.5.10


附件: 朝阳灌注桩加强措施施工图

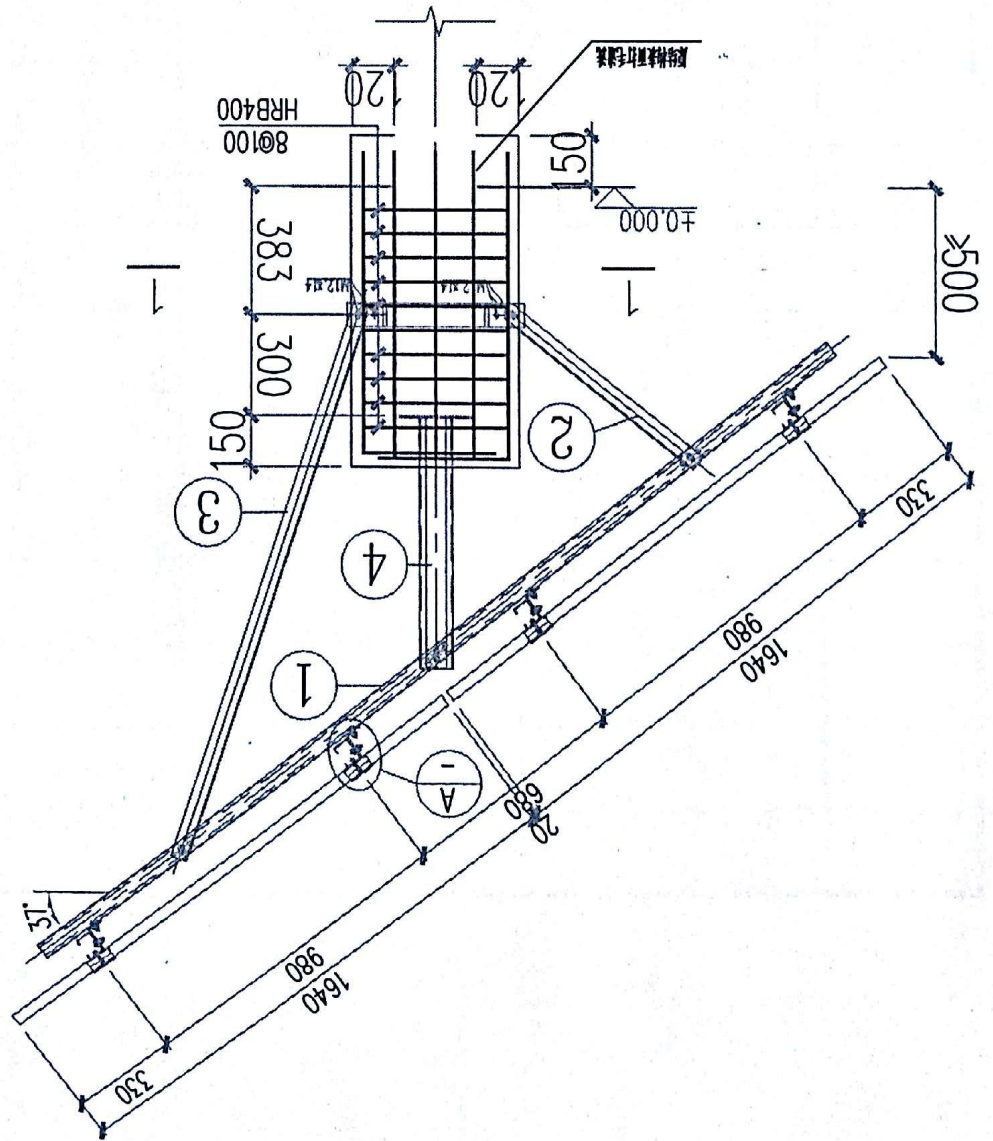

说明: 楼梯上及休息平台均采用不低于C35, 钢筋采用三级钢, 楼梯上保护层50mm

ZJ详图 1:20

楼梯
490x490
16#12
8@100

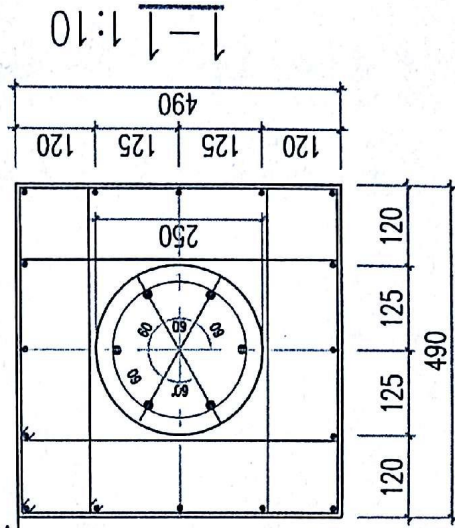

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 5 月 10 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大立		16		
2	王合军	经理	17		
3	张清	经理	18		
4	张清	经理	19		
5			20		
6			21		
7			22		
8	康顺	经理	23		
9			24		
10	张清	经理	25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		