

会 议 纪 要

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目



会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年3月17日 9:30
会议主持人	王炳洪		

会议主题：项目施工进度、安全、质量

1、正衡监理项目部王炳洪：

- 1、施工中围栏损坏严重，要求围栏和组件施工单位双方签订责任书，明确各自详细的责任，上报到监理处。
- 2、8-10区进场道路已经开挖电缆沟，下坡较陡不利于汽车行驶（高金权：该道路重新修整）。
- 3、土建拿出开关站供水方案与业主沟通。
- 4、目前施工中质量问题、不到位的地方较多，主要是没有经过自检且不合格的工序部位就进行下道工序施工，要求各施工单位一星期内自查不合格工序统计部位数量，并按其工序部位上报监理整改计划，按计划落实整改的不进行经济处罚，下次会议后监理、业主检查进行处罚，巡查每发现一处处罚施工单位人民币 100 元，无正当理由拒不整改处罚 1000 元直至拒签工程款工作量。（如：光伏区箱变送电后还没有进行防火封堵，支架安装后发现桩位不正、浇注开裂，组件安装后发现支架安装不符合要求。开关站墙体已批白还严重不平整，窗台已批白但散水斜坡还没做等）

二、业主单位鲁工：

- 1、要求电气单位提前一星期上报并网计划到运维。
- 2、组件供货计划 3 月份已经取消，上报 4 月份组件供货计划（高金权：会后上报）。

三、施工单位高金权：

- 1、16-18 区道路未修通，影响打桩施工（鲁工：会后协调解决）。
- 2、12-15 区进场道路希望业主协调（鲁工：该道路不在规划中，你单位可以修建红线内道路使用，我转达田经理尽量协调）。

四、正衡监理项目部宗再海：

- 1、各施工单位的资料要与工程实体同步，各种专项施工方案不能缺少，土建单位的地面砖，瓷砖，水泥，保温材料，卫生间使用的防水材料等合格证至今未上报。卫生间的防水要报施工方案，防水做完后，要做蓄水试验，确认不渗漏后才能粘贴卫生间的地面砖。目前已经发现有渗漏，必须重做防水。
- 2、综合楼地面砖有几处破裂的要抓紧更换，地面砖和踢脚线空鼓的要整改。
- 3、屋面透气管的防水要认真做好，不能出现渗漏，女儿墙压顶要粉刷成内泼水。
- 4、门窗套粉刷不顺直，框缝砂浆未填实，必须处理好。

- 5、吊顶使用的材料，扣板，石膏板及轻钢龙骨必须上报材料合格证及出厂检验报告。
- 6、综合楼窗户的防盗栏栅固定连接片长度不够，铆钉固定在保温板上没有强度，不能起到防盗的效果，连接片长度要加长，确保窗户的防盗栏栅固定牢固。
- 7、窗户外窗台泼水施工毛糙，不平不直，有的无坡度，施工随意，必须返工。内墙面毛糙，柱子及房间阴阳角不顺直，楼梯间梁不平不直的都必须重做。
- 8、楼梯间楼梯斜板下边沿必须粉刷线条，现场同土建单位货明交底过，答应做的，至今没有做，已经刮大白。
- 9、外墙上的雨蓬及空调板必须粉刷滴水线，雨蓬上面要做防水，按图纸要求埋设排水管。
- 10、上次有一份质量问题联系单给土建单位的，请对照整改，确保工程质量。

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-3-18



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 3 月 17 日	主持人	王炳洪
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	鲁敏	晶科电力			
2	王为计	嘉禾县供电公司			
3	李海	正衡监理			
4	高金权	江苏隆顺			
5	赵学林	正衡监理			
6	马战军	江苏隆顺			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					