

专题会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161101

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

主 题	工程质量专题会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.11.01
主持单位及主持人	李艳龙	记 录 人	安醒君
参 会 单 位	业主、监理单位、总包单位及施工单位		

会议内容:

关于 20MWp 光伏项目施工质量存在的问题及要求:

监理单位提出的问题及要求:

1、现场光伏区支架基础混凝土浇筑过程中,振捣设备未使用且个别位置未按要求支护模板。

2、经现场巡视抽检现场光伏区支架基础地脚螺栓轴线位移及外漏偏差过大。

3、光伏区支架桩基础钢管与钢筋焊接不符合要求,钢筋与钢管焊接搭接长度过短。

4、35kV 集中配电室构造柱钢筋搭接不符合要求,且搭接区箍筋全部未加密;现场多次通知施工单位整改。

5、35kV 集中配电室砌体施工过程中拉接筋过短不符合图纸设计要求中的伸入墙体 1 米,窗户预制过梁过短不符合图纸设计及规范规程要求;已现场通知施工单位整改。

6、综合楼的外墙砌体脚手架已拆除完毕,要求施工单位尽快采用细石混凝土封堵架眼,以免因架眼问题造成后期墙面渗水。

7、SVG 变压器基础模板支护完成后,预埋钢管出现遗漏现象,已口头通知施工单位按照图纸设计要求预留,希望施工单位加强技术管理,严格落实技术交底。

8、现场钢筋工程钢筋保护层超差过大,不符合图纸设计及规程、规范的要求,尤其设备基础的钢筋保护层过大,达到几十公分给工程质量带来重大隐患。

9、未经监理单位隐蔽验收的分部,分项工程;监理单位拒绝签收隐蔽验收资料。

10、要求现场施工单位严格履行三级自检程序,先自检再报监理单位验收。

11、为保证现场施工质量及进度的需要，我监理单位对于各分项、分部工程明确管理分工，以保证现场隐蔽验收、巡检到位具体分工：由专业监理工程师安醒君负责 1#、2#、3#光伏区及外线的管理及各单位资料的收集；专业监理工程师朱号兵负责配电室、办公楼的现场管理；总监代表朱宽负责场区内的构筑物及总体管理工作。

业主单位提出的质量及管理问题：

1、针对监理单位提到的光伏区支架基础混凝土浇筑过程中，无振捣设备，经现场监理、业主代表多次口头通知，仍拒不整改，下一步对于仍拒不整改的处以 1 万元处罚。

2、现场光伏区支架基础地脚螺栓轴线位移及外漏偏差过大，下一步影响光伏板支架的安装。

3、光伏区支架桩基础钢筋焊接不符合要求，钢筋与钢管焊接搭接长度过短。

4、SVG 变压器基础的预埋、预留的遗漏已充分体现出现场总包单位技术管理的漏洞，总包单位现场管理人员应负起责任来。

5、光伏区支架条形基础混凝土截面超差过大，给工程带来重大质量隐患。

6、未经监理单位隐蔽验收的分部、分项工程；监理单位拒绝签收隐蔽验收资料；同样业主单位也不承认此工程量的完成。

7、工程资料严重滞后，要求总包单位立即配备资料员，尽快落实整改完善。

对于以上问题，体现出总包单位现场技术管理、质量管理比较薄弱，现场管理人员责任意识单薄，要求总包单位加强现场人员的管理力度，提高管理人员的责任意识。

总包单位对于各单位提出的问题给予答复：

现场总包单位对于以上监理、业主单位提出的质量问题，表示尽快落实整改，立即传达给现场管理人员落实。

[illegible]