

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

周例会会议纪要

编号：ZHJL-ZLH-20170412

签发：李尚明

会议地点	会议室	会议时间	2017年4月12日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
参会单位	详见签到表		

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

- 1、管理区（办公楼及开关站）4月30号必须达到入住条件。
 - 2、现场所有桩要求4月25号之前全部施工完成，并做好支架组件安装的交差作业。
 - 3、所有增补电缆最迟本月27号到场，要求该电气增补项在5月2号前全部施工完成。
 - 4、厂区围栏施工，必须加快施工速度，同样要求5月2号全部施工完成。
 - 5、月底有关部门将来本站进行安评验收，要求各单位准备就绪，务必一次通过。
 - 6、发现15#子阵靠路边桩基，有个别损坏的现象，要求加强现场的成品保护，并对损坏桩基进行恢复处理。
 - 7、请施工单位做好现场施工资料与施工进度的同步工作。
 - 8、针对业主单位提出的32条问题（详见附件1），已分发给各单位，要求各单位抓紧时
- 整改完成，整改完成后，报监理及业主（本站站长）进行验收。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月12
------	----------------	------	-----------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

清云阳光工程项目检测问题汇总																
序号	项目名称	检测物	检测项目	时间	问题分类	问题描述	原因分析	危害程度	紧急程度	发现人	发现地点	负责人	整改措施	整改期限	整改日期	整改情况
NCR 0117	巴厘	主控楼	施工安装	2017/3/28	施工	开关室、继保室柜内杂物未清理,存在火灾隐患	施工遗留	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场清理	2017/4/13		
NCR 0118	巴厘	主控楼	施工安装	2017/3/28	设备	PT手车和二次侧断路器门变形关闭不严	施工遗留	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/16		
NCR 0119	巴厘	主控楼	施工安装	2017/3/28	设备	接地变压器箱体门损坏	施工质量	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/16		
NCR 0120	巴厘	主控楼	施工安装	2017/3/28	设备	SVG变压器轻瓦斯报警报警(已报警多次),建议取掉报警	产品质量	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	联系厂家	2017/4/25		
NCR 0121	巴厘	主控楼	施工安装	2017/3/28	设备	35kV母线SVG母线接地变开关柜接地刀闸操作孔机框有异物	施工质量	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	联系厂家	2017/4/18		
NCR 0122	巴厘	主控楼	施工安装	2017/3/28	设备	SVG隔离刀闸,接地刀闸操作柜门行程长把未锁,操作困难	施工质量	严重	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/13		
NCR 0123	巴厘	主控楼	施工安装	2017/3/28	设备	明令程序端变比不同,需更改对端CT	施工质量	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	设备更换	2017/4/18		
NCR 0124	巴厘	主控楼	施工安装	2017/3/28	施工	开关柜综合柜未接入水源,无压注用水和回用水	施工质量	致命	紧急	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/30		
NCR 0125	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	部分箱变、逆变器基础防腐严重凹凸不平,操作不便,存在隐患	施工质量	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/20		
NCR 0126	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	户外地为防腐未做防水,电缆沟盖板未加封条	施工质量	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/30		
NCR 0127	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	接地变下地沟上无盖板,无电缆桥架	施工质量	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/20		
NCR 0128	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	接地	光伏区接地体埋深不够	施工质量	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/30		
NCR 0129	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	设备	兰古尔主、副泵采集电压不一致,存在一定差值且采集电压不稳,未引入控制室,控制室电脑无法连接外网	施工质量	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	联系厂家	2017/4/24		
NCR 0130	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	IO箱变内小UPS不工作,质量问题	施工质量	轻微	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/13		
NCR 0131	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	设备	部分室外接地设备无接地标示且接地线色标不规范	质量问题	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/13		
NCR 0132	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	部分室外接地设备无接地标示且接地线色标不规范	施工质量	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/19		
NCR 0133	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	无专用站用电电源	施工质量	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/30		
NCR 0134	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	火灾报警系统、安防系统,厂区视频监控监控系统尚未安装调试	施工质量	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/25		
NCR 0135	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	火灾报警系统、安防系统,厂区视频监控监控系统尚未安装调试	施工质量	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/30		
NCR 0136	巴厘	场区	施工安装	2017/3/28	施工	至对端变电站保护用通信光缆敷设不规范,经常导致通信中断,埋设位置无法连接	施工质量	致命	紧急	任涛	巴厘现场	李艳龙	联系运维单位、施工单位、厂家	2017/4/30		
NCR 0137	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	部分逆变器柜门损坏	施工质量	严重	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/13		
NCR 0138	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	部分逆变器柜门损坏	施工质量	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/13		
NCR 0139	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	部分逆变器柜门损坏,操作不便	施工质量	严重	中等	任涛	巴厘现场	李艳龙	现场处理	2017/4/25		

NCR 0140	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	部分组件安装角度不符合要求	施工遗留	严重	中等	任涛	巴厘现场	李旭龙	现场处理	2017/5/15		
NCR 0141	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	汇流箱表编号	施工遗留	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李旭龙	现场处理	2017/5/2		
NCR 0142	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	电控柜和综合柜爬梯未安装护笼	施工遗留	安全	紧急	任涛	巴厘现场	李旭龙	现场处理	2017/4/19		
NCR 0143	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	继保室未安装静电地板，保护屏未镀锌，不在一条线上	施工遗留	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李旭龙	现场处理	2017/4/20		
NCR 0144	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	继保室，开关室电缆穿盖板安装不稳固，未固定，绝缘垫不合格	施工遗留	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李旭龙	现场处理	2017/4/20		
NCR 0145	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	厂区通讯光纤未编号	施工遗留	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李旭龙	现场处理	2017/4/20		
NCR 0146	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	AGC、AVC、无功等检测装置	施工遗留	严重	中等	任涛	巴厘现场	李旭龙	现场处理	2017/5/5		
NCR 0147	巴厘	场区	施工安装	2017/4/11	施工	自动化屏柜，设备及线缆未悬挂规范清晰的标识牌	施工遗留	轻微	一般	任涛	巴厘现场	李旭龙	现场处理	2017/4/20		

