

绍兴聚晖新能源屋顶分布式光伏发电项目例会会议纪要

编号: SXJH-HYJY-20161214

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	新农都会议室 5F	会议时间	2016.12.14
主持单位及主持人	正衡 戚平	记 录 人	杨 恒、王 超
参 会 人	李源、王瑞平、张栋、陈杰元		

会议内容:

目前施工情况:

1、上虞区一期项目概况

支架导轨安装完成 100%，电缆敷设完成 30%，组件阵列安装完成 70%，接地系统、桥架及以后工程均未施工。

2、上虞二期项目概况

支架导轨安装完成 100%，电缆敷设完成 60%，组件阵列安装完成 90%，接地系统、桥架及以后工程均未施工。)

3、柯桥区项目概况

夹具导轨第一厂房安装完成 100%，其余工程均为施工。

4.越城区项目概况

支架导轨安装完成 100%，组件安装 100%，电缆敷设完成 100%，桥架完成 100%，组串式逆变器安装完成 100%，全场防雷接地系统完成 100%。

建设单位: 确认相关项目的存在问题及要求解决的方法

- 1、建业工地通道口未安装防护，工人有失足安全隐患。
- 2、电缆穿管无防护有造成电缆割损危险
- 3、组件上发现工人踩踏行为，组件摆放在导轨端口造成组件背板 TPT 破损
- 4、施工现场抽烟行为，存在安全消防隐患
- 5、施工现场彩钢瓦屋面保护问题
- 6、施工防水处理
- 7、施工流程问题
- 8、组件边压穿刺影响美观
- 9、部分工地爬梯护栏未装完整，已安装护栏出现松动

施工单位: 针对以上问题解决方案

- 1、通道口窗户处安装防护钢板，上下处安装爬梯。

- 2、电缆软管端口处统一用胶布防护。
- 3、调整施工工序，杜绝组件踩踏行为，背面划痕处采用结构胶密封，脚印痕迹清洗完毕经监理方抽检，发现不合格组件，由施工方承担相关责任。后续若再发现踩踏组件行为或将组件放在导轨端口，无论是否导致组件有划痕损坏，施工公司赔偿与每块组件等额的价值。
- 4、发现施工现场抽烟行为，发现一次给予施工队一万元处罚。
- 5、增设安全爬梯，不踩踏瓦楞、屋接。对损坏严重区域，完成维护或更换。
- 6、对打胶不规范的，重新排查整改，至符合规范验收合格
- 7、严格进行分项验收，验收合格后进行下一步工作
- 8、组件穿刺位置去除接地刺片，改用导线衔接。
- 9、爬梯处护栏增加数量，并重新用电焊紧固。

监理单位：

严格进行分项验收，验收合格后再进行下一步工作，监理方每日到达现场监督到位，遇到问题及时反馈协调解决。严格监督施工质量问题。请施工单位严格落实安全措施，保证施工安全。

(完)