

会议纪要

编号：HBWX-XZY-007

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发：纪现壮

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 01 月 02 日
会议主持人	纪现壮		
会议主题：工地例会			
上次会议问题落实情况：			
无			
本次会议内容：			
出席人员:张国锋、王照东、赵凤彬、韩文庆、韩永杰、王丽朋。			
常州正衡监理：			
今天要把后期需要整改的问题进行梳理，各方面的工作由主要负责人负责完成。			
1、光伏线缆汇线穿管处理不当，部分位置未使用弯头，直接折弯。			
2、多处光伏线穿保护管进桥架失效，线缆存在被磨损隐患。			
3、方阵接地网扁铁不同规格材料混用，宽度不符合要求，搭接为自攻丝连接（纺织厂 区，禁用明火），与屋面原有接地网连接不符合要求。			
4、汇流箱接地排未接地。今天下午完成			
5、彩钢屋面桥架走向设计在屋面边缘，屋面无女儿墙，桥架盖板未固定，刮风会引起 高处坠物（楼下车间正常生产中），存在安全隐患。			
6、所有箱体接地均未焊接，个别焊接极为粗糙未达到满焊，未做环网接地，接头处未 做防腐，不符合 要求。			
7、设备基础墙体施工完成，部分模板未拆除，在未做粉刷抹灰和防水处理情况下已回 填。			
8、电缆未悬挂电缆标牌。			
9、钢梯基础已做好，到现在为止还未施工。			
10、桥架宽度为 500mm，实际内部敷设的线缆较少，存在浪费现象。			
11、五#屋面 1、2、3、号汇流箱处桥架接口不符合标准。			
12、电缆过路需要加镀锌钢管。			
13、电缆桥架内电缆比较混乱，摆放不整齐。			

常州正衡监理:

- 1、两天时间并网屋面自己检查,资料员汇报
- 2、15号出清洗系统未确定,所有工序完工。
- 3、明日用摇表测接地扁铁阻值

常州正衡监理:

- 1、电缆穿管防火封堵做法与图纸不符,未做防火涂料粉刷。
- 2、屋面接地扁钢图纸要求-50*5规格的,现场存在25mm的扁钢,扁钢搭接长度于规范要求不一致。
- 3、箱变基础内外墙抹灰按照规范要求,使用防水水泥。
- 4、现场电缆沟机械开挖后未进行人工找平,沟内低洼不平。
- 5、现场关键工序以及隐蔽工程,要求你单位三级自检后报监理以及业主验收,未报检擅自下部工序的我方不予承认工程质量。
- 6、施工资料原材料进场未报审,要求及时报审。

乐照光伏能源:

- 1、箱逆变 预制仓钥匙需要明日移交给总包方运维人员。
- 2、预制仓内众多设备还未安装,待明日总包方技术人员来安排安装。
- 3、屋面接线与箱逆变接线需要多次时间,(韩永杰答:5-6天)
- 4、线外电表是否显示电量,需要验证查看。
- 5、压块、螺丝是否缺失(韩永杰答:前期所缺失的是借的,数量待统计)
- 6、角驰夹具剩余数量统计(韩永杰答:还没统计完全)
- 7、夹具螺丝坏的尽快统计确认

主送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017年01月02日



监理例会

2017年01月02日

姓名. 单位. 电话.

郭友英 监理. 15664560899

张国锋 魏县乐思 15633677916

王丽明 冀电 13333116438

韩永杰 冀电 13012141979

赵凤彬 冀电. 13483145114

王成 监理 18752266068

栗磊 监理 18907906646