

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-013

工程名称: 盘县老黑山一期 50MWp 光伏电站项目

签发:

申景鹏

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.5.19
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 总结上周施工问题以及会议上反映的问题的落实情况			
上次会议问题落实情况			
(一) 施工质量			
一、光伏区:			
1、组件安装:			
1) 光伏区组件安装角度不符合设计要求; (未整改)			
2) 组件边压块规格不符合设计要求; (未整改)			
2、支架安装:			
2) 安装过程中压块螺丝存在缺丝少垫、材料乱丢、随处可见现象; (未整改)			
3) 个别螺丝紧固不到位, 弹片起不到作用;			
5) 接地焊接质量尚可、但防腐不规范, 只刷一遍防腐漆; (未整改)			
3、打桩、灌注桩:			
3) 混凝土灌注时振捣不实; (整改不到位)			
5) 二次灌浆使用开口模具, 不绑扎, 浇筑不捣实, 存在收面不光滑, 拆模后蜂窝现象, 从而导致观感差; (未整改)			
三、其他			
2、基础或浅沟土方回填太随意, 不使用素土, 不夯实, 不报验; (未整改)			
3、支架组件安装施工人员工作器具不规范; (整改不彻底)			
四、要求			
1、会议上确定的事情, 必须完成, 完成不了的请说明原因以及补救措施; (未落实)			
3、下周光伏区支架基础进行拉拔实验 (自己先做, 第三方再做); (未按要求完成)			
5、着手整理资料, 所有材料进场的报审表、试验报告、检验批和隐蔽工程验收记录以及			



各种台账记录要齐全。并且资料报审将于工程进度款挂钩。（未落实）

8、外送线路和对端改造施工进度要加快；（无人施工）

12、每周五例会上要提供本周的施工情况以及下周的施工计划；（未落实）

13、周一总包单位要组织支架组件安装施工人员进行技术交底班前会议；（未落实）

14、下周审查各单位的资质；（未报审）

本次会议内容：

监理单位：

一、质量

1、光伏区：

- 1) 光伏区支架相邻两组之间间隔高度偏大，个别区域材料满足不了调整需要；
- 2) 组件安装倾角不符合设计要求，依旧存在 12、13 度的情况；
- 3) 支架、组件安装施工人员有 2 人站立在组件上工作，会造成组件产生隐裂现象；
- 4) 多次发现有私自改短灌注桩长度的情况，会影响后期安全使用质量；
- 5) 组件安装后成品保护不到位；

2、升压站内：

- 1) 室外基础浇筑时振捣不到位，烂根、露筋现象多发；

3、外线：

- 1) 防盗螺母要安装不紧固；
- 2) 接地线没有双面焊接，没有防腐。

二、安全

- 1、灌注桩现场施工人员未正确配戴安全帽；
- 2、脚手架搭设不稳定；

三、资料

- 1、现场资料格式内容要满足南方电网的工作表式要求；
- 2、所交资料也需满足上电内部制定的格式要求；

四、其它

- 1、各施工单位资质未及时上报监理部；
- 2、二次室盘柜开箱已数天，施工队既不安装就位，也不防护；

五、要求

- 1、要尽快落实上周例会上反映的问题，以及请总包单位提供项目手续办理进展情况表；
- 2、下周对各班组施工人员举行应急演练；
- 3、资料对接与报审，本周内必须按照上电要求进行资料报审；
- 4、5 月 21 日进行基础桩试验；
- 5、现场施工要注重施工质量，特别是隐蔽工程和基础工程；



6、外线塔基桩基础自拌混凝土要做试块，并检测混凝土强度

7、集中现场施工力量安装升压站周边和主道路两侧的光伏组件，要求必须按照样板工程
质量的要求来施工；

EPC 总包：

报审资料格式的确定；（一份纸字版，四份电子版，手签版两份）

四川津华：

1) 资料格式要求确立；（按照南网要求表示）

2) 工程名称的确立；（与合同上的工程名称一致）

建设单位：

总包工作进度以及工程外部手续办理进度缓慢。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司	
抄送单位	中石化工程建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间



