

会议纪要

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLYH-019

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.10.11
会议主持人	王洪光		
会议主题：并网消缺事宜			
上次会议问题落实情况：已基本落实。			
本次会议内容：			
2017年10月11日，于天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第 19 次监理会议。监理方、运维、业主及总包方对目前现场施工问题做了简要总结，就工程项目并网后出现的问题提出了建议及要求。 内容如下： 一、运维提出的待消缺事项简要如下： 1、19#塘有两路汇流箱因为螺丝没有拧紧导致电路发热而开关跳闸。 2、20#塘有一路断路器电流为零，另一路断路器的电流为 1.8A（正常情况电流为 10A）。 3、21#塘中间变压器（6 路汇流箱无电压）。 4、1#塘第 22 号箱变有 4 个支路电流较小。同时有 5 块组件被大风吹走，需要尽快的安装。 5、所有的低压箱变接地排没有接地需要尽快的接地，同时接地排插孔也需要做防火封堵。 6、所有的箱变下的镀锌管要扶直并要打上泡沫胶，光伏区的电缆在每隔 15-20 米之间要做阻燃材料做封堵同时要刷防火涂料。 7、光伏区的所有的汇流箱的螺丝需要紧固，所有进逆变器的组件接线需要检查。 8、光伏区的杂草需要处理。 9、光伏区通往箱变的路事故油池需要修建。 10、开关站的接地消弧线圈的零序互感器电流线因接错而导致报警。 11、对于 SVG 设备需要厂家前来调试，方便尽快投入使用。 12、线路的关口表有一个智能检测中端的表设定保护值偏小，需要三产前来调试。 13、大全的温差保护在报警，需要大全厂家人员前来调试。 14、大全厂家的光距测设备不准，需要厂家人员前来处理。 15、高压开关室的湿度大需要厂家提供湿度和温度的测点。			

16、SVG 事故放油孔需要处理。

17、SVG 的监控没有接线，高低压侧监控室有死角。

18、湖北天门沉湖电站缺陷统计单以下发，各待消缺项负责单位要严格按照缺陷统计单尽快落实整改。

二、监理：

1、10月12日对于运维提出的问题，监理人员监督施工方去逐条的落实整改。

2、在解决了施工方经济问题后，现要施工方尽快的去消缺工程问题。

3、厂家需要尽快的处理设备问题。

4、对于外线资料要尽快的完善。

5、对于一切待消缺项各负责单位要在10月25日之前解决，从而可以使项目在月底进行验收。

6、目前厂区已带电，各消缺负责单位要加强安全教育，进行安全技术交底，配备相关防护器具，保证安全的基础上进行消缺项施工。

三、业主：

1、华为通讯需要在10月17号之前处理完设备问题。

2、汇流箱的问题要及时的处理。

3、总包要把剩余的组件移交给运维。

4、接地防火封堵要及时的处理（要涂料刷漆）。

5、关于运维提出的问题总包及厂家要尽快的处理。

6、监理资料要尽快的完善。

7、各负责单位在消缺过程中要保证安全。

主送单位	天门通威水产科技有限公司		
抄送单位	四川汇安能通科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.10.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

日期: 2017.10.11

[illegible]