

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: 17304-YXCN-SXMB1-JL-04-01-006

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

签发: 南守明

会议地点	嘉天羊易光伏电站会议室	会议时间	2017 年 11 月 26 日
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 施工质量, 进度和安全的相关事宜			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 截止 11 月 22 日, 现场的各项施工, 除杭州恒龙电源 (BMS) 略有滞后外, 其他各项已基本完工, 在各单位完成自检的基础上, 今天上午 10 点我监理部组织对现场施工进行初验收。通过近三个小时的严格检查, 共检查出 30 多项问题 (含天气影响未施工项), 为保证能够按期交付, 如期并网。现将问题清单转发给各单位, 希望在本月底前完成问题的整改。完成整改后通知监理部进行复检。逾期未完成整改或整改不到位的, 按每项/每天 1000 元人民币进行考核。 一、电气 (土建) 1、集装箱接地焊接截面不够, 2、接地电阻值没有数据; 3、没有和原有接地网连接; 4、地埋电缆没有标识; 5、电缆孔封堵不规范; 6、1#箱变接地焊接不规范; 7、室外配电箱箱底隔火封堵不合格; 8、箱变低压侧未安装安全隔板, 卫生未及时清理, 热缩管破损; 9、高压室杂物未清理, 未安装隔板; 10、PCS 连接线鼻子不平, 螺栓未拧紧; 11、箱变基础内侧未回填; 12、鹅卵石规格不合格; 13、电缆盖板不平整; 14、箱内配电箱内接线不规范, 箱盖缺失螺丝; 15、保护管不顺直, 未固定; 16、基础踏步未做, 二次灌浆未做。 二、双登电池 1、电池支架不稳固, 焊接工艺极差, 焊口防腐不到位; 2、个别电池安装倾斜; 3、电池防护帽安装不规范, 个别脱落; 4、电池挡板缺失;			

- 5、卫生清理不到位
- 6、底板不平整，不牢固；
- 7、电池序号牌脱落；
- 三、宝准 PCS
 - 1、箱底基础焊口没有刷漆；
 - 2、四号集装箱磕碰变形，其他集装箱掉漆；
 - 3、线槽内布线不规范，个别线未入槽，未盖面板；
 - 4、集装箱内门打不开；
 - 5、新开孔孔边未处理；
 - 6、柜门后面一个数据转换接口没有固定，胶布包裹；
 - 7、箱内灭火器放置不规范；
 - 8、配电箱锁顺坏；
 - 9、柜底卫生没有清理；
 - 10、箱体避雷针没有安装；
 - 11、交流端子没有相序标识
- 四、恒龙电源 BMS
 - 1、电池端接线不规范；
 - 2、直流电缆与 PCS 连接时弯曲半径不够；
 - 3、箱体焊接未刷漆；
 - 4、汇流线槽不顺直，不平整；
 - 5、直流线线鼻子压接工艺差，热缩管破损。

说明：各设备厂家的设备本体质量有厂家自己负责检查

主送单位	西藏北控云志能源有限公司 北京慧峰聚能科技有限公司	
抄送单位	PCS、BMS 供货商现场施工队	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司西藏嘉天羊易电站储能项目监理项目部	 发文时间 2017 年 11 月 26 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
申景鹏	正衡管理	负责人	18937230756
韩伟壮	慧峰	负责人	13463859971
李大江	北控	项目经理	13629684428
张寿村	上海宏盛	负责人	13615735296
陈永杰	杭州恒达	负责人	13429126669
罗辉	西藏嘉天	负责人	15244944582

日期：2017 年 10 月 6 日