

山东和乐门业光伏发电工程项目

会
议
纪
要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-009

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 1. 13
会议主持人	祁海祥	会议主题	正泰公司 3.55MW 项目验收初检总结	

参加会议人员：

陆加根	浙江正泰新能源开发有限公司
祁海祥	浙江正泰新能源开发有限公司
李维新	运维单位
葛庆琦	常州正衡电力工程监理有限公司
张良玉	常州正衡电力工程监理有限公司
高海涛	西北电力建设第一工程有限公司
曹强生	西北电力建设第一工程有限公司
王中玲	西北电力建设第一工程有限公司
张其学	合肥夏杨
舒 骏	合肥夏杨

本次会议内容：

一、业主项目部

1. 爬梯口、通道口需要增加安全警示牌。
2. 桥架安装不够牢固，要求 1m 之间安装一个夹具，对桥架进行安装支撑加固。
3. 1#屋面南北方向需要焊接扁铁，桥架安装应与扁铁同侧。
4. 桥架上表面 4 平方线孔需要封堵。
5. 光伏电缆线管不能放在屋面，需要安装夹具将线管支撑起来。
6. 防雷击穿导电片与组件边框接触面积不充分，接触不到位。
7. 要求施工方提供防雷接地电阻检测报告。
8. 部分组件直立锁边未安装夹具，组件处于悬空状态，要求施工方整改。
9. 屋面桥架中的电缆需要合理敷设（光伏电缆、交流电缆与通信电缆分开）。
10. 1#屋面的桥架盖板抓紧时间安装完成。
11. 要求施工方及时处理屋面垃圾。

12. 部分逆变器支架未做好防腐措施。
13. 单元之间的光伏电缆需用不锈钢制品绑扎固定。
14. 部分桥架的开口方向错误，开口应朝向逆变器方向。
15. 逆变器、汇流箱、并网柜需编号，所有电缆必须挂标识牌。
16. 跨路桥架中的电缆过多，需增加一层桥架分层敷设。
17. 屋面引下电缆过多，互相缠绕需要进行整理，排列整齐。
18. 汇流箱基础的接地扁钢焊接必须满足要求并做好防腐。
19. 逆变器接入汇流箱的电缆过多，需做电缆沟放置。
20. 施工方必须提供设计院出具的箱变基础、10Kv 预制舱基础设计变更文件。
21. 光伏组件、M4 接插头 1 月 14 号到场。
22. 天气寒冷做好 10Kv 预制舱砼基础的保温养护工作。
23. 逆变器、汇流箱、并网柜内安装后的残留物必须清理干净。
24. 2018 年 1 月 5 日第八次会议纪要第八条:3.55MW 自发自用的所有工程必须在 1.12 完成，延迟一天罚款 5000 元/天。从 1 月 13 日开始累积，直至 3.55MW 全额并网为止。

二、监理项目部

1. 着重强调安全问题，施工人员进场必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。
2. 进行吊装作业时，周边必须做好安全防护，拉好警戒带。
3. 施工单位要合理安排施工人员，全力以赴完成 3.55MW 项目并完成消缺整改项，确保 3.55MW 推进 5.95MW 项目。

三、施工项目部

1. 1 月 13 日晚上 12 点停电，进行并网柜至厂用电母排连接安装。
2. 接地扁铁焊接于 1 月 16 日晚上完成。
3. 桥架安装、电缆敷设安装接线于 1 月 16 日晚上完成。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	西北电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.1.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。