

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 3 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题:	土建施工质量专题例会		
本次会议内容:			
一、今天上午对 3.9m 处支架基础施工质量进行验收, 发现存在以下质量问题:			
1. 垫层尺寸不符合图纸要求, 经现场实际测量发现垫层厚度为 65mm—80mm, 图纸要求为 100mm。			
2. 碎石换填层深度不足, 局部垫层未进行换填处理, 基础沉降隐患较大。			
3. 垫层浇筑后拆模过早, 导致垫层开裂、断裂、缺边角。			
4. 条基水平标高误差过大, 同组及相邻的条基标高不一致。			
5. 条基外观蜂窝麻面, 且部分条基高度未符合图纸要求, 现场测量为 280mm, 图纸要求为 300mm。			
6. 条基钢筋保护层不符合图纸要求, 底部钢筋未进行支护, 致面层钢筋保护层过大。			
7. 条基未有有效养护措施, 天气炎热, 面层开裂现象将频发。			
8. 预埋件浇筑严重不符合要求, 预埋件偏离中心线、外露螺杆长度过长部分条基过短、螺杆倾斜严重、外露螺杆未进行保护。			
9. 场内积水较深, 部分支架基础浸泡至水坑内。			
二、为保证施工质量要求施工单位明天停工 1 天对以上质量问题进行整改修复, 通过验收后才可继续施工。现要求明天施工单位完成以下整改工作内容:			
1、对条形基础、垫层外观蜂窝麻面、缺角处进行恢复修补。			
2、场区排水沟须完成贯通, 大堤侧排水沟需疏通至漫华路排水口。			

3、清理 8.5m 与沪杭公路交界处生活垃圾，清扫漫华路路面，B1 路 3.9m 至 8.5m 处完成覆土工作。

4、垫层铺设的碎石质量不符合要求，需使用筛子筛选石子保证施工质量。

5、条形基础钢筋笼绑扎需扎紧，固定预埋螺栓不得有偏移。

6、条基浇筑完成后做好浇水养护工作并对垫层周围进行回填覆土，要求垫层与地面齐平。

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
李峰	上电漕泾		
李峰	上电漕泾		
李峰	常州正德		
李峰	常州正德		
黄书春	常州正德		
杜卫林	常州正德		
傅中斌	常州正德		
梅璐	上电漕泾		
李健	上电漕泾		
傅中斌	常州正德		
骆尔刚	上电漕泾		
高玉章	上电漕泾		
陈忠秀	天德		
丁绍全	天德		