

会议纪要

编号: GFDZJB109-009

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

签发: 田同有

会议地点	张北光伏电站容配比优化改造工程会议室	会议时间	2018年07月20日
会议主持人	田同有		

会议主题: 本周施工情况总结以及下周施工安排。

本次会议内容:

运维部(代业主):
未参加

监理项目部(常州正衡):

一、本周施工现场安全、质量、进度情况:

- 1、新增光伏组串直流电缆(1X4mm²)敷设绑扎固定25组(2X21组串),光伏组串MC4插头制作、组串号码管188组,完成100%。汇流箱出线挂牌11台、防火封堵已全部完成。
- 2、光伏支架安装已安装188组完成100%,光伏组件已安装188组完成100%。
- 3、新增光伏组件接地(1X4mm²黄绿线)连接完成60%,组串接地镀锌扁钢(3X50mm)焊接94组,完成50%。
- 4、截止2018年7月20日新增光伏组串(188新增光伏组串)已全部并网发电。

二、本周施工质量及安全存在的问题:

- 1、新增光伏组串支架前后立柱地脚螺栓、斜梁与后立柱螺栓、横梁连接件螺栓都不同程度存在松动、缺少平垫等问题,监理项目部已多次督促进行安装截止2018年7月20日未安装。
- 2、个别光伏组件中垫片未紧固(3X7),(2X21)光伏组串边压块缺失,光伏组件表面(低铁钢化玻璃)存在不同程度的人为划伤。
- 3、新增光伏组件安装过程中,施工安装人员未按《光伏支架、组件专项安装方案》施工安装,应自上而下,监理项目部在检查现场光伏组件时,发现个别施工安装人员趴在组件表面上和手压在组件表面上。
- 4、光伏支架拉筋(加强拉杆),监理项目部已多次督促进行安装截止2018年7月20日未安装。
- 5、新增光伏支架基础个别存在表面平整度偏差,前后立柱底部与支墩未有效结合,截止2018年7月20日,对个别的存在不规范问题的条形支墩未二次灌浆修复。
- 6、通讯电缆未敷设(通讯线截止2018年7月20日仍未到场)。
- 7、光伏组件安装个别人员未佩戴安全帽,安装作业点缺少安全防火配置(灭火器、水)。

三、下周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:

监理项目部、总包项目部要求施工项目部在2018年7月27日前完成以下施工:

- 1、新增光伏支架基础整改、消缺(条形支墩裂纹、气孔麻面、支架前后立柱与支墩结合部砂浆二次灌浆等修复,条形支墩出地平面开挖)。
- 2、新增光伏支架整改消缺(拉筋、螺栓紧固、缺少的平垫、弹簧垫圈、后立柱垂直度调整等),组



件（2X21 组串边压块更换、3X7 组串中垫片紧固、组件螺栓紧固、组件间平整度调整等）			
3、新增光伏组串直流电缆（1X4mm ² 3X7 组串）敷设绑扎固定。			
4、新增光伏组串接地镀锌扁钢（5X50mm）焊接，防腐处理。			
5、施工现场清理施工现场材料垃圾。			
施工单位（上电工程）：			
1、对监理项目部所提出的问题，认真落实、积极整改，力争早日完成各项施工任务，一次性通过竣工验收。			
2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、保安全，确保施工现场零事故。			
主送单位	张北光伏电站容配比优化改造工程项目部		
抄送单位	上海上电工程有限公司项目部		
发文单位	张北光伏电站容配比优化改造工程 监理项目部	发文时间	2018 年 07 月 20 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周监理例会



张北光伏电站容配比优化改造工程项目会议签到表

日期: 2018. 7. 20

[illegible]